


- CT33123
- CT33129
- CT33130

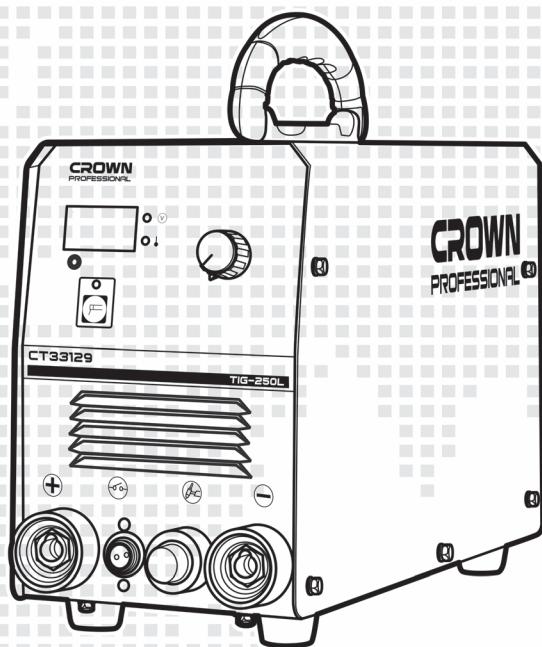

en Original instructions

es Manual original

ru Оригинальное руководство по эксплуатации

ua Оригінальна інструкція з експлуатації

kz Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы

ar دليل المستخدم الأصلي

fa دفترچه راهنمای اصلی



English

Explanatory drawings	pages 3 - 10
General safety rules, instructions manual	pages 11 - 19

Español

Dibujos explicativos	páginas 3 - 10
Recomendaciones generales de seguridad, manual de instrucciones	páginas 20 - 29

Русский

Пояснительные рисунки	страницы 3 - 10
Общие указания по ТБ, инструкция по эксплуатации	страницы 30 - 39

Українська

Пояснювальні малюнки	сторінки 3 - 10
Загальні вказівки по ТБ, інструкція з експлуатації	сторінки 40 - 49

Қазақ тілі

Түсіндіріш әлеміштер	беттер 3 - 10
Жалпы қауіпсіздік жөніндегі ұсыныстар, пайдалану нұсқаулығы	беттер 50 - 59






العربية






رسوم توضيحية	3 - 10
قواعد السلامة العامة، دليل التعليمات	صفحات 60 - 68











فارسی



اشکال توضیحی	صفحه های 3 - 10
قوانين ایمنی کلی، دفترچه دستورالعمل ها	صفحه های 69 - 76





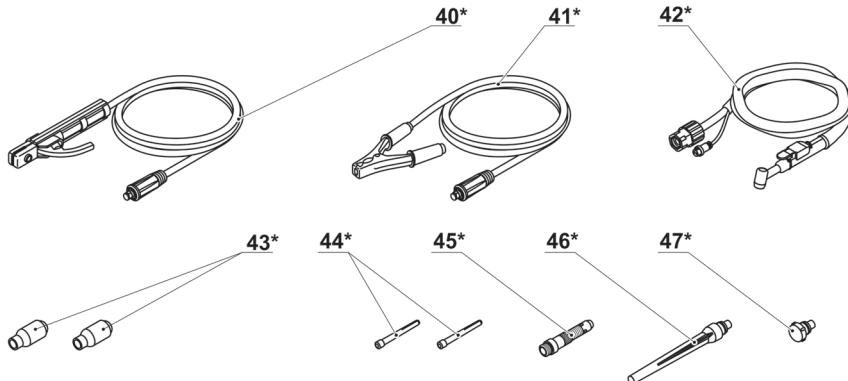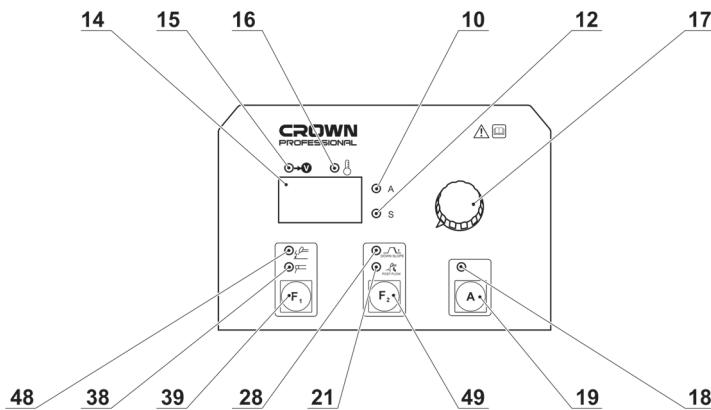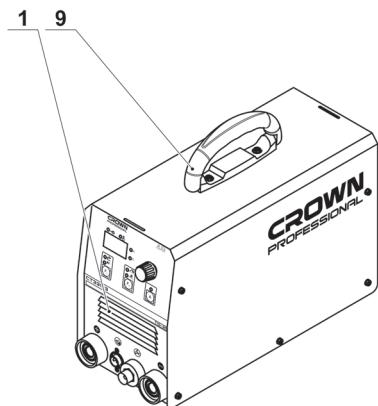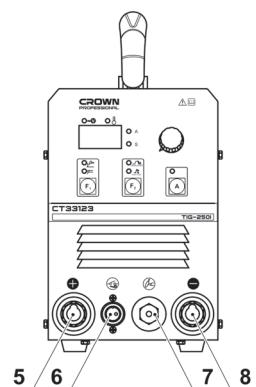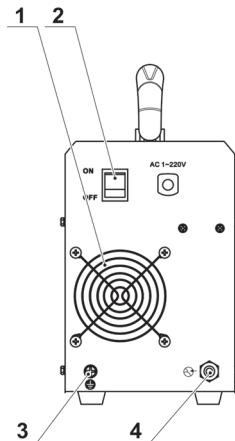

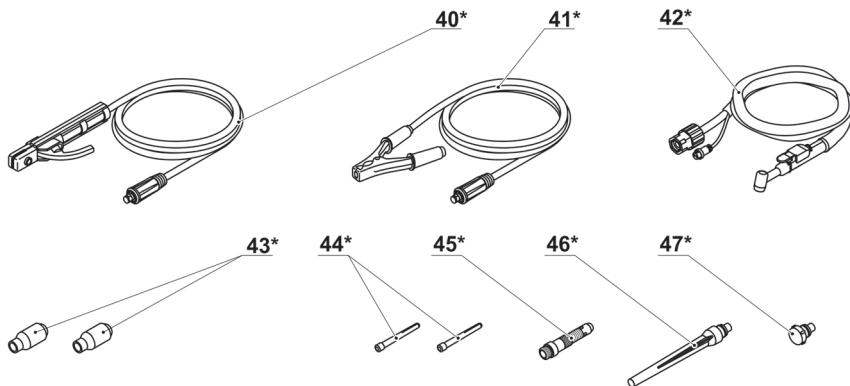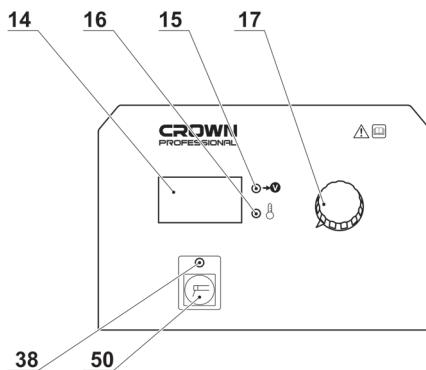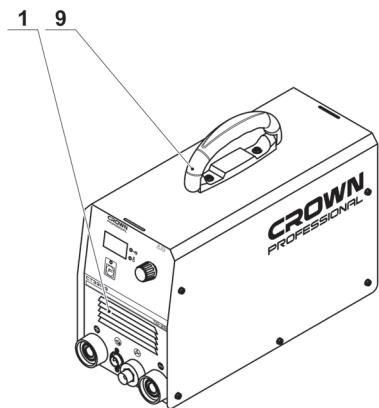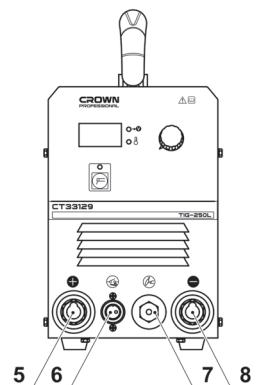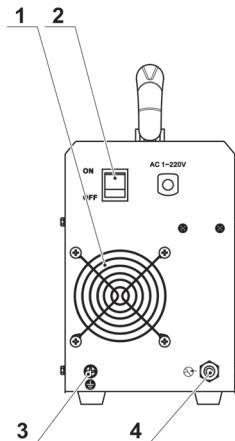


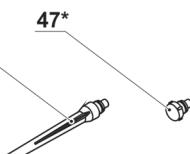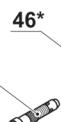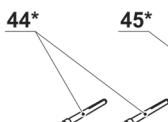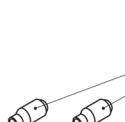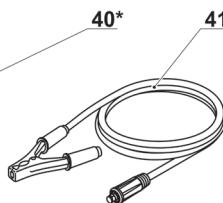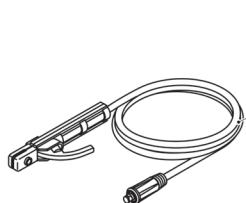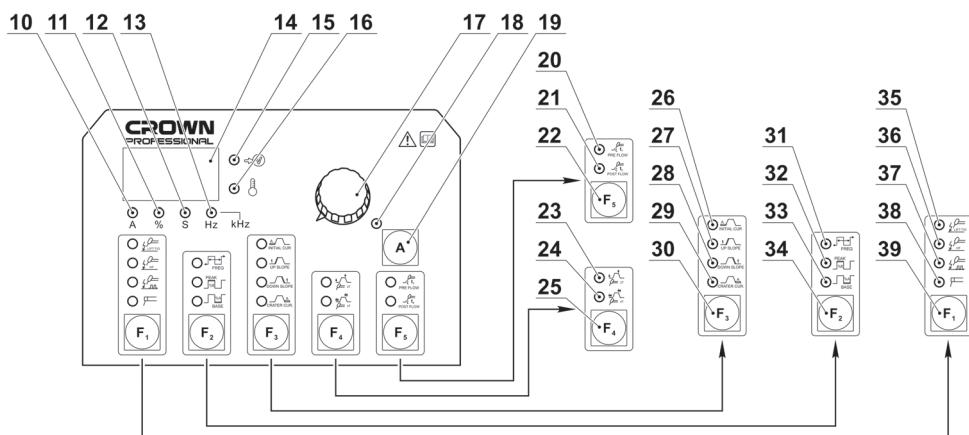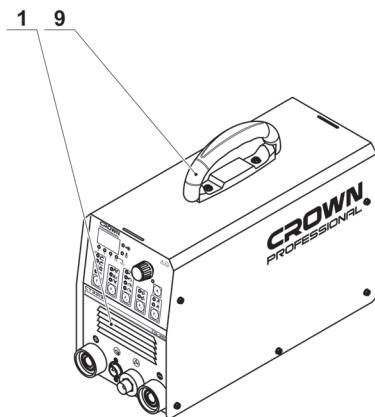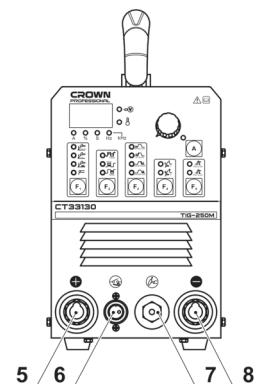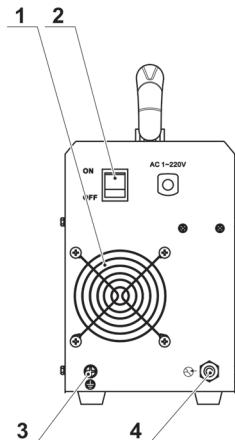

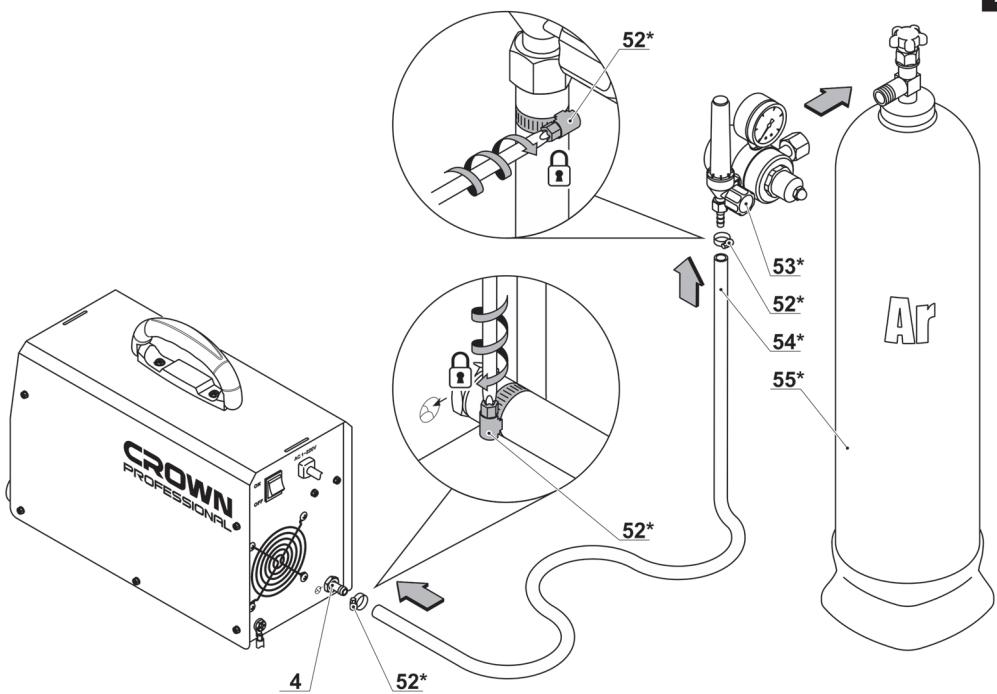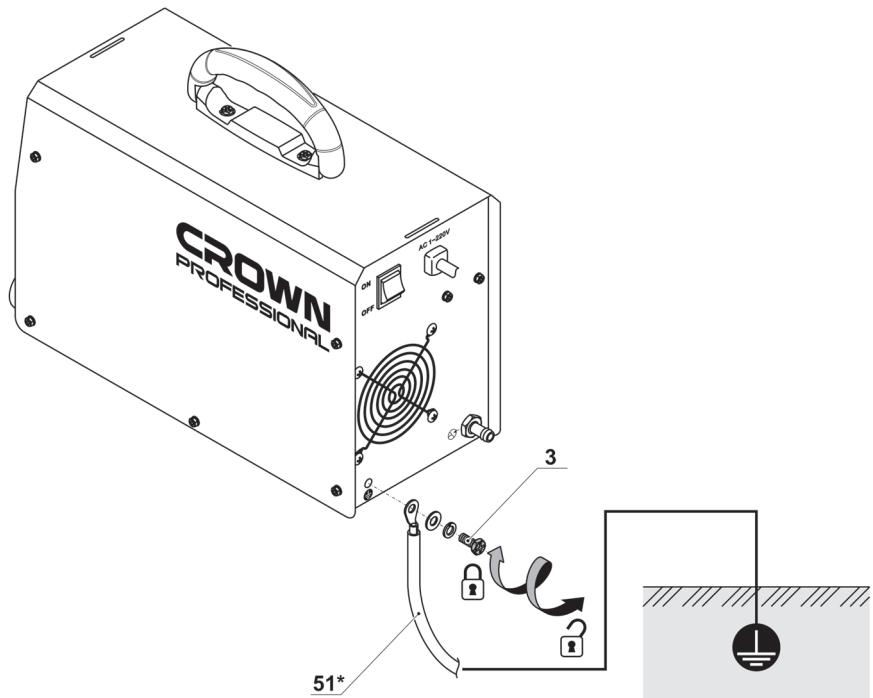

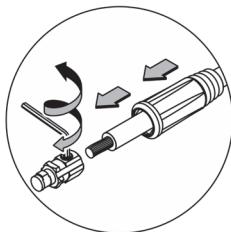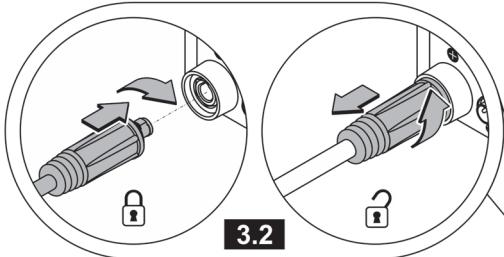3.1**3.2**

5 6 7

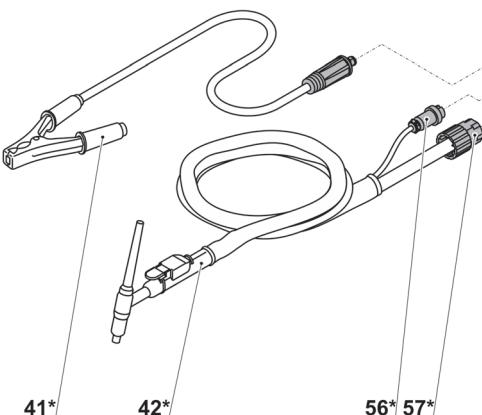



41*



42*

56* 57*




58*

57*


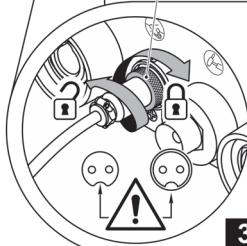
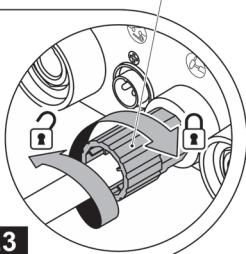
**3.3**

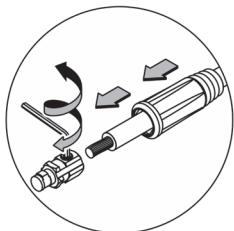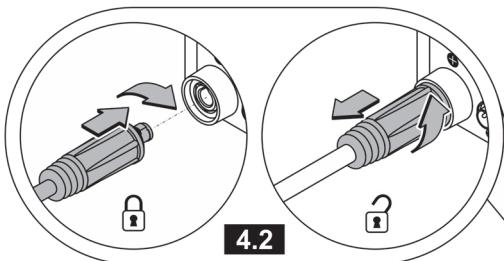4.1**4.2**


5 6 7 8

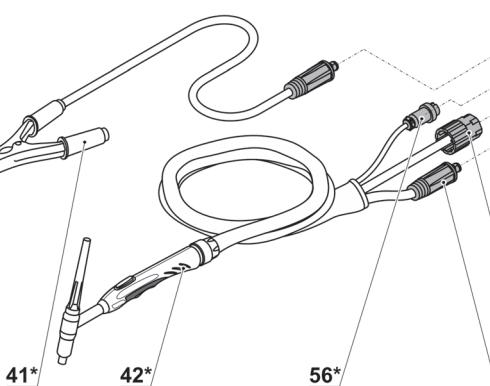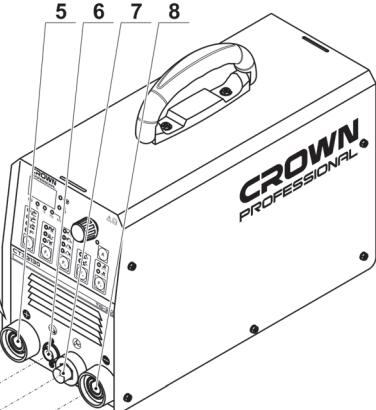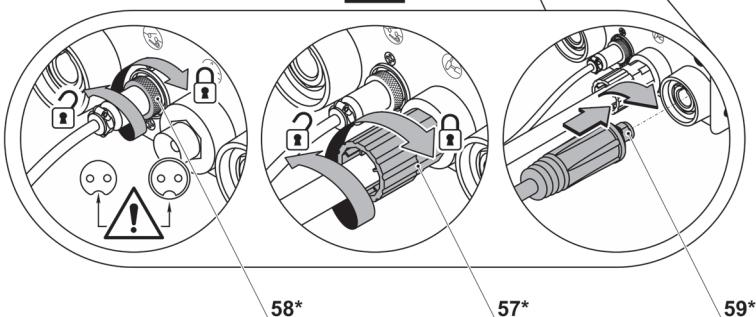**4.3**


5.1

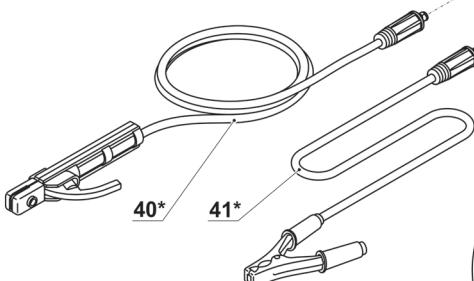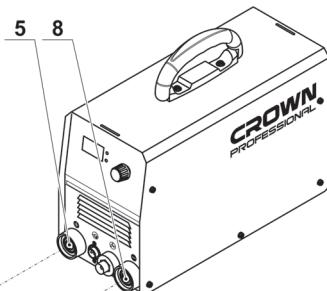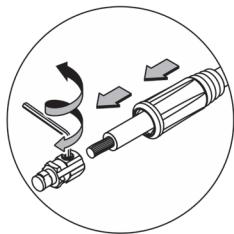


5.2

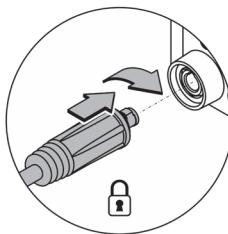


5.3

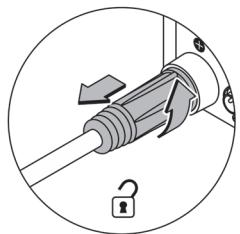


6.1

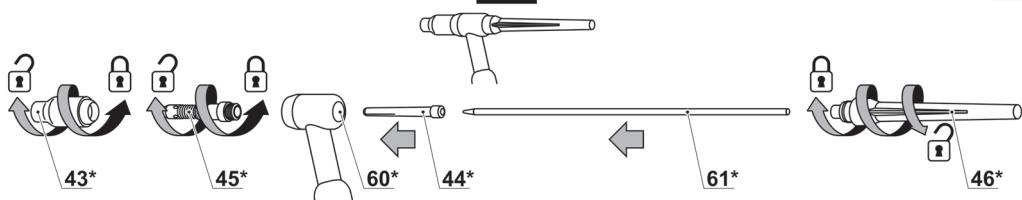


6.2

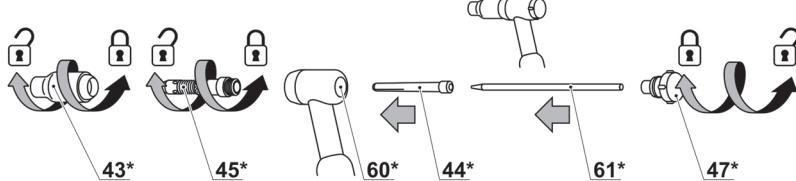

6.3

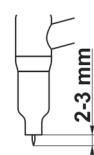

6.4

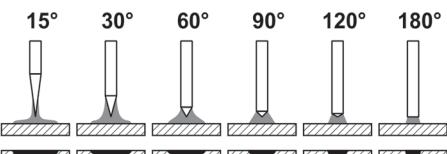


DC




AC



6.5

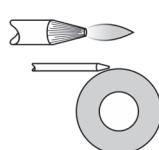


6.6

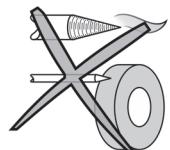


7.1




7.2

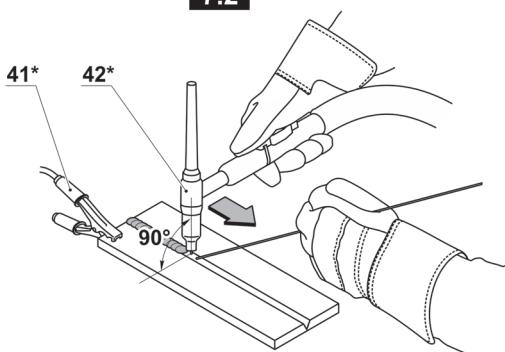

7.3

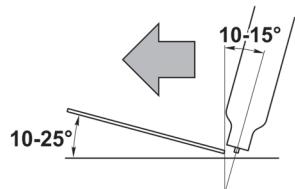


8.1

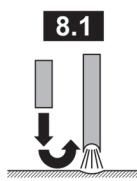


8.2




8.3

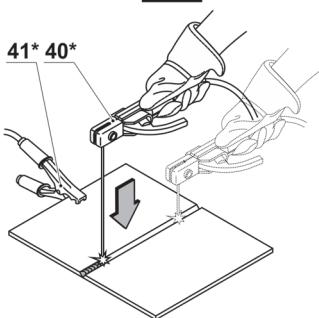

8.4

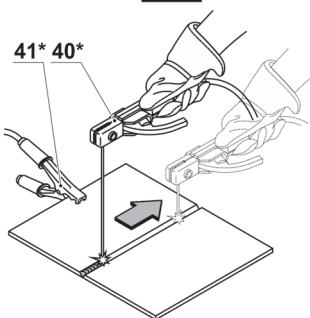

8.5

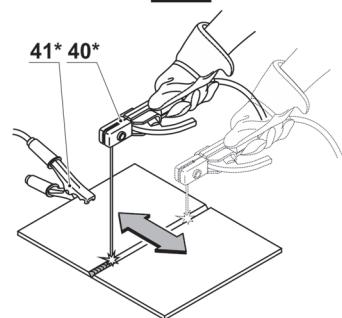

Machine specifications

Inverter TIG welding machine		CT33123	CT33129	CT33130
Machine code		425294	425300	425317
Rated input voltage	[V]	1~ AC220	1~ AC220	1~ AC220
Rated frequency	[Hz]	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Rated input capacity [TIG / MMA]	[kVA]	7 / 8,2	7 / 8,2	7 / 8,2
Current adjustment range [TIG / MMA]	[A]	15-200 / 15-160	15-200 / 15-160	10-200 / 10-160
Rated output voltage [TIG / MMA]	[V]	10,8-18 / 20,6-26,4	10,6-18 / 20,6-26,4	10,4-18 / 20,4-26,4
No-load voltage	[V]	95	95	95
Tungsten needle diameter [TIG welding]	[mm] [inches]	0,5 - 3,2 1/64" - 1/8"	0,5 - 3,2 1/64" - 1/8"	0,5 - 3,2 1/64" - 1/8"
Min. thickness of base metal [TIG welding]	[mm] [inches]	0,5 1/64"	0,5 1/64"	0,5 1/64"
Welding electrode diameter [MMA welding]	[mm] [inches]	1,6-4 1/16"-5/32"	1,6-4 1/16"-5/32"	1,6-4 1/16"-5/32"
Rated duty cycle (40°C)	[%]	35	35	35
Efficiency	[%]	≥81	≥81	≥81
Weight	[kg] [lb]	7,7 16.98	7,7 16.98	7,7 16.98
Safety class		IP21S	IP21S	IP21S
Insulation class		H	H	H

General safety recommendations

Safety instructions

These instructions contain important information which either supplements or supersedes other instruction relating to this product. Read these instructions carefully before commencing operation.

Furthermore, the installation and use of the device must follow the instructions given in the international standard: IEC 60974-9 Arc welding equipment Part 9.

Installation and use

Use of personal protective equipment:

- The arc and its reflecting radiation damage unprotected eyes. Shield your eyes and face appropriately before you start welding or observe welding. Also note the different requirements for the darkness of the screen in the mask as the welding current changes.
- The arc radiation and spatters burn unprotected skin. Always wear protective gloves, clothing and footwear when welding.
- Always wear hearing protection if the ambient noise level exceeds the allowable limit.

General operating safety

- Exercise caution when handling parts heated in welding. For example, the tip of the welding torch, the end of the welding rod and the work piece will heat to a burning temperature.
- Never carry the device or suspend it by the carrying strap during welding.
- Do not expose the machine to high temperatures, as this may cause damage to the machine.
- Keep the torch cable and earthing cable as close to each other as possible throughout their length. Straighten any loops in the cables. This minimizes your exposure to harmful magnetic fields, which may interfere with a pacemaker, for example.
- Do not wrap the cables around the body.
- In environments classified as dangerous, only use S-marked welding devices with a safe idle voltage level. These work environments include, for example, humid, hot or small spaces where the user may be directly exposed to the surrounding conductive materials.
- Do not use arc welding equipment for pipe thawing.

Spatter and fire safety

- Welding is always classified as hot work, so pay attention to fire safety regulations during welding and after it.

- Remember that fire can break out from sparks even several hours after the welding work is completed.
- Protect the environment from welding spatter. Remove flammable materials, such as flammable fluids, from the welding vicinity and supply the welding site with adequate firefighting equipment.
- In special welding jobs, be prepared for hazards such as fire or explosion when welding container-type work pieces.
- Never direct the spark spray or cutting spray of a grinder toward the welding machine or flammable materials.
- Beware of hot objects or spatter falling on the machine when working above the machine.
- Welding in flammable or explosive sites is absolutely forbidden.

General electric safety

- Only connect the welding machine to an earthed electric network.
- Note the recommended mains fuse size.
- Do not take the welding machine inside a container, vehicle or similar work piece.
- Do not place the welding machine on a wet surface and do not work on a wet surface.
- Do not allow the mains cable to be directly exposed to water.
- Ensure cables or welding torches are not squashed by heavy objects and that they are not exposed to sharp edges or a hot work piece.
- Make sure that faulty and damaged welding torches are changed immediately as they can be lethal and may cause electrocution or fire.
- Remember that the cable, plugs and other electric devices may be installed or replaced only by an electrical contractor or engineer authorized to perform such operations.
- Turn off the welding machine when it is not in use.
- In the case of abnormal behavior of the equipment, such as smoke coming from the machine during normal use, take the machine to a **CROWN** service representative for inspection.

Welding power circuit

- Insulate yourself from the welding circuit by using dry and undamaged protective clothing.
- Never touch the work piece and welding rod, welding wire, welding electrode or contact tip at the same time.
- Do not put the welding torch or ground cable on the welding machine or other electric equipment.
- Turn off the machine from the main switch always before you need to touch any components of the electric circuit, for example when replacing the electrode or contact tip or moving the earth return clamp.

Welding fumes

- Ensure proper ventilation and avoid inhaling the fumes.
- Ensure sufficient supply of fresh air, particularly in closed spaces. You can also ensure the supply of clean and sufficient breathing air by using a fresh-air mask.
- Take extra precautions when working on metals or surface-treated materials containing lead, cadmium, zinc, mercury or beryllium.

Transportation, lifting and suspension

- Pay attention to correct working position when lifting a heavy device risk of injury to the back.
- Never pull or lift the machine by the welding torch or other cables. Always use the lift points or handles designed for that purpose.
- Only use a transport unit designed for the equipment.
- Try to transport the machine in an upright position, if possible.
- Never lift a gas cylinder and the welding machine at the same time. There are separate provisions later for gas cylinder transportation.
- Never use a welding machine when suspended unless the suspension device has been designed and approved for that particular purpose.
- It is recommended that the wire coil be removed during lifting or transportation.

Environment

- The welding power source is not suitable for use in rain or snow, although it can be used and stored outdoors. Protect the equipment against rain and strong sunlight.
- Always store the machine in a dry and clean space.
- Protect the machine from sand and dust during use and in storage.
- The recommended operating temperature range is -20°C to +40°C. The machine's operation efficiency decreases and it becomes more prone to damage if used in temperatures in excess of 40°C.
- Place the machine so that it is not exposed to hot surfaces, sparks or spatter.
- Make sure the airflow to and from the machine is unrestricted.
- Always use the machine in an upright position only.
- Arc welding equipment always cause electromagnetic disturbance. To minimize the harmful effects of this, use the equipment strictly according to the operating manual and other recommendations.

Gas cylinders and regulators

- Adhere to the instructions for handling gas cylinders and regulators.
- Make sure that gas cylinders are used and stored in properly ventilated spaces. A leaking gas cylinder may replace the oxygen in the inhaled air, causing suffocation.
- Before use, make sure that the gas cylinder contains gas suitable for the intended purpose.
- Always fix the gas cylinder securely in an upright position, against a cylinder wall rack or purpose-made cylinder cart.
- Never move a gas cylinder when the flow adjuster is in place. Put the valve cover in place during transportation.
- Close the cylinder valve after use.

Circuit diagram and spare part lists

If the circuit diagram and the spare parts list are not included in your delivery package, please request them from your local **CROWN** service representative. For more information, please visit www.crown-tools.com.

Disclaimer

While every effort has been made to ensure that the information contained in this guide is accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions. **CROWN** reserves the right to change the specification of the product described at any time without prior notice.



It is not recommended to stay close to working machine for persons having electronic cardiostimulators, due to a danger of electromagnetic field created, which can cause its faulty operation.

Safety guidelines during machine operation



The operator or the machine's owner shall be liable for the possible accidents or damage that can be caused to the third persons or their property.

Before starting the work

- Any operation of the machine with the damaged or dismantled safety guards is prohibited. Never operate the machine that is not properly assembled or underwent the unapproved changes.
- The power network to which the machine is connected must be equipped with safety devices or the automatic circuit-breaker designed for current and voltage matching the machine specifications.
- The machine must be connected to the working ground loop.
- The machine must be used in a vertical position only - it must always rest on the rubber foots. Do not put it down, suspend or put on end-faces.
- The machine is intended for continuous unattended operation. Ensure that the machine is mounted far from inflammables and no external factors prevent the normal cooling of the machine (free space around machine must be no less than 50 cm).
- The machine must not be used in the areas with dust and containing explosive gases and vapours of aggressive substances.
- Do not let small objects get into the machine - they can disable it.
- Install the machine on a smooth, dry surface to prevent tipping. Do not install the machine on a vibrating surface.
- Carry the machine holding it only by its carrying handle (handles) or a carrying belt. Pulling or lifting the machine by a current-carrying, welding cable or gas hose is strictly prohibited.
- It's necessary to ensure a proper ventilation of workplace or to use special exhausts for removal of fumes, formed during welding process.
- Follow precautions for storage, transportation and usage of compressed gas cylinders:
 - gas cylinders should be used and stored in proper ventilated rooms;
 - store a gas cylinder away from high-temperature sources, protect it from direct sunlight;
 - it is prohibited to move a shielding gas cylinder; if it contains flow control valve, this valve should be dismounted and valve cover should be installed;
 - it's prohibited to lift simultaneously a gas cylinder and a machine;
 - transport cylinders by a special carriage;
 - before use, please ensure that a gas cylinder contains a gas relevant to work performed;
 - protect cylinder against fall while using it, use special legs, boxes, and fix it with a lashing.

During operation

- Observe the recommended machine time factor, otherwise, the overload will result in the early wear of its components thus reducing the machine service life.
- It is prohibited to expose the machine to rain or snow and also use it in moist or humid environment.
- Don't point a welding torch to yourself, other people, or animals.
- Don't touch a gas cylinder by tungsten electrode end (if welding torch is turned on).
- To avoid electrical shock do not touch machine current-carrying elements.
- Do not touch the body of the connected machine with wet hands, wet gloves or clothes.
- Do not get your body parts wound with welding cables.
- Always switch off the machine when replacing an electrode or shifting an earth clamp as well as moving the machine.
- Never hold the running machine on your shoulder and do not hang it on the carrying belt.
- Using the suspended machine except when a suspension device has been specially designed for this purpose is prohibited.
- The welding arch radiates bright visible light beams both invisible ultra-violet and infra-red beams. Influence of light of an arch on the unprotected eyes within 10-20 seconds in radius up to 1 meter from an arch causes strong pains in eyes and a photophobia. Longer influence of light of an arch on the unprotected eyes can result in serious diseases. Radiations of an invisible spectrum cause burns on the unprotected skin. **Therefore it is forbidden to work without a protective face shield, gloves and the special clothes covering open skin.**
- Observe rules and wear special protective clothes: everything should be fully buttoned; valves of pockets are to be let out; do not tuck a jacket in breeches, and wear breeches atop a footwear.
- After operating do not touch the welding seam and an area around it - you can be badly burnt.
- After operations the electrode end and torch ceramic nozzle are hot, so manipulating with the electrode (removal, replacement, etc.) should be done only in protective gloves.
- Tungsten dust formed during electrode sharpening is harmful (especially dust of tungsten electrodes with additive of thorium), so always wear respiratory protection during electrode end sharpening.
- Beware of ignition of surrounding objects due to high temperature of a welding arch, or particles of the melt metal. Remember, invisible design components (wooden beams, insulation materials, etc.) can catch fire as well.
- Do not work next to highly inflammable liquids, gases and items (timber, paper, etc.).
- Ensure, that incandescent items or weld spatter don't fall on a machine, welding cables, gas hoses, and gas cylinder.
- Be cautious when executing welding works on capacities or pipelines in which combustible or toxic substances were stored. Perform their decontamination

before the beginning of work; evaporation of substances inside capacities or pipelines can cause explosion, explosion or poisoning.

• Never execute welding works on the capacities which are under pressure.

• Do not use the machine for defrosting frozen pipes.

• When working heights, observe safety procedure for working heights.

After finishing operations

• Always turn off a gas cylinder valve after completion of works.


• After the final shut-off, examine a place where welding works were carried out, do not leave decaying subjects, or the heated particles of metal - they can cause a fire.

• After finishing operation do not switch off the machine at once, wait several minutes for the machine to cool down sufficiently.

Symbols used in the manual

Following symbols are used in the operation manual, please remember their meanings. Correct interpretation of the symbols will allow correct and safe use of the machine.

Symbol	Meaning
--------	---------

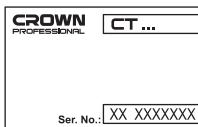

Serial number sticker:
CT ... - model;
XX - date of manufacture;
XXXXXXX - serial number.



Read all safety regulations and instructions.




Wear a welding mask.



Wear a dust mask.



Disconnect the machine from the mains before installation or adjustment.

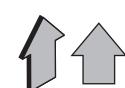

Movement direction.



Rotation direction.

Symbol	Meaning
	Locked.
	Unlocked.
	Earthing loop.
	Attention. Important.
	Useful information.



Do not dispose of the machine in a domestic waste container.

Machine designation

Machines are intended for creation of one-piece connection of various metals (further in the text "welding of metals") by their local fusion.

All models of welding inverter (**TIG**) allow welding metals with direct current, with non-consumable electrode (of tungsten) in an atmosphere of inert shielding gases. Using this method, non-alloyed and low-alloyed steel, stainless steel, copper, nickel, titanium, etc. can be welded.

It is also possible to perform manual arc welding (**MMA**) using consumable electrodes with coating.

Machine components

- 1 Ventilation hole
- 2 On / off switch
- 3 Ground bolt
- 4 Connecting pipe
- 5 Socket "+"
- 6 Welding torch control socket
- 7 Welding torch connector
- 8 Socket "-"
- 9 Carrying handle
- 10 Indicator "A" (current adjustment)
- 11 Indicator "%" (adjustment in parameters in percentage terms)
- 12 Indicator "S" (time adjustment)
- 13 "Hz-kHz" indicator (frequency adjustment)
- 14 Display
- 15 Power indicator
- 16 Temperature protection indicator

- 17 Regulator
 18 Indicator "Current adjustment"
 19 Button "A" (current adjustment)
 20 Indicator "PRE FLOW" (gas purge time adjustment before welding)
 21 Indicator "POST FLOW" (gas purge time adjustment after welding)
 22 Button F5 (purge time adjustment)
 23 Indicator "2T" (two-stroke torch operation mode)
 24 Indicator "4T" (four-stroke torch operation mode)
 25 Button F4 (torch operation mode selection)
 26 Indicator "INITIAL CUR." (adjustment of the starting current)
 27 Indicator "UP SLOPE" (adjustment of the current increase time from the starting current to the operating one)
 28 Indicator "DOWN SLOPE" (adjustment of the welding current decrease)
 29 Indicator "CRATER CUR." (adjustment of the crater filling current)
 30 Button F3 (setting operating parameters for welding in a pulse mode)
 31 Indicator "FREQ" (frequency adjustment when working in a pulse mode)
 32 Indicator "PEAK" (adjustment of the upper level of the welding current when operating in a pulse mode)
 33 Indicator "BASE" (adjustment of the lower level of the welding current when operating in a pulse mode)
 34 Button F2 (setting pulse mode parameters)
 35 Indicator "LIFT TIG" (contact method for the arc ignition)
 36 Indicator "HF" (high-frequency method for the arc ignition)
 37 Indicator "Pulse mode"
 38 Indicator "MMA welding"
 39 Button F1 (welding method selection)
 40 Electrode holder (assembled) *
 41 Earth clamp (assembled) *
 42 Torch *
 43 Ceramic nozzle of the torch *
 44 Collet *
 45 Collet holder *
 46 End cap (long) *
 47 End cap (short) *
 48 Indicator "TIG welding"
 49 Button F2 (adjustment of the welding current decrease time / adjustment of the gas purge time after welding)
 50 Button "MMA welding"
 51 Ground wire *
 52 Clamp *
 53 Gas pressure regulator with a gas flow regulator *
 54 Hose *
 55 Gas cylinder (argon) *
 56 Torch control cable *
 57 Connector of the torch connection cable *
 58 Nut of the torch control cable connector *
 59 Power connector of the torch *
 60 Torch body *
 61 Tungsten electrode *

* Optional extra

Not all of the accessories illustrated or described are included as standard delivery.

Installation and regulation of machine elements

Before carrying out any works on the machine it must be disconnected from the mains.



Do not draw up the fastening elements too tight to avoid damaging the thread.



Mounting / dismounting / setting-up of some elements is the same for all machine models, in this case specific models are not indicated in the illustration.

Mounting / dismounting of a plug, current-carrying cable, stationary network connection

Some machine models are supplied without plugs and / or current-carrying cables - they must be installed before the beginning of the operation.

Machines can also be connected to the network on a stationary basis (not through a socket).



Note: the stationary connection of the machine to the network as well as installation or replacement of current-carrying cables, plugs and other electrical units must be performed only by a qualified electrician or circuit installer authorized to perform such works.

Connection to the earthing loop (see fig. 1)

Using grounding bolt 3 connect one grounding wire clamp 51 to the machine (see fig. 1). Connect the second grounding wire clamp 51 to the working grounding loop.

Gas connection (see fig. 2)

- Install a gas pressure regulator 53 on a gas cylinder 55 (see fig. 2). Attention: flow rate meter flask should be installed vertically upward.
- Put clamps 52 on the ends of hose 54. Connect one end of the hose 54 to a connection pipe of the gas pressure regulator 53, the other one - to the connection pipe 4. Fix the hose 54 on connection pipes by clamps 52.

Connecting / disconnecting welding cables (see fig. 3-5)

During TIG welding (see fig. 3-4)

- If necessary to attach the connector to the welding cable, follow the steps shown in fig. 3.1, 4.1.
- If electrode holder 40 is installed, disconnect it.
- Connect earth clamp 41 (see fig. 3.2, 4.2) to the machine.
- Connect the welding torch 42 to the machine:
 - connect a welding torch control cable. Set a control cable connector in socket 6 and tighten a nut 58 by hand. During installation, pay attention that locating tab inside of a socket fits a location slot of the cable connector (see fig. 3.3, 4.3);

- put the screw nut **57** on the connector thread **7** (see fig. 3.3), and tighten it manually;
- **only for model CT33130** - connect power connector **59** to socket "-" **8** (see fig. 4.3).
- Disconnect all cables in reverse sequence.

During MMA welding (see fig. 5)

- If welding torch **42** is installed, disconnect it.
- If necessary to attach the connector to the welding cable, follow the steps shown in figure 5.1.
- Insert plugs of the welding cables to the machine as shown on figure 5.2. When connecting, please observe the recommended polarity.
- Disconnect plugs of the welding cables in a reverse order (see fig. 5.3).

Welding torch assembly / disassembly / setting process (see fig. 6)

- A ceramic torch nozzle **43** is chosen on the basis of actual operation recommendations.
- When installing a tungsten electrode **61**, please ensure that it's properly sharpened (see fig. 6.4-6.6 and recommendations below).
- Collet **44** inside diameter should be relevant to a diameter of tungsten electrode **61**.
- In order to perform works in tight areas, you may install a short end cap **47**, as illustrated on fig. 6.2 (in this case, please use the tungsten electrode **61** of a proper length).
- Screw the collet holder **45** and ceramic torch nozzle **43** into the welding torch body **60** (see fig. 6.1-6.2).
- Put the collet **44** on the tungsten electrode **61** and insert it into the collet holder **45**.
- Adjust the distance for which tungsten electrode **61** protrudes from the ceramic nozzle **43**. Normally, outlet of the tungsten electrode **61** from a ceramic torch nozzle **43** is 2-3 mm (see fig. 6.3); however it can run to 8 mm during angular welding.
- Screw the end cap **46** or **47** into the welding torch body **60** (see fig. 6.1-6.2).
- Dismantle in reverse order.

Initial operating of the machine

Before starting the operation the following steps are necessary:

- always use the correct supply voltage: the power supply voltage must match the information quoted on the machine body;
- inspect the condition of all cables and replace the cable where damage is found;
- inspect the condition of hose **54**, replace it if damage is found;
- please ensure that there is no gas leakage when turning on the gas;
- inspect the condition of welding torch **42** (during **TIG** welding), electrode holder **40** (during **MMA** welding), and earth clamp **41**, replace it if damage is found;
- inspect the tungsten electrode sharpening accuracy (during **TIG** welding) and a distance it overhangs a welding torch ceramic nozzle.
- Before starting the machine, make sure that electrode and earth clamp **41** don't touch each other.

- After the machine is switched on, make sure that the built-in cooling fan is working - the air will be blowing from vent holes **1** (on the back of the machine).

Switching the machine on / off

Switching on:

Move switch **2** into the "On" position (indicator **15** will then light up and the built-in cooling fan will start rotating).

Switching off:

Move switch **2** into the "Off" position.

Design features of the machine

Buttons and indicators of the front panel

Temperature protection

Temperature protection prevents machine damage, switching it off in case of overheating. When temperature protection goes on, indicator **16** lights up. Do not switch the machine off, let it cool down and do not continue operation until then.

Power indicator

Power indicator **15** is on when the machine is connected to the mains and is ready to be switched on.

Easy start

Only for welding in the MMA mode. The easy start function (increased voltage of idle running) facilitates the lighting up of the welding arc.

[CT33123]

F1 button (welding method selection)

Press button **39** (F1) to select one out of two welding methods:

- **TIG** welding (welding with a non-consumable electrode in an inert shielding gas medium with a high-frequency method of arc ignition) - when this mode is selected, indicator **48** is lit and the welding current can be adjusted (see below);
- **MMA** welding (manual arc welding with consumable electrodes with coating) - when this mode is selected, indicator **38** is lit and the welding current can be adjusted (see below).

F2 button (adjustment of the welding current decrease time / adjustment of the gas purge time after welding)

TIG welding only. Press button **49** (F2) to select the mode to adjust the welding current reduction time or gas purge time after welding:

- mode to adjust the welding current decrease time (**DOWN SLOPE**) - gradual reduction of the welding current ensures high-quality crater welding at the end of the welding seam). When this mode is selected, indicators **28** and **12** are lit. To change the time, turn regulator **17** (the set value will be shown on display **14**);

- mode to adjust the gas purge time after welding (**POST FLOW**) - when welding is finished, gas purge allows the end of the welding seam to cool down gradually, prevents cracking and the formation of oxides. When this mode is selected, indicators **21** and **12** are lit. To change the time, turn regulator **17** (the set value will be shown on display **14**).

Button A (welding current adjustment)

Button **19** (A) allows to switch between the time adjustment (F2 button, see above) and the welding current adjustment for both **TIG** and **MMA** welding modes. In the mode to adjust the welding current, indicators **10** and **18** are lit; to change the welding current, turn regulator **17** (the set value will be shown on display **14**). The magnitude of the welding current depends on the works performed, thickness of workpieces to be welded, an electrode diameter, etc.

[CT33129]

Button "MMA welding"

Press button **50** to select one out of two welding methods:

- TIG** welding (welding with a non-consumable electrode in an inert shielding gas medium with a high-frequency method of arc ignition) - when this mode is selected, indicator **38** is not lit, welding current can be adjusted (see below);
- MMA** welding (manual arc welding using consumable electrodes with coating) - when this mode is selected, indicator **38** is lit, welding current can be adjusted (see below).

Welding current adjustment

To change the welding current, turn regulator **17** (the set value will be shown on display **14**). The welding current magnitude depends on the works performed, thickness of workpieces to be welded, an electrode diameter, etc.

[CT33130]

F1 button (welding method selection)

Press button **39** (F1) to select a welding method:

- LIFT TIG** (non-consumable electrode welding in an inert shielding gas medium with a contact method of arc ignition) - when this mode is selected, indicator **35** is lit;
- HF TIG** (non-consumable electrode welding in an inert shielding gas medium with a high-frequency method of arc ignition) - when this mode is selected, indicators **35** and **36** are lit;
- PULSE TIG** (non-consumable electrode welding in an inert shielding gas medium in a pulse mode; in this mode the workpiece heating and distortion during welding are reduced; it is suitable for welding thin workpieces or decorative welding) - when this mode is selected, indicators **35** and **37** are lit;
- MMA** welding (manual arc welding using consumable electrodes with coating) - when this mode is selected, indicator **38** is lit.

F2 button (setting pulse mode parameters)

Only for welding in the PULSE TIG mode. Press button **34** (F2) to set pulse mode parameters:

- frequency control mode (**FREQ**) - when this mode is selected, indicators **31** and **13** are lit. To change this parameter, turn regulator **17** (the set value will be shown on display **14**, when the frequency is set to more than 999 Hz, display **14** will show values in kHz, and indicator **13** will blink);
- mode to adjust the upper level of the welding current (**PEAK**) - when this mode is selected, indicators **32** and **11** are lit. To change this parameter, turn regulator **17** (the set value will be shown on display **14**);
- mode to adjust the low level of the welding current (**BASE**) - when selecting this mode, indicators **33** and **11** are lit. To change this parameter, turn regulator **17** (the set value will be shown on display **14**).

Button F3 (setting operating parameters for pulse welding)

Only for welding in the PULSE TIG mode and four-stroke torch operation mode (4T). Press button **30** (F3) to adjust operating parameters for pulse welding:

- starting current adjustment mode (**INITIAL CUR**) - when this mode is selected, indicators **26** and **10** are lit. To change this parameter, turn regulator **17** (the set value will be displayed on display **14**);
- mode to adjust the time for increasing the current from the starting current to the operating one (**UP SLOPE**) - when selecting this mode, indicators **27** and **12** are lit. To change this parameter, turn regulator **17** (the set value will be shown on display **14**);
- mode to adjust the welding current reduction time (**DOWN SLOPE**) - when this mode is selected, indicators **28** and **12** are lit. To change this parameter, turn regulator **17** (the set value will be shown on display **14**);
- mode to adjust the crater filling current (**CRATER CUR**) - when this mode is selected, indicators **29** and **10** are lit. To change this parameter, turn regulator **17** (the set value will be shown on display **14**).

F4 button (torch mode selection)

TIG welding only. Press button **25** (F4) to select one out of two operating modes of torch **42**:

- 2T mode** (two-stroke, when this mode is selected, indicator **23** is lit) - press and hold torch **42** button to turn it on. During operation, keep holding torch **42** button in a pressed position. To turn off, release torch button **42**;
- 4T mode** (four-stroke, when this mode is selected, indicator **24** is lit) - press and release torch **42** button to turn it on. During operation, do not hold torch **42** button in a pressed position. To turn off, press and release torch **42** button.

F5 button (purge time adjustment)

TIG welding only. Press button **22** (F2) to select the gas purge time before or after welding:

- mode to adjust the gas purging time before welding (**PRE FLOW**) - gas purging before welding allows the air to be displaced from a welding area to prevent the formation of oxides. When this mode is selected, indicators **20** and **12** are lit. To change this parameter, turn regulator **17** (the set value will be shown on display **14**);

- mode to adjust the gas purging time after welding (**POST FLOW**) - gas purging after welding allows the end of the welding seam to cool down gradually, preventing cracking and the formation of oxides. When this mode is selected, indicators **21** and **12** are lit. To change this parameter, turn regulator **17** (the set value will be shown on display **14**).

Button A (welding current adjustment)

Button **19** (A) allows to switch from the adjustment of other parameters to the welding current adjustment for both the **TIG** and **MMA** welding modes. In the welding current adjustment mode, indicators **10** and **18** are lit. To change this parameter, turn regulator **17** (the set value will be shown on display **14**). The welding current magnitude depends on the works performed, thickness of workpieces to be welded, an electrode diameter, etc.

Recommendations on the machine operation

Preliminary works (see fig. 7)

- Clean welding surfaces from rust and paint coatings.
- The edges of pieces to be welded should be machined if welding blanks width is more than 1 mm (see fig. 7.1).
- Please remember that a large quantity of heat is released during welding which can damage the surrounding items, therefore, carefully choose the site and take appropriate actions to prevent fire.

Electrodes

The right choice of electrodes, to a great extent, pre-determines the welding seam quality and the operation speed. Before purchasing electrodes, carefully examine the recommendations of their use. Consult a specialist if necessary. It is also important to observe the electrode storage conditions.

General operation recommendations

i The recommendations below apply to all machines connected through a socket connector. In the case of stationary connection the machine assembly and network connection will be done beforehand.

- Place the machine in an even, dry, not vibrating surface observing all above-mentioned safety procedures.
- Connect the ground wire.

TIG welding (see fig. 7)

- Connect gas feeding, earth terminal cable, and welding torch to the machine. Connect earth clamp **41** to socket "+" **5**.
- Fix earth clamp **41** on one of the parts to be welded.
- Connect the machine to the mains and switch it on.
- Select the **TIG** welding mode as described above.
- Slightly open the valve of gas pressure regulator **53** and turn on the valve of gas cylinder **55**. Push and hold button of welding torch **42**, gas will come from a

ceramic torch nozzle **43**; using the valve of gas pressure regulator **53**, set gas flow rate (l/min), necessary for work performance; release the button of welding torch **42**.

- Set the welding current value.
- Adjust other process parameters as described above, if necessary.
- Turn on welding torch **42** (as described above) and light the arc:
 - for the high-frequency ignition of the arc, bring torch **42** to workpieces to be welded and hold it so that the distance between tungsten electrode **61** and a workpiece is 2-4 mm - a high-frequency discharge will ignite the welding arc;
 - for the contact ignition of the arc, touch the workpiece with an end of tungsten electrode **61**, then slightly tilt and raise torch **42** until a 2-3 mm gap forms between a tip of tungsten electrode **61** and the workpiece - at this moment a welding arc will form.
- If you weld workpieces thicker than 1 mm, a rod of proper diameter should be fed in arc burning area for filling a welding seam.
- Hold welding torch **42** and a rod, as illustrated in figures 7.2 and 7.3 (grey arrow shows a direction of welding torch movement). Move the welding torch **42** and rod along a welding seam, delivering a filler rod, as it's consumed, in welding point.
- After completion of welding, release the button of welding torch **42**, but don't remove it, wait for crater filling and cooling down of the shielding gas welding end.
- After completion of work, machine should cool down, then disconnect it and close valve of gas pressure regulator **53** and valve of gas cylinder **55**.

MMA welding (see fig. 8)



When describing **MMA** welding, electrodes mean stick consumable electrodes having coatings.

- Connect the welding cables to the machine. Welding can be performed with direct and reverse polarity. The selection of polarity depends on the materials to be welded and the recommendations on how to use electrodes.
 - **Direct polarity** - connect electrode holder **40** to socket "-" **8**, connect earth clamp **41** to socket "+" **5**. In such a mode the electrode heats less than the basic metal, the electrodes get fused slower, the welding joint is completed with a deeper penetration.
 - **Reverse polarity** - connect electrode holder **40** to socket "+" **5**, connect earth clamp **41** to socket "-" **8**. In such a mode the work piece is heated less than the electrode which can be used for welding high-carbon, alloy and special steels sensitive to overheating as well as for welding sheet metal.
- Press the lever of the electrode holder **40** and install the electrode end (the end free from coating) into electrode holder **40** and then release the lever.
- Fix earth clamp **41** on one of the parts to be welded.
- Connect the machine to the mains and switch it on.
- Select the **MMA** welding mode as described above.
- Set the welding current value. The selection of welding current depends on the electrode to be used, thickness of material to be welded, spatial position of a seam etc.
- Ignite the welding arc in one of two ways: ignition by touching (see fig. 8.1); ignition by scratching (see fig. 8.2).

- The main practices of welding electrode handling are described below:
 - usually welding is carried out with vertically positioned electrode or at its inclination concerning a seam, in a corner forward or back. When welding by a corner back, it is provided better fusion and smaller width of a seam (but performance of work in this case demands the certain skill);
 - progressive motion of an electrode (see fig. 8.3)** - on a direction of an axis of the electrode, for maintenance of necessary arch length which should make 0.5-1,1 of electrode diameter. The length of an arch renders the serious influence on quality of a welded seam and its form. A long arch causes intensive oxidation and nitration of the fused metal, and increased splashing of it;
 - longitudinal movement of an electrode (see fig. 8.4)** - for formation of a welded seam. Speed of movement of an electrode depends on electric current, electrode's diameter, type and spatial position of a seam; at the high speed of an electrode the basic metal has no time for fusion, what results in insufficient depth of weld fusion spill is formed;
 - insufficient speed of moving of an electrode** results in overheating and arc burn (through fusion) of metal;
- correctly chosen speed of longitudinal movement along an axis of a welded seam allows obtaining its width on 2-3 mm more than diameter of an electrode;
- lateral movement of an electrode (see fig. 8.5)** - for formation of the widened welded seam. An electrode is moved in lateral oscillatory movements more often with constant frequency and the amplitude, combined with progressive motion of an electrode along an axis of the prepared groove, and to an axis of an electrode. Lateral oscillations of an electrode are various and are determined by the form, the sizes, positions of a seam in space in which welding is carried out, and skill of the welder. The width of a welded seam in this case should not exceed 2-3 diameters of an electrode.
 - Watch the electrode length and when 20-30 mm is left to the electrode holder **41** jaws - replace the electrode.
 - Wait for cooling down and crystallization of slag on a welding seam upon which remove the slag using a special hammer and a brush. You must wear protective gloves or a mask when performing these operations.
 - Check the welding seam quality and when the faults are found remove them.
 - Following the completion of work, let the machine cool down, switch it off and then disconnect the cables.

Machine maintenance / preventive measures

Before carrying out any works on the machine it must be disconnected from the mains.

Electrode sharpening (see fig. 6.4-6.6)



Operations for non-consumable electrodes (of tungsten or tungsten with additives) only are described below.

Electrode end contamination or damage is made because of touching the weld pool metal or a filler rod by electrode, as well as because of a wrong selection of shielding gas quantity, delivered to welding area. The electrode should be sharpened properly and timely.

During alternating current welding the electrode end should be put into semi-spherical shape (see fig. 6.4). During direct-current welding the electrode end should be put into conical shape. In general, sharpening cone should be 2-2,5 of electrode diameters in length, a sharpening angle should be 14°-60°. Sharpening cone angle impact on arc form and metal penetration is shown in figure 6.4.

Using the electrode with pointed end, weld very thin metals (0,125-1 mm). Welding thicker metal, blunt the electrode end, otherwise it melts and tungsten enters the welding seam.

Sharp the tungsten electrode axially, using a special fine abrasive disk. Perform grinding operation in direction of electrode length (see fig. 6.5).

Don't sharpen the tungsten electrode as illustrated in figure 6.6, it will result in unstable arc, it will impair welding seam quality and make arc striking difficult.

Cleaning of the machine

An indispensable condition for a safe long-term exploitation of the machine is to keep it clean. Regularly flush the machine with compressed air thought the vent holes 1.

After-sales service and application service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Information about service centers, parts diagrams and information about spare parts can also be found under: www.crown-tools.com.

Transportation of the machine

- Categorically not to drop any mechanical impact on the packaging during transport.
- When unloading / loading is not allowed to use any kind of technology that works on the principle of clamping packaging.

Environmental protection



Recycle raw materials instead of disposing as waste.

Machine, accessories and packaging should be sorted for environment-friendly recycling.

The plastic components are labelled for categorized recycling.

These instructions are printed on recycled paper manufactured without chlorine.

Características de la máquina

Máquina de soldar TIG Inversora		CT33123	CT33129	CT33130
Código de la máquina		425294	425300	425317
Voltaje nominal de entrada	[V]	1~ AC220	1~ AC220	1~ AC220
Frecuencia nominal	[Hz]	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Capacidad nominal de entrada [TIG / MMA]	[kVA]	7 / 8,2	7 / 8,2	7 / 8,2
Campo de regulación de corriente [TIG / MMA]	[A]	15-200 / 15-160	15-200 / 15-160	10-200 / 10-160
Voltaje nominal de salida [TIG / MMA]	[V]	10,8-18 / 20,6-26,4	10,6-18 / 20,6-26,4	10,4-18 / 20,4-26,4
Voltaje sin carga	[V]	95	95	95
Diámetro de aguja de tungsteno [soldadura TIG]	[mm] [pulgadas]	0,5 - 3,2 1/64" - 1/8"	0,5 - 3,2 1/64" - 1/8"	0,5 - 3,2 1/64" - 1/8"
Espesor mínimo del metal base [soldadura TIG]	[mm] [pulgadas]	0,5 1/64"	0,5 1/64"	0,5 1/64"
Ø electrodos de soldadura [soldadura MMA]	[mm] [pulgadas]	1,6-4 1/16"-5/32"	1,6-4 1/16"-5/32"	1,6-4 1/16"-5/32"
Ciclo de trabajo nominal (40°C)	[%]	35	35	35
Eficiencia	[%]	≥81	≥81	≥81
Peso	[kg] [lb]	7,7 16.98	7,7 16.98	7,7 16.98
Clases de protección		IP21S	IP21S	IP21S
Clase de aislamiento		H	H	H

Recomendaciones generales de seguridad

Instrucciones de seguridad

Estas instrucciones contienen información importante que complementa o reemplaza otras instrucciones relacionadas con este producto. Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a operar el producto.

Además, la instalación y el uso del aparato debe seguir las instrucciones dadas en la norma internacional: equipo para soldar de arco IEC 60974-9 Pieza 9.

Instalación y uso

Uso de equipo de protección personal:

- El arco y su radiación reflectante dañan los ojos que no están protegidos. Antes de comenzar a soldar o de observar cómo se suelda, cúbrase los ojos y el rostro. Tenga en cuenta también los distintos requisitos para la oscuridad de la pantalla en la máscara a medida que cambia la corriente de la soldadura.

- La radiación del arco y las esquirlas queman la piel que no está protegida. Use siempre guantes, ropa y calzado protector cuando suelde.
- Use siempre protección para los oídos si el nivel de ruido ambiente excede el límite permitido.

Seguridad general en el funcionamiento

- Tenga cuidado cuando manipula piezas calientes de la soldadura. Por ejemplo: la punta del soplete para soldar, el extremo de la varilla para soldadura y la pieza de trabajo se calentarán hasta alcanzar una temperatura que provoque quemaduras.
- Nunca lleve el aparato ni lo cuelgue de la correa de transporte mientras está soldando.
- No exponga la máquina a altas temperaturas, ya que esto puede causar daño a la máquina.
- Mantenga el cable del soplete y el cable de descarga a tierra tan cerca uno del otro como sea posible en toda su longitud. Enderece cualquier bucle en los cables. Esto minimiza su exposición a campos magnéticos nocivos, que pueden interferir, por ejemplo, con un marcapasos.
- No envuelva los cables alrededor del cuerpo.
- En entornos calificados como peligrosos, utilice sólo dispositivos de soldadura marcados con la letra S,

para un nivel seguro de tensión inactiva. Estos entornos de trabajo incluyen, por ejemplo, espacios húmedos, calientes o pequeños en los que el usuario puede estar directamente expuesto a materiales conductivos circundantes.

- No utilice el equipo para soldar de arco para descongelar cañerías.

Esquirlas y seguridad contra incendios

• La soldadura se clasifica siempre como trabajo en caliente, así que preste atención a las reglamentaciones sobre seguridad contra incendios durante la soldadura y después de la misma.

- Recuerde que un incendio puede iniciarse a partir de chispas incluso varias horas después de haber finalizado el trabajo de soldadura.

• Proteja el entorno contra las esquirlas de soldar. Retire los materiales inflamables, tales como líquidos inflamables, de las cercanías de la soldadura y provea al lugar de la soldadura de un equipo adecuado contra incendios.

• En trabajos de soldadura especiales, esté preparado para riesgos tales como incendios o explosiones, cuando se sueldan piezas de trabajo tipo contenedor.

• No dirija nunca el rocio de chispas o el rocio de corte de una picadora hacia la máquina de soldar o materiales inflamables.

• Tenga cuidado con los objetos calientes o las esquirlas que caen en la máquina cuando esté trabajando sobre la máquina.

• La soldadura en lugares inflamables o explosivos está absolutamente prohibida.

Seguridad eléctrica general

• Conecte la máquina de soldar sólo a una red eléctrica con descarga a tierra.

• Tenga en cuenta el tamaño recomendado del fusible de la red de alimentación principal.

• No coloque la máquina de soldar dentro de un contenedor, un vehículo o una pieza de trabajo similar.

• No coloque la máquina de soldar sobre una superficie húmeda ni trabaje sobre la misma.

• No permita que el cable de la red principal esté directamente expuesto al agua.

• Asegúrese de que los cables o los sopletes para soldadura no sean aplastados por objetos pesados y de que no estén expuestos a bordes filosos o a una pieza de trabajo caliente.

• Asegúrese de que los sopletes para soldar defectuosos y dañados sean cambiados inmediatamente ya que pueden ser letales y pueden causar electrocución o incendio.

• Recuerde que el cable, los enchufes y demás dispositivos eléctricos pueden ser instalados o reemplazados sólo por un contratista eléctrico o un ingeniero autorizado para realizar dichas operaciones.

• Apague la máquina de soldar cuando no la esté utilizando.

• En caso de comportamiento anormal del equipo, como por ejemplo humo que sale de la máquina durante el uso normal, lleve la máquina a un representante de servicio técnico de **CROWN** para su inspección.

Círculo de alimentación de la soldadura

- Aíslese del circuito eléctrico utilizando vestimenta seca y protectora no dañada.

- No toque nunca la pieza de trabajo y la varilla de soldadura, el alambre de la soldadura, el electrodo de la soldadura o la punta de contacto al mismo tiempo.
- No coloque el soplete de soldar ni el cable de descarga a tierra sobre la máquina de soldar ni sobre otro equipo eléctrico.
- Desconecte siempre la máquina del interruptor principal antes de tocar cualquiera de los componentes del circuito eléctrico, por ejemplo, cuando reemplaza un electrodo o una punta de contacto, o cuando mueve la abrazadera de retorno a tierra.

Emanaciones de la soldadura

- Garantice una ventilación adecuada y evite inhalar las emanaciones.

• Asegúrese de que haya un suministro suficiente de aire fresco, especialmente en lugares cerrados. También puede garantizar el suministro de aire puro, limpio y suficiente, utilizando una máscara de aire fresco.

- Tome precauciones adicionales cuando trabaje en metales o materiales con superficies tratadas que contengan plomo, cadmio, zinc, mercurio o berilio.

Transporte, elevación y suspensión

- Preste atención a la posición de trabajo correcta al levantar un aparato pesado: existe riesgo de lesiones en la espalda.

• Nunca tiren ni levanten la máquina del soplete de soldar o de los demás cables. Utilice siempre los puntos de elevación o los mangos, diseñados para dicho propósito.

- Utilice sólo la unidad de transporte diseñada para el equipo.

• Si es posible, trate de transportar la máquina en posición vertical.

• No levante nunca un cilindro de gas y la máquina de soldar al mismo tiempo. Más adelante encontrará disposiciones separadas para el transporte del cilindro de gas.

• Nunca utilice una máquina de soldar cuando esté suspendida, a menos que el dispositivo de suspensión haya sido diseñado y esté aprobado para ese propósito en particular.

- Se recomienda quitar la bobina de alambre durante la elevación o el transporte.

Medioambiente

• La fuente de energía de la soldadura no es adecuada para ser utilizada bajo la lluvia o la nieve, aunque se puede utilizar y guardar al aire libre. Proteja la máquina de la lluvia y la luz solar fuerte.

• Guarde siempre la máquina en un espacio seco y limpio.

• Proteja la máquina de la arena y el polvo durante el uso y el almacenamiento.

• El rango de temperatura de funcionamiento recomendada es de -20°C a +40°C. La eficiencia de funcionamiento de la máquina disminuye y es más probable que se dañe si se la utiliza con temperaturas que excedan los 40°C.

• Ubique la máquina de manera tal que no esté expuesta a superficies calientes, chispas o esquirlas.

• Asegúrese de que el flujo de aire hacia y desde la máquina no esté restringido.

- Utilice la máquina siempre y sólo en posición vertical.

- El equipo para soldadura de arco siempre causa perturbaciones electromagnéticas. Para minimizar los efectos nocivos que esto causa, utilice el equipo estrictamente de acuerdo con el manual de funcionamiento y las demás recomendaciones.

Cilindros de gas y reguladores

- Cumpla con las instrucciones para la manipulación de los cilindros de gas y los reguladores.
- Asegúrese de que los cilindros de gas se utilicen y se almacenen en lugares adecuadamente ventilados. Un cilindro de gas con pérdida puede reemplazar el oxígeno en el aire que se respira, causando sofocación.
- Antes del uso, asegúrese de que el cilindro de gas contenga el gas adecuado para el propósito que tenga.
- Asegure siempre el cilindro de gas en posición vertical, contra el bastidor de pared para cilindros o el carro designado para los cilindros.
- No mueva nunca un cilindro de gas cuando el regulador de flujo esté colocado. Coloque la cubierta de la válvula en su lugar durante el transporte.
- Cierre la válvula del cilindro después del uso.

Diagrama del circuito y listas de piezas de repuesto

Si el diagrama del circuito y la lista de piezas de repuesto no están incluidos en su paquete de entrega, por favor, solicítelos a su representante de servicio técnico local de **CROWN**. Si desea más información, por favor, visite el sitio Web www.crown-tools.com.

Descargo de responsabilidad

Aunque se han hecho todos los esfuerzos para garantizar que la información contenida en esta guía sea precisa y completa, no puede aceptarse ninguna responsabilidad por errores u omisiones. **CROWN** se reserva el derecho de cambiar la especificación del producto descrito, en cualquier momento, y sin aviso previo.

Pautas de seguridad durante el funcionamiento de la máquina

El operador o el propietario de la máquina será responsable por los posibles accidentes o daños que puedan provocarse a terceros o a su propiedad.

Antes de comenzar el trabajo

- Se prohíbe cualquier operación de la máquina con los dispositivos de protección deteriorados o desmantelados. Nunca opere la máquina que no esté correctamente armada o que haya sufrido cambios que no fueran aprobados.
- La red de energía a la que se conecta la máquina debe estar equipada con dispositivos de seguridad o con el disyuntor automático diseñado para que la corriente y el voltaje concuerden con las especificaciones de la máquina.
- La máquina debe conectarse al bucle de trabajo a tierra.
- La máquina debe utilizarse sólo en posición vertical: siempre debe apoyarse sobre las patas de goma. No debe bajarla, colgarla ni colocarla en los bordes.

- La máquina puede utilizarse para el funcionamiento continuo sin asistencia. Asegúrese de que la máquina esté montada lejos de elementos inflamables y de que ningún factor externo evite el enfriamiento normal de la misma (el espacio libre alrededor de la máquina no debe ser inferior a 50 cm).
- No se debe utilizar la máquina en áreas en las que haya polvo y que contengan gases y vapores explosivos de sustancias peligrosas.
- No permita que entren objetos pequeños en la máquina, la pueden desactivar.
- Instale la máquina sobre una superficie lisa y seca para evitar que se vuelque. No instale la máquina sobre una superficie que vibre.
- Lleve la máquina sujetándola sólo por el mango para transporte (mangos) o una correa de transporte. Se prohíbe estrictamente tirar o levantar la máquina por el cable de conducción de corriente para soldadura o la manguera de gas.
- Es necesario garantizar una ventilación adecuada del lugar de trabajo o utilizar escapes especiales para la eliminación de los gases formados durante el proceso de soldadura.
- Siga las precauciones para el almacenamiento, transporte y uso de cilindros de gas comprimido:
 - los cilindros de gas deben ser utilizados y almacenados en habitaciones ventiladas adecuadas;
 - guarde el cilindro de gas lejos de fuentes de alta temperatura, protéjalo de la luz solar directa;
 - se prohíbe mover un cilindro de gas de protección, si contiene una válvula de control de flujo, esta válvula se debe desmontar y la cubierta de la válvula se debe instalar;
 - se prohíbe levantar simultáneamente un cilindro de gas y una máquina;
 - transporte los cilindros en un carro especial;
 - antes de su uso, asegúrese de que el cilindro de gas contenga el gas correspondiente al trabajo a realizar;
 - proteja el cilindro contra caídas mientras lo usa, utilice pies especiales, cajas, y fíjelos con una cuerda.

No se recomienda que las personas que tengan estimuladores cardíacos eléctricos permanezcan cerca de la máquina en funcionamiento, debido al peligro del campo electromagnético que se crea, el cual puede dañar el funcionamiento de dichos estimuladores.

Durante el funcionamiento

- Tenga en cuenta el factor de tiempo recomendado de la máquina, de lo contrario, la sobrecarga dará como resultado un desgaste temprano de los componentes reduciendo, de este modo, la vida útil de dicha máquina.
- Se prohíbe exponer la máquina a la lluvia o la nieve y también se prohíbe utilizarla en un ambiente húmedo.
- No se apunte con el soplete para soldar ni apunte a otras personas o animales.
- No toque el cilindro de gas con el extremo de un electrodo de tungsteno (si el soplete para soldar está encendido).
- Para evitar el choque eléctrico, no toque los elementos de la máquina que tienen corriente.
- No toque el cuerpo de la máquina conectada con las manos húmedas, guantes húmedos o ropa húmeda.
- No permita que ninguna parte de su cuerpo se enriete con los cables de soldadura.

- Apague siempre la máquina cuando reemplace un electrodo o cambie una pinza de masa, así como cuando mueva la máquina.
 - No sostenga nunca la máquina en funcionamiento en su hombro ni tampoco la cuelgue de la correa de transporte.
 - Se prohíbe utilizar la máquina suspendida excepto cuando se haya diseñado un dispositivo de suspensión especialmente para dicho propósito.
 - El arco de soldadura irradia haces de luz brillante y visibles y haces invisibles de luz ultravioleta e infrarroja. La influencia de la luz de un arco sobre los ojos desprotegidos durante 10 a 20 segundos dentro de un radio de distancia de 1 metro del arco puede provocar un fuerte dolor en los ojos y fotofobia. La influencia prolongada de la luz de un arco sobre los ojos no protegidos puede provocar enfermedades graves. Las radiaciones del espectro invisible pueden producir quemaduras sobre la piel desprotegida. **Por consiguiente, se prohíbe trabajar sin una máscara protectora, guantes y ropa especial que cubra la piel expuesta.**
 - Cumpla con las reglas y use ropa protectora especial: toda la ropa debe estar completamente abotonada, las solapas de los bolsillos deben dejarse afuera, no se deben meter las casacas dentro de los pantalones y se deben usar los pantalones sobre las botas.
 - Después del funcionamiento no toque la costura de soldadura ni el área alrededor de la misma, ya que puede quemarse.
 - Después del funcionamiento el extremo del electrodo y la boquilla de cerámica del soplete están calientes, por lo que la manipulación con el electrodo (eliminación, reemplazo, etc.) se debe hacer sólo con guantes de protección.
 - El polvo de tungsteno formado durante el afilado del electrodo es perjudicial (especialmente el polvo de electrodos de tungsteno con aditivo de torio), así que siempre use protección respiratoria durante el afilado del extremo del electrodo.
 - Tenga cuidado con la combustión de los objetos circundantes debido a la alta temperatura del arco de la soldadura o de las partículas de metal fundido. Recuerde, los componentes de diseño invisibles (vigas de madera, materiales de aislamiento, etc.) pueden incendiarse también.
 - No trabaje cerca de líquidos, gases y elementos (madera, papel, etc.) altamente inflamables.
 - Asegúrese de que los elementos incandescentes o salpicaduras de soldadura no caigan sobre una máquina, los cables de soldadura, los tubos de gas y el cilindro de gas.
 - Tenga cuidado cuando realice trabajos de soldadura en capacidades o cañerías, en las que se almacena combustible o sustancias tóxicas. Antes de realizar el trabajo, realice la descontaminación de los mismos, ya que las evaporaciones de sustancias dentro de las capacidades o tuberías pueden provocar explosiones o envenenamiento tóxico.
 - Nunca realice trabajos de soldadura en capacidades que estén bajo presión.
 - No utilice la máquina para descongelar cañerías congeladas.
 - Cuando trabaje en altura, cumpla con el procedimiento de seguridad para trabajo en altura.
- Despues de la detención final, examine el lugar donde se realizaron los trabajos de soldadura, no deje elementos en descomposición o partículas calientes de metal, ya que pueden provocar incendios.
- Despues de terminar el trabajo, no apague la máquina inmediatamente, espere algunos minutos para que la máquina se enfrie lo suficiente.

Símbolos usados en el manual

Los siguientes símbolos se utilizan en el manual de instrucciones, recuerde sus significados. La interpretación correcta de los símbolos le permitirá el uso correcto y seguro de la máquina.

Símbolo	Significado
	Etiqueta con número de serie: CT ... - modelo; XX - fecha de fabricación; XXXXXXX - número de serie.
	Lea todas las reglas e instrucciones de seguridad.
	Use una máscara para soldar.
	Use una máscara antipolvo.
	Desconecte la máquina de la red eléctrica antes de la instalación o ajuste.
	Dirección del movimiento.
	Dirección de la rotación.
	Bloqueado.
	Desbloqueado.
	Circuito a tierra.
	Atención. Importante.

Después de terminar la operación

- Siempre apague la válvula del cilindro de gas después de la finalización de un trabajo.

Símbolo	Significado
	Información útil.
	No deseche la máquina en un recipiente de basura doméstica.

Designación de la máquina

El operador o el propietario de la máquina será responsable por los posibles accidentes o daños que puedan provocarse a terceros o a su propiedad.

Todos los modelos de soldadura (**TIG**) inverter permiten soldar metales con corriente continua, con electrodos no consumibles (de tungsteno) en una atmósfera de gases protectores inertes. Usando este método, se puede soldar acero no aleado y de baja aleación, acero inoxidable, cobre, níquel, titanio, etc.

También es posible realizar soldadura por arco manual (**MMA**) utilizando electrodos consumibles con recubrimiento.

Componentes de la máquina

- 1 Orificio de ventilación
- 2 Interruptor encendido / apagado
- 3 Perno de conexión a tierra
- 4 Tubo de conexión
- 5 Tomacorriente "+"
- 6 Toma de control del soplete de soldadura
- 7 Conector del soplete de soldadura
- 8 Tomacorriente "
- 9 Asa de transporte
- 10 Indicador "A" (regulación de corriente)
- 11 Indicador "%" (ajuste de parámetros en términos porcentuales)
- 12 Indicador "S" (ajuste de tiempo)
- 13 Indicador de Hz-kHz (ajuste de frecuencia)
- 14 Monitor
- 15 Indicador de encendido
- 16 Indicador de protección de temperatura
- 17 Regulador
- 18 Indicador "Regulación de corriente"
- 19 Botón "A" (regulación de corriente)
- 20 Indicador "PRE FLOW" (ajuste del tiempo de purga de gas antes de soldar)
- 21 Indicador "POST FLOW" (ajuste del tiempo de purga de gas después de soldar)
- 22 Botón F5 (ajuste del tiempo de purga)
- 23 Indicador "2T" (modo de operación de soplete de dos tiempos)
- 24 Indicador "4T" (modo de operación de soplete de cuatro tiempos)
- 25 Botón F4 (selección del modo de operación del soplete)
- 26 Indicador "INITIAL CUR." (ajuste de la corriente de arranque)
- 27 Indicador "UP SLOPE" (ajuste del tiempo de aumento de corriente desde la corriente de arranque a la de funcionamiento)
- 28 Indicador "DOWN SLOPE" (ajuste de la disminución de la corriente de soldadura)

- 29 Indicador "CRATER CUR." (ajuste de la corriente de llenado del cráter)
- 30 Botón F3 (configuración de parámetros de operación para soldar en modo de pulso)
- 31 Indicador "FREQ" (ajuste de frecuencia cuando se trabaja en modo de pulso)
- 32 Indicador "PEAK" (ajuste del nivel máximo de la corriente de soldadura cuando se opera en modo de pulso)
- 33 Indicador "BASE" (ajuste del nivel mínimo de la corriente de soldadura cuando se opera en modo de pulso)
- 34 Botón F2 (configuración de los parámetros del modo de pulso)
- 35 Indicador "LIFT TIG" (método de contacto para el encendido de soldadura por arco)
- 36 Indicador "HF" (método de alta frecuencia para el encendido de soldadura por arco)
- 37 Indicador "Modo de pulso"
- 38 Indicador "soldadura MMA"
- 39 Botón F1 (selección del método de soldadura)
- 40 Portaelectrodos (ensamblado) *
- 41 Prensa masa (ensamblada) *
- 42 Soplete *
- 43 Boquilla de cerámica del soplete *
- 44 Punta de contacto *
- 45 Soporte de punta de contacto *
- 46 Tapa de extremo (largo) *
- 47 Tapa de extremo (corto) *
- 48 Indicador "soldadura TIG"
- 49 Botón F2 (ajuste del tiempo de disminución de la corriente de soldadura / ajuste del tiempo de purga de gas después de la soldadura)
- 50 Botón "soldadura MMA"
- 51 Cable a tierra *
- 52 Abrazadera *
- 53 Regulador de presión de gas con regulador de flujo de gas *
- 54 Manguera *
- 55 Tanque de gas (argón) *
- 56 Cable de control del soplete *
- 57 Conector del cable de conexión del soplete *
- 58 Tuerca del conector del cable de control del soplete *
- 59 Conector de alimentación del soplete *
- 60 Cuerpo de soplete *
- 61 Electrodo de tungsteno *

* Accesorios

No todos los accesorios fotografiados o descritos están incluidos en el envío estándar.

Instalación y regulación de los elementos de la máquina

Antes de realizar cualquier trabajo en la máquina, la misma debe desconectarse de la red de alimentación principal.



No apriete demasiado los elementos de ajuste para evitar dañar el hilo.



El montaje / desmontaje / configuración de algunos de los elementos es el mismo para todos los modelos de la máquina, en este caso los modelos específicos no están indicados en la figura.

Armado / desarmado de un enchufe, un cable con corriente o una conexión fija de la red

Algunos modelos de máquinas son suministrados sin enchufes y / o cables de corriente, los mismos deben ser instalados antes del inicio del funcionamiento. Las máquinas también pueden conectarse a la red en forma estacionaria (sin que medie un enchufe).



Nota: La conexión estacionaria de la máquina a la red así como también la instalación o el reemplazo de los cables de corriente, los enchufes y otras unidades eléctricas deben ser realizadas sólo por un electricista calificado o un instalador de circuitos calificado para realizar dichas tareas.

Conexión al bucle de tierra (ver fig. 1)

Utilizando un perno de conexión a tierra 3 conecte una abrazadera para cables a tierra 51 a una máquina (ver fig. 1). Conecte la segunda abrazadera para cables a tierra 51 con el circuito de conexión a tierra en funcionamiento.

Conexión de gas (ver fig. 2)

- Instale el regulador de presión de gas 53 en el cilindro de gas 55 (ver fig. 2). **Atención:** se debe instalar el frasco medidor de caudal verticalmente hacia arriba.
- Coloque las pinzas 52 en los extremos de la manguera 54. Conecte un extremo de la manguera 54 a un tubo de conexión del regulador de presión de gas 53, el otro, al tubo de conexión 4. Fije la manguera de 54 en tubos de conexión mediante las pinzas 52.

Conexión / desconexión de los cables de soldadura (ver fig. 3-5)

Durante la soldadura TIG (ver fig. 3-4)

- Si es necesario agregar el conector al cable de soldadura, siga los pasos que se muestran en la figura 3.1, 4.1.
- Si el porta electrodo 40 está instalado, desconéctelo.
- Conecte la pinza de masa 41 (ver fig. 3.2, 4.2) a la máquina.
- Conecte el soplete para soldar 42 a la máquina:
 - conecte un cable de control del soplete para soldar. Coloque un conector de cable de control en la toma 6 y ajuste la tuerca 58 a mano. Durante la instalación, tenga en cuenta que la ficha de ubicación dentro de una toma encaja en una ranura de ubicación del conector del cable (ver fig. 3.3, 4.3).
 - ponga la tuerca tornillo 57 en el cable conector 7, como lo muestra la figura 3.3, y ajuste manualmente;
 - solo para el modelo CT33130** - conecte el conector de alimentación 59 a la toma "-" (ver fig. 4.3).
- Desconecte todos los cables en orden inverso.

Durante la soldadura MMA (ver fig. 5)

- Si soplete para soldar 42 está instalado, desconéctelo.
- Si es necesario agregar el conector al cable de soldadura, siga los pasos que se muestran en la figura 5.1.
- Insera los enchufes de los cables de soldadura en la máquina, como se muestra en la figura 5.2. Al conectar, tenga en cuenta la polaridad recomendada.

- Desconecte los enchufes de los cables de soldadura en orden inverso (ver fig. 5.3).

Desmontaje / montaje / proceso de ajuste del soplete para soldar (ver fig. 6)

- Una boquilla de cerámica de soplete 43 se elige en base las recomendaciones de funcionamiento real.
- Cuando instale un electrodo de tungsteno 61, por favor asegúrese de que esté bien afilado (ver fig. 6.4-6.6 y las recomendaciones a continuación).
- El diámetro interior de la pinza de sujeción 44 debe corresponderse con el diámetro del electrodo de tungsteno 61.
- A fin de realizar trabajos en zonas de difícil acceso, es posible instalar una tapa de extremo corta 47, como se ilustra en la fig. 6.2 (en este caso, por favor utilice un electrodo de tungsteno 61 de una longitud adecuada).
- Atornille el soporte del mandril 45 y boquilla de cerámica 43 en la caja del quemador 60 (ver fig. 6.1-6.2).
- Coloque el mandril 44 en el electrodo de tungsteno 61 e insértelo en el soporte de mandril 45.
- Ajuste la distancia para la cual el electrodo de tungsteno 61 sobresale de la boquilla de cerámica 43. Normalmente, la salida del electrodo de tungsteno 61 de una boquilla de cerámica de soplete 43 tiene 2-3 mm (ver fig. 6.3); sin embargo puede funcionar a 8 mm durante la soldadura angular.
- Atornille la tapa de embrague 46 o 47 en la caja del quemador 60 (ver fig. 6.1-6.2).
- Desarme en el orden inverso.

Funcionamiento inicial de la máquina

Antes de iniciar el funcionamiento, es necesario seguir estos pasos:

- utilice siempre el voltaje correcto para el suministro: el voltaje de alimentación debe concordar con la información detallada en el cuerpo de la máquina;
- revise el estado de todos los cables y reemplace los cables que se encuentren dañados;
- inspeccione el estado de la manguera de 54, reemplácela si encuentra daños;
- asegúrese de que no haya fugas de gas cuando se enciende el gas;
- inspeccione el estado del soplete para soldar 42 (durante la soldadura TIG), el portaelectrodos 40 (durante la soldadura MMA) y pinza de masa 41, reemplace si se encuentran daños;
- inspeccione la precisión del afilado del electrodo de tungsteno (durante la soldadura TIG) y la distancia que sobresale la boquilla de cerámica del soplete para soldar.
- Antes de arrancar la máquina, asegúrese de que los electrodos y pinza de masa 41 no se toquen entre sí.
- Después de encender la máquina, asegúrese de que el ventilador de refrigeración esté funcionando; el aire soplará desde los orificios de ventilación 1 (que se encuentran en la parte trasera de la máquina).

Encienda / apague la máquina

Encender:

Mueva el interruptor 2 a la posición "On" (entonces se encenderá el indicador 15 y el ventilador incorporado comenzará a girar).

Apagar:

Mueva el interruptor **2** a la posición "Off".

Características del diseño de la máquina

Botones e indicadores del panel frontal

Protección de la temperatura

La protección de temperatura evita el daño de la máquina apagándola en caso de que se sobrecaliente. Cuanto se activa la protección térmica, las luces **16** del indicador se encienden. No apague la máquina, deje que se enfrie y no continúe utilizándola hasta que lo haga.

Indicador de encendido

El indicador de alimentación **15** está encendido cuando la máquina está conectada a la red eléctrica y está lista para ser encendida.

Easy start (arranque fácil)

Solo para soldar en el modo MMA. La función de arranque fácil (aumento del voltaje de la operación inactiva) facilita el encendido del arco de soldadura.

[CT33123]

Botón F1 (selección del método de soldadura)

Presione el botón **39** (F1) para seleccionar uno de los dos métodos de soldadura:

- soldadura **TIG** (soldadura con un electrodo no consumible en un medio de gas protector inerte con un método de encendido por arco de alta frecuencia): cuando se selecciona este modo, el indicador **48** se enciende y la corriente de soldadura se puede ajustar (ver a continuación);
- soldadura **MMA** (soldadura por arco manual con electrodos consumibles con recubrimiento): cuando se selecciona este modo, el indicador **38** se enciende y la corriente de soldadura se puede ajustar (ver a continuación).

Botón F2 (ajuste del tiempo de disminución de la corriente de soldadura / ajuste del tiempo de purga de gas después de la soldadura)

Sólo para la soldadura TIG. Presione el botón **49** (F2) para seleccionar el modo para ajustar el tiempo de reducción de la corriente de soldadura o el tiempo de purga de gas después de la soldadura:

- modo para ajustar el tiempo de disminución de la corriente de soldadura (**DOWN SLOPE**) - la reducción gradual de la corriente de soldadura garantiza una soldadura del cráter de alta calidad al final de la costura de soldadura). Cuando se selecciona este modo, los indicadores **28** y **12** se iluminan. Para cambiar la hora, gire el regulador **17** (el valor establecido se mostrará en la pantalla **14**);
- modo para ajustar el tiempo de purga de gas después de la soldadura (**POST FLOW**) - cuando finaliza la soldadura, la purga de gas permite que el extremo de la costura de soldadura se enfrie gradualmente, evita el agrietamiento y la formación de óxidos. Cuando se selecciona este modo, los

indicadores **21** y **12** se iluminan. Para cambiar el tiempo, gire el regulador **17** (el valor establecido se mostrará en la pantalla **14**).

Botón A (regulación de corriente de soldadura)

El botón **19** (A) permite cambiar entre el ajuste de tiempo (botón F2, ver arriba) y el ajuste de la corriente de soldadura para los modos de soldadura **TIG** y **MMA**. En el modo para regular la corriente de soldadura, los indicadores **10** y **18** están encendidos; para cambiar la corriente de soldadura, gire el regulador **17** (el valor establecido se mostrará en la pantalla **14**). La magnitud de la corriente de soldadura depende de los trabajos realizados, el grosor de las piezas a soldar, el diámetro del electrodo, etc.

[CT33129]

Botón "soldadura MMA"

Presione el botón **50** para seleccionar uno de los dos métodos de soldadura:

- soldadura **TIG** (soldadura con un electrodo no consumible en un medio de gas de protección inerte con un método de encendido por arco de alta frecuencia) - cuando se selecciona este modo, el indicador **38** no está encendido, la corriente de soldadura se puede ajustar (ver a continuación);
- soldadura **MMA** (soldadura por arco manual con electrodos consumibles con recubrimiento) - cuando se selecciona este modo, el indicador **38** está encendido, la corriente de soldadura se puede ajustar (ver a continuación).

Regulación de corriente de soldadura

Para cambiar la corriente de soldadura, gire el regulador **17** (el valor establecido se mostrará en la pantalla **14**). La magnitud de la corriente de soldadura depende de los trabajos realizados, el grosor de las piezas a soldar, el diámetro del electrodo, etc.

[CT33130]

Botón F1 (selección del método de soldadura)

Presione el botón **39** (F1) para la seleccionar un método de soldadura:

- **LIFT TIG** (soldadura de electrodo no consumible en un medio de gas protector inerte con un método de contacto de ignición por arco) - cuando se selecciona este modo, el indicador **35** se enciende;
- **HF TIG** (soldadura de electrodos no consumibles en un medio de gas de protección inerte con un método de encendido por arco de alta frecuencia) - cuando se selecciona este modo, los indicadores **35** y **36** se encienden;
- **PULSE TIG** (soldadura de electrodo no consumible en un medio de gas protector inerte en modo de pulso; en este modo, el calentamiento y la distorsión de la pieza de trabajo durante la soldadura se reducen; es adecuado para soldar piezas de trabajo delgadas o soldadura decorativa) - cuando se selecciona este modo, los indicadores **35** y **37** están encendidos;
- Soldadura **MMA** (soldadura por arco manual con electrodos consumibles con recubrimiento) - cuando se selecciona este modo, el indicador **38** se enciende.

Botón F2 (configuración de los parámetros del modo de pulso)

Solo para soldar en el modo PULSE TIG. Presione el botón 34 (F2) para configurar los parámetros del modo de pulso:

- modo de control de frecuencia (**FREQ**) - cuando se selecciona este modo, los indicadores 31 y 13 se iluminan. Para cambiar este parámetro, gire el regulador 17 (el valor establecido se mostrará en la pantalla 14, cuando la frecuencia esté configurada en más de 999 Hz, la pantalla 14 mostrará valores en kHz y el indicador 13 parpadeará);
- modo para ajustar el nivel máximo de la corriente de soldadura (**PEAK**) - cuando se selecciona este modo, los indicadores 32 y 11 se encienden. Para cambiar este parámetro, gire el regulador 17 (el valor establecido se mostrará en la pantalla 14);
- modo para ajustar el nivel mínimo de la corriente de soldadura (**BASE**) - al seleccionar este modo, los indicadores 33 y 11 se encienden. Para cambiar este parámetro, gire el regulador 17 (el valor establecido se mostrará en la pantalla 14);

Botón F3 (configuración de parámetros de funcionamiento para soldadura por pulsos)

Solo para soldar en modo PULSE TIG y modo de operación de soplete de cuatro tiempos (4T). Presione el botón 30 (F3) para ajustar los parámetros de operación para la soldadura por pulsos:

- inicio del modo de regulación de corriente (**INITIAL CUR**) - cuando se selecciona este modo, los indicadores 26 y 10 se encienden. Para cambiar este parámetro, gire el regulador 17 (el valor establecido se mostrará en la pantalla 14);
- modo para ajustar el tiempo para aumentar la corriente desde la corriente de arranque a la de funcionamiento (**UP SLOPE**) - al seleccionar este modo, los indicadores 27 y 12 se iluminan. Para cambiar este parámetro, gire el regulador 17 (el valor establecido se mostrará en la pantalla 14);
- modo para ajustar el tiempo de reducción de la corriente de soldadura (**DOWN SLOPE**) - cuando se selecciona este modo, los indicadores 28 y 12 se encienden. Para cambiar este parámetro, gire el regulador 17 (el valor establecido se mostrará en la pantalla 14);
- modo para ajustar la corriente de llenado del cráter (**CRATER CUR**) - cuando se selecciona este modo, los indicadores 29 y 10 se iluminan. Para cambiar este parámetro, gire el regulador 17 (el valor establecido se mostrará en la pantalla 14).

Botón F4 (selección del modo de soplete)

Sólo para soldadura TIG. Presione el botón 25 (F4) para seleccionar uno de los dos modos de operación del soplete 42:

- modo de 2T (dos tiempos, cuando se selecciona este modo, el indicador 23 está encendido) - mantenga presionado el botón del soplete 42 para encenderlo. Durante la operación, mantenga presionado el botón del soplete 42 en una posición presionada. Para apagar, suelte el botón 42 del soplete;
- modo 4T (cuatro tiempos, cuando se selecciona este modo, el indicador 24 está encendido) - presione y suelte el botón del soplete 42 para encenderlo.

Durante la operación, no sostenga el botón del soplete 42 en una posición presionada. Para apagar, presione y suelte el botón del soplete 42.

Botón F5 (ajuste del tiempo de purga)

Sólo para la soldadura TIG. Presione el botón 22 (F2) para seleccionar el tiempo de purga de gas antes o después de soldar:

- modo para ajustar el tiempo de purga de gas antes de soldar (**PRE FLOW**) - la purga de gas antes de soldar permite que el aire se desplace del área de soldadura para evitar la formación de óxidos. Cuando se selecciona este modo, los indicadores 20 y 12 se iluminan. Para cambiar este parámetro, gire el regulador 17 (el valor establecido se mostrará en la pantalla 14);
- modo para ajustar el tiempo de purga de gas después de la soldadura (**POST FLOW**) - la purga de gas después de la soldadura permite que el extremo de la costura de soldadura se enfrie gradualmente, evitando grietas y la formación de óxidos. Cuando se selecciona este modo, los indicadores 21 y 12 se iluminan. Para cambiar este parámetro, gire el regulador 17 (el valor establecido se mostrará en la pantalla 14).

Botón A (regulación de corriente de soldadura)

El botón 19 (A) permite cambiar del ajuste de otros parámetros al de regulación de la corriente de soldadura para los modos de soldadura **TIG** y **MMA**. En el modo de regulación de corriente de soldadura, los indicadores 10 y 18 están encendidos. Para cambiar este parámetro, gire el regulador 17 (el valor establecido se mostrará en la pantalla 14). La magnitud de la corriente de soldadura depende de los trabajos realizados, el grosor de las piezas a soldar, el diámetro del electrodo, etc.

Recomendaciones sobre el funcionamiento de la máquina

Trabajos preliminares (ver fig. 7)

- Limpie la superficie de soldadura para evitar el óxido y las capas de pintura.
- Los bordes de las piezas a soldar deben estar mecanizados si el ancho de salvas de soldadura es mayor de 1 mm (ver fig. 7.1).
- Por favor, recuerde que se libera una gran cantidad de calor durante la soldadura, la cual puede cambiar los elementos que se encuentran alrededor, por consiguiente, elija cuidadosamente el sitio y tome las medidas preventivas que sean necesarias para evitar incendios.

Electrodos

La elección correcta de los electrodos, en gran medida, predetermina la calidad de la costura de la soldadura y la velocidad del funcionamiento. Antes de comprar los electrodos, revise cuidadosamente sus instrucciones de uso. Si es necesario, consulte a un especialista. También es importante conocer las condiciones de almacenamiento de los electrodos.

Recomendaciones generales para su funcionamiento



Las siguientes recomendaciones se aplican a todas las máquinas conectadas a un tomacorriente. En el caso de una conexión estacionaria, el montaje de la máquina y la conexión a la red se realizarán previamente.

- Coloque la máquina sobre una superficie pareja, seca y que no vibre, teniendo en cuenta todos los procedimientos de seguridad antes mencionados.
- Conexión al cable con descarga a tierra.

Soldadura TIG (ver fig. 7)

- Conecte la alimentación del gas, el cable de la terminal de conexión a tierra y el soplete a la máquina. Conecte la abrazadera a tierra **41** al toma "+" **5**.
- Fije pinza de masa **41** a una de las partes a soldar.
- Conecte la máquina a la alimentación de la red general y enciéndala.
- Seleccione el modo de soldadura **TIG** como se describió anteriormente.
- Abra ligeramente la válvula del regulador de presión de gas **53** y encienda la válvula del cilindro de gas **55**. Mantenga pulsado el botón del soplete para soldar **42**, saldrá gas de la boquilla de cerámica del soplete **43**, usando la válvula del regulador de presión de gas **53**, ajuste el caudal de gas (l/min), necesario para el desempeño del trabajo; suelte el botón del soplete para soldar **42**.
- Establezca el valor de la corriente de soldadura.
- Ajuste otros parámetros del proceso como se describió anteriormente, si es necesario.
- Encienda el soplete **42** (como se describió anteriormente) y encienda el arco:

- para el encendido de alta frecuencia del arco, lleve la antorcha **42** a las piezas de trabajo a soldar y sosténgala de manera que la distancia entre el electrodo de tungsteno **61** y una pieza de trabajo sea de 2-4 mm; una descarga de alta frecuencia encenderá el arco de soldadura;
- para la ignición de contacto del arco, toque la pieza de trabajo con un extremo del electrodo de tungsteno **61**, luego incline ligeramente y levante la antorcha **42** hasta que se forme un espacio de 2-3 mm entre la punta del electrodo de tungsteno **61** y la pieza de trabajo; en este momento se formará un arco de soldadura.
- Si suelda piezas de trabajo más gruesas que 1 mm, se debe alimentar la zona caliente del arco con una varilla de diámetro adecuado para llenar la costura de la soldadura.
- Mantenga el soplete para soldar **42** y una varilla, como se ilustra en las figuras 7.2 y 7.3 (la flecha gris muestra la dirección del movimiento del soplete para soldar). Mueva el soplete para soldar **42** y la varilla a lo largo de la costura de la soldadura y suministre la varilla de relleno, a medida que se consume, en el punto de soldadura.
- Después de finalizar la soldadura, suelte el botón del soplete para soldar **42**, pero no lo saque, espere que el cráter se rellene y se enfrie el extremo de la soldadura de gas de protección.
- Después de completar el trabajo, la máquina debe enfriarse; luego, proceda a desconectarla y cerrar la válvula del regulador de presión de gas **53** y la válvula del tanque de gas **55**.

Soldadura MMA (ver fig. 8)



Al describir la soldadura MMA, electrodo se refiere a electrodos adhesivos consumibles con revestimientos.

• Conecte los cables de soldadura a la máquina. La soldadura se puede realizar con polaridad directa o inversa. La selección de la polaridad depende de los materiales a soldar y las recomendaciones sobre cómo utilizar los electrodos.

• **Polaridad directa** - conecte el soporte para electrodo **40** en el enchufe "+" **8**, conecte la abrazadera a tierra **41** en el enchufe "+" **5**. En este modo, el electrodo calienta menos que el metal básico, se funde más lentamente y la costura de la soldadura se completa con una penetración más profunda.

• **Polaridad inversa** - conecte el soporte para electrodo **40** en el enchufe "+" **5**, conecte la abrazadera a tierra **41** en el enchufe "-" **8**. En este modo, la pieza de trabajo se calienta menos que el electrodo y puede utilizarse para soldar elementos con alto contenido de carbono, aleaciones y aceros especiales sensibles al sobrecalentamiento así como también para soldar láminas de metales.

• Presione la palanca del soporte para electrodos **40** e instale el extremo del electrodo (el extremo sin recubrimiento) en el soporte para electrodos **40** y suelte la palanca.

• Fije pinza de masa **41** a una de las partes a soldar.

• Conecte la máquina a la alimentación de la red general y enciéndala.

• Seleccione el modo de soldadura **MMA** como se describe arriba.

• Establezca el valor de la corriente de soldadura. La selección de la corriente de soldadura depende del electrodo a usar, el espesor de material a soldar, la posición espacial de la costura, etc.

• Encienda el arco de soldadura en una de sus dos formas: arranque táctil (ver fig. 8.1); arranque por fricción (ver fig. 8.2).

• A continuación se describen las principales prácticas del manejo del electrodo de soldadura:

• generalmente, la soldadura se realiza con un electrodo ubicado en forma vertical o inclinado con respecto a la junta, en una esquina frontal o posterior. Cuando se suelda mediante la esquina posterior, se proporciona una mejor fusión y un ancho más pequeño de la junta (pero el rendimiento del trabajo, en este caso, requiere de cierta habilidad);

• **movimiento progresivo del electrodo** (ver fig. 8.3) - en la dirección del eje del electrodo, para el mantenimiento de la longitud necesario del arco, la que debería ser 0,5-1,1 del diámetro del electrodo. La longitud del arco tiene una seria influencia en la calidad de la junta soldada y su forma. Un arco largo provoca una oxidación y una nitración intensas del metal fundido y aumenta la salpicadura del mismo;

• **movimiento longitudinal del electrodo** (ver fig. 8.4) - para la formación de una junta soldada. La velocidad del movimiento de un electrodo depende de la corriente eléctrica, el diámetro del electrodo, el tipo y la ubicación espacial de la junta;

• **a alta velocidad del electrodo** el metal básico no tiene tiempo para fusionarse, lo cual resulta en una profundidad insuficiente de la fusión de la soldadura; se forman derrames;

• **a velocidad insuficiente del movimiento del electrodo**, que da como resultado el sobrecalentamiento

to y el quemado del arco (a través de la fusión) del metal;

la velocidad correctamente elegida del movimiento longitudinal a lo largo del eje de una junta soldada permite obtener un ancho de 2-3 mm más que el diámetro del electrodo;

- **movimiento lateral del electrodo (ver fig. 8.5)** - para la formación de una junta soldada ensanchada. El electrodo se mueve en movimientos laterales oscilatorios con más frecuencia que la frecuencia y la amplitud constantes, combinadas con el movimiento progresivo del electrodo a lo largo del eje de la muesca preparada y hacia el eje del electrodo. Las oscilaciones laterales del electrodo son numerosas y están determinadas por la forma, los tamaños y las posiciones de la junta en el espacio en el que se realiza la soldadura, además de la habilidad del soldador. El ancho de la junta soldada, en este caso, no debe exceder los 2-3 diámetros del electrodo.

- Observe la longitud del electrodo y cuando queden 20-30 mm de la mordaza del soporte del electrodo **41**, reemplácelo.

- Espere a que se enfrie y que se cristalice la escoria sobre la costura de la soldadura sobre la que se removerá dicha escoria utilizando un martillo especial y un cepillo. Al realizar estas operaciones debe utilizar guantes protectores o una máscara.

- Revise la calidad de la costura de la soldadura y si encuentra fallas, elimínelas.

- Al terminar el trabajo, deje que se enfrie la máquina, apáguela y desconecte los cables.

Mantenimiento de la máquina / medidas preventivas

Antes de realizar cualquier tarea en la máquina, la misma debe desconectarse de la red principal de alimentación.

Afilado del electrodo (ver fig. 6.4-6.6)



Las operaciones para electrodos no consumibles (de tungsteno o tungsteno con aditivos) sólo se describen a continuación.

La contaminación o el daño de los extremos de los electrodos se producen a causa del contacto del electrodo con el metal de la soldadura fundida o una varilla de relleno, así como también debido a una selección errónea de la cantidad de gas protector, entregado a la zona de la soldadura. El electrodo debe ser afilado de manera adecuada y oportuna.

Durante la soldadura con corriente alterna el extremo del electrodo debe ser puesto en forma semiesférica (ver fig. 6.4).

Durante la soldadura con corriente continua el extremo debe ser puesto en forma cónica. En general, el

cono del afilado debe tener 2-2,5 de los diámetros del electrodo en longitud y el ángulo de afilado debe ser de 14°-60°. El impacto del ángulo del cono afilado sobre la forma de arco y la penetración del metal se muestra en la figura 6.4.

Use el electrodo con el extremo puntiagudo para soldar metales muy finos (0,125-1 mm). Para soldar metales más gruesos, desafile el extremo del electrodo, de lo contrario se fundirá y el tungsteno entrará en la costura de la soldadura.

Afile el electrodo de tungsteno axialmente, con un disco abrasivo fino especial. Realice la operación de afilado en dirección a la longitud del electrodo (ver fig. 6.5).

No afile el electrodo de tungsteno como se ilustra en la figura 6.6, ya que producirá un arco inestable, perjudicará calidad de la costura de la soldadura y dificultará el encendido del arco.

Limpieza de la máquina

Una de las condiciones indispensables para el mantenimiento del uso a largo plazo de la máquina es mantenerla limpia. Limpie regularmente la máquina con aire comprimido a través de los orificios de ventilación 1.

Servicio de post-venta y servicio de aplicaciones

Nuestro servicio de post-venta responde a sus preguntas sobre el mantenimiento y la reparación de su producto, así como también sobre los repuestos. La información sobre los centros de servicio, los diagramas de las piezas y sobre los repuestos también se puede encontrar en: www.crown-tools.com.

Cómo transportar la máquina

- Está terminantemente prohibido dejarlas caer para que no se produzca ningún impacto mecánico en el embalaje durante el transporte.

- Cuando se descarguen / carguen, no se permite usar ningún tipo de tecnología que funcione bajo el principio de sujeción de embalajes.

Protección del medio ambiente



Recicle las materias primas en lugar de eliminarlas como basura.

Las máquinas, los accesorios y el embalaje deberían seleccionarse para un reciclado cuidadoso del medio ambiente.

Las piezas de material plástico están marcadas para un reciclado selectivo.

Estas instrucciones están impresas sobre papel reciclado sin la utilización de cloro.

Технические характеристики машины

Сварочный инвертор (TIG)	СТ33123	СТ33129	СТ33130
Код машины	425294	425300	425317
Номинальное напряжение	[В]	1~ AC220	1~ AC220
Частота	[Гц]	50 / 60	50 / 60
Номинальная мощность [TIG / MMA]	[кВА]	7 / 8,2	7 / 8,2
Сварочный ток [TIG / MMA]	[А]	15-200 / 15-160	15-200 / 15-160
Номинальное рабочее напряжение на выходе [TIG / MMA]	[В]	10,8-18 / 20,6-26,4	10,6-18 / 20,6-26,4
Напряжение холостого хода	[В]	95	95
Диаметр электрода [сварка в режиме TIG]	[мм] [дюймы]	0,5 - 3,2 1/64" - 1/8"	0,5 - 3,2 1/64" - 1/8"
Мин. толщина основного ме- талла [сварка в режиме TIG]	[мм] [дюймы]	0,5 1/64"	0,5 1/64"
Диаметр электрода [сварка в режиме MMA]	[мм] [дюймы]	1,6-4 1/16"-5/32"	1,6-4 1/16"-5/32"
Сварочный цикл (40°C)	[%]	35	35
Эффективность	[%]	≥81	≥81
Вес	[кг] [фунты]	7,7 16.98	7,7 16.98
Класс безопасности		IP21S	IP21S
Класс изоляции		H	H

Общие указания по технике безопасности

Инструкция по технике безопасности

Данная инструкция содержит важную информацию, которая дополняет или заменяет другую инструкцию к данному продукту. Внимательно прочтите данную инструкцию перед началом работы. Кроме того, при установке и использовании устройства необходимо следовать инструкциям, изложенными в международном стандарте IEC 60974-9 Оборудование для дуговой сварки - Раздел 9.

Установка и использование

Использование средств индивидуальной защиты:

- Сварочная дуга и ее отраженное излучение оказывают вредное воздействие на незащищеные глаза. Прикройте глаза и лицо должным образом прежде чем приступать к сварке или к наблюдению за сваркой. Также обратите внимание на различные требования к степени затемнения светофильтра маски при изменении силы тока сварки.

- Излучение и брызги дуги обжигают незащищенную кожу. При сварке всегда надевайте защитные перчатки, одежду и обувь.
- Всегда надевайте средства защиты органов слуха, если уровень окружающего шума превышает допустимый предел.

Общая эксплуатационная безопасность

- Будьте осторожны при работе с деталями, нагретыми при сварке. Например, наконечник сварочной горелки, кончик сварочного электрода и обрабатываемая деталь нагреваются и могут стать причиной пожара.
- Во время сварки никогда не носите устройство и не подвешивайте его на ремень для переноски.
- Не подвергайте машину воздействию высоких температур, поскольку это может привести к ее повреждению.
- Держите кабель сварочной горелки и кабель заземления как можно ближе друг к другу по всей их длине. Распрямите петли на кабелях. Это снизит воздействие вредных магнитных полей, которые могут, например, создавать помехи в работе кардиостимулятора.
- Не обматывайте кабели вокруг тела.

- В условиях, классифицируемых как опасные, используйте только сварочные машины с маркировкой "S", в которых предусмотрено безопасное напряжение холостого хода. К таким рабочим условиям относятся, например, помещения с повышенной влажностью, с высокой температурой воздуха, или замкнутые пространства, где пользователь может непосредственно соприкасаться с окружающими его токопроводящими материалами.
- Не используйте оборудование для дуговой сварки в целях отогрева труб.

Брызги и пожарная безопасность

- Сварка всегда классифицируется как работа, связанная с пожароопасностью, поэтому обращайте внимание на правила пожарной безопасности во время сварки и после нее.
- Помните, что пожар может вспыхнуть из искр даже через несколько часов после завершения сварочных работ.
- Обеспечьте защиту производственной среды от брызг металла при сварке. Уберите легковоспламеняющиеся материалы, такие как воспламеняющиеся жидкости, с места сварки и оборудуйте сварочную площадку соответствующим противопожарным оборудованием.
- Во время выполнения специальных сварочных работ будьте готовы к потенциальным опасностям, таким как возможность возникновения пожара или взрыва при сварке деталей контейнерного исполнения.
- Никогда не направляйте искры или режущие струи шлифовальной машины на сварочную машину или легковоспламеняющиеся материалы.
- При работе над машиной остерегайтесь попадания на нее горячих предметов или брызг.
- Сварка в огнеопасных или взрывоопасных местах категорически запрещена.

Общая электробезопасность

- Подключайте сварочную машину только к заземленной электросети.
- Обратите внимание на рекомендованный nominal сетевого предохранителя.
- Не помещайте сварочную машину внутрь контейнера, автомобиля или другого подобного обрабатываемого объекта.
- Не размещайте сварочную машину на мокрой поверхности, и не работайте на мокрой поверхности.
- Не позволяйте сетевым кабелям прямо подвергаться воздействию воды.
- Убедитесь, что кабели или сварочные горелки не придавлены тяжелыми предметами и не соприкасаются с острыми краями или горячими изделиями.
- Помните, что неисправные или поврежденные сварочные горелки необходимо немедленно заменить, так как они могут привести к летальному исходу, вызвав поражение электрическим током, или стать причиной пожара.
- Помните, что устанавливать и заменять кабели, вилки и другие электрические устройства разрешено только квалифицированному электрику или инженеру, уполномоченному на выполнение таких работ.
- Выключайте сварочную машину, если она не используется.
- В случае нетипичного поведения оборудования, такого как появление дыма из машины при нор-

мальном использовании, предоставьте оборудование на осмотр представителями сервисной службы **CROWN**.

Контур сварочного тока

- Изолируйте себя от сварочной цепи, надев сухую и неповрежденную защитную одежду.
- Никогда не прикасайтесь одновременно к обрабатываемому изделию и сварочному стержню, сварочной проволоке, сварочному электроду или контактному наконечнику.
- Не кладите сварочную горелку или заземляющий кабель на сварочную машину или другое электрическое оборудование.
- Выключайте машину с помощью главного выключателя всегда, прежде чем коснуться любого из компонентов электрической цепи, например, при замене электрода или контактного наконечника, или при перемещении зажима заземления.

Сварочные аэрозоли

- Обеспечьте надлежащую вентиляцию и старайтесь не вдыхать газы.
- Обеспечьте достаточный приток свежего воздуха, особенно в закрытых помещениях. Вы также можете обеспечить снабжение чистым воздухом для дыхания, используя маску для индивидуального воздухоснабжения.
- Примите особые меры предосторожности при работе с металлами и специально обработанными поверхностями, содержащими свинец, кадмий, цинк, ртуть, бериллий.

Транспортировка, подъем и подвешивание

- Обращайте внимание на правильное рабочее положение при подъеме тяжелых устройств - существует риск травмировать спину.
- Никогда не тяните и не поднимайте машину за кабель сварочной горелки или другие кабели. Всегда используйте точки подъема или рукоятки, предназначенные для этой цели.
- Используйте только транспортное устройство, предназначенное для оборудования.
- Старайтесь осуществлять транспортировку машины в вертикальном положении, если это возможно.
- Никогда не поднимайте газовый баллон и сварочную машину одновременно. Существуют отдельные положения, касающиеся транспортировки газового баллона.
- Никогда не используйте сварочную машину в подвешенном состоянии, если подвесное устройство не было специально разработано и одобрено для данной конкретной цели.
- Во время подъема или транспортировки рекомендуется снимать катушку с проволокой.

Производственная среда

- Источник питания сварки не предназначен для использования в дождь или снег, хотя его можно использовать и хранить на открытом воздухе. Защищайте устройство от дождя и прямых солнечных лучей.
- Всегда храните машину в сухом и чистом помещении.

- Во время эксплуатации и хранения защищайте машину от попадания внутрь песка и пыли.
- Рекомендуемый диапазон рабочих температур составляет от -20°C до +40°C. Если использовать машину при температурах выше 40°C, снижается ее рабочая эффективность, а также она становится более подверженной повреждениям.
- Установите машину так, чтобы она не контактировала с горячими поверхностями, искрами или брызгами.
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия машины не заблокированы.
- Всегда используйте машину в вертикальном положении.
- Оборудование для дуговой сварки всегда вызывает электромагнитные помехи. Чтобы свести к минимуму такие вредные воздействия, используйте оборудование в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и другими рекомендациями.

Газовые баллоны и регуляторы

- Соблюдайте инструкции по обращению с газовыми баллонами и регуляторами.
- Убедитесь, что газовые баллоны используются и хранятся в помещениях с надлежащей вентиляцией. Утечка из газового баллона может заменить кислород во вдыхаемом воздухе, что приведет к удушью.
- Перед использованием убедитесь, что газовый баллон содержит газ, соответствующий назначению.
- Всегда закрепляйте газовый баллон в вертикальном положении на подставке для баллона или на специально изготовленной тележке для баллона.
- Никогда не перемещайте газовый баллон, когда регулятор расхода находится в рабочем положении. Во время транспортировки закрывайте крышку вентиля.
- После использования закройте вентиль баллона.

Электрическая схема и перечень запасных частей

Если электрическая схема и перечень запасных частей не включены в ваш комплект поставки, обратитесь за ними к нашему местному сотруднику клиентской службы **CROWN**. Для получения дополнительной информации посетите www.crown-tools.com.

Отказ от ответственности

Несмотря на то, что все усилия были предприняты для того, чтобы информация, содержащаяся в данном руководстве, была точной и полной. Производитель не берет на себя ответственность за какие-либо ошибки или упущения. **CROWN** оставляет за собой право в любое время вносить изменения в технические характеристики описанного изделия без предварительного уведомления.

Указания по технике безопасности

Пользователь или владелец машины несет ответственность за возможные несчастные случаи и ущерб, который может быть нанесен посторонним лицам или их имуществу.



Перед началом работы

- Запрещается эксплуатация машины с поврежденными или демонтированными защитными приспособлениями. Ни в коем случае не пользуйтесь машиной, не укомплектованной надлежащим образом или подвергшейся несанкционированным изменениям.
- Электросеть, к которой производится подключение машины, должна быть оснащена предохранителями или автоматическим выключателем, рассчитанными на ток и напряжение соответствующими техническим данным машины.
- Необходимо подключать машину к рабочему заземляющему контуру.
- Используйте машину только в вертикальном положении - она всегда должна стоять на резиновых ножках, не кладите ее, не подвешивайте, не устанавливайте на торцы.
- Использование машины предполагает ее длительную работу без присмотра со стороны пользователя, поэтому необходимо убедиться, что машина установлена вдали от легковоспламеняющихся веществ, и никакие внешние факторы не препятствуют нормальному охлаждению машины (вокруг машины должно быть свободное пространство не менее 50 см).
- Запрещается использовать машину в местах с запыленной атмосферой, а также с атмосферой содержащей взрывоопасные газы и испарения агрессивных веществ.
- Не допускайте попадания внутрь машины мелких предметов - они могут вывести ее из строя.
- Устанавливайте машину на ровную, сухую поверхность, чтобы исключить возможность опрокидывания. Не устанавливайте машину на вибрирующую поверхность.
- Переносите машину, держась только за рукоятку (рукотки) или ремень для транспортировки. Категорически запрещается тянуть или поднимать машину за токоведущий или сварочные кабели, а также газовый шланг.
- Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места, либо использовать специальные вытяжки для удаления дыма, образующегося в процессе сварки.
- Соблюдайте правила хранения, транспортировки и использования баллонов со сжатым газом:

- газовые баллоны следует использовать и хранить в помещениях с надлежащей вентиляцией;
- храните баллон с газом вдали от источников высоких температур, защищайте от воздействия прямых солнечных лучей;
- запрещается перемещать газовый баллон, если на баллон установлен регулятор расхода, необходимо демонтировать регулятор расхода и установить крышку вентиля;
- запрещается одновременно поднимать газовый баллон и машину;
- перевозите баллоны на специальной тележке;
- перед использованием убедитесь, что в газовом баллоне содержится газ, соответствующий выполняемым работам;
- при использовании предохраняйте баллон от падения - используйте специальные стойки, фиксируйте при помощи цепи.



Не рекомендуется находиться рядом с работающей машиной, лицам, использующим кардиостимулятор - машина может вызвать сбои в его работе.

При работе

- Соблюдайте рекомендуемую продолжительность включения машины, в противном случае, вследствие перегрузки, произойдет преждевременный износ деталей машины, что сократит срок ее службы.
- Запрещается оставлять машину под дождем или снегом, а также эксплуатировать ее в среде с повышенной влажностью.
- Не направляйте горелку на себя, других людей или животных.
- Не касайтесь концом вольфрамового электрода (при включенной горелке) газового баллона.
- Во избежание поражения электрическим током, не касайтесь элементов машины находящихся под напряжением.
- Не касайтесь корпуса включенной машины мокрыми руками, мокрыми перчатками или одеждой.
- Не допускайте обматывания сварочными кабелями частей тела.
- Всегда выключайте машину при замене электрода или перемещении зажима массы, а также при перемещении машины.
- Во время работы никогда не держите машину на плече и не подвешивайте на ремне для транспортировки.
- Запрещается использовать машину в подвешенном состоянии, за исключением случаев, когда подвесное устройство было специально разработано и одобрено для этой цели.
- Сварочная дуга излучает яркие видимые световые лучи и невидимые ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Влияние света дуги на незащищенные глаза в течение 10-20 секунд в радиусе до 1 метра от дуги вызывает сильные боли в глазах и светобоязнь. Более длительное воздействие света дуги на незащищенные глаза может привести к серьезным заболеваниям. Излучения невидимого спектра вызывают ожоги на незащищенных участках тела. Поэтому запрещается работать без защитной маски, перчаток и специальной одежды, закрывающей открытые участки тела.
- Соблюдайте правила ношения специальной защитной одежды: пуговицы должны быть застегнуты, клапаны карманов выпущены наверх, куртку не направляйте в штаны, а штаны носите поверх обуви.
- После выполнения работы не касайтесь сварочного шва и области вокруг него - вы можете получить сильные ожоги.
- После выполнения работы конец электрода и керамическое сопло горелки имеют высокую температуру, поэтому манипуляции с электродом (извлечение, замена и т.п.) производите только в защитных перчатках.
- Вольфрамовая пыль, образующаяся при затачивании электрода, вредна для здоровья (особенно пыль электродов с присадками, например, с добавлением тория), поэтому всегда носите средства защиты органов дыхания при затачивании конца электрода.
- Опасайтесь возгорания окружающих предметов под воздействием температуры сварочной дуги, или частиц расплавленного металла. Помните загореться могут также скрытые элементы конструкции (деревянные балки, изоляционные материалы и пр.).

- Не работайте вблизи с легковоспламеняющимися жидкостями, газами и предметами (древесные материалы, бумага и др.).
- Следите за тем, чтобы на машину, сварочные кабели, газовые шланги и газовый баллон не падали раскаленные предметы или брызги металла.
- Будьте осторожны при проведении сварочных работ на емкостях или трубопроводах, в которых хранились горючие или токсичные вещества. Выполните их дегазацию перед началом работы - испарения веществ внутри емкостей или трубопроводов могут быть причиной взрыва, или причиной токсического отравления.
- Никогда не проводите сварочные работы на емкостях, находящихся под давлением.
- Не используйте машину для оттаивания замерзших труб.
- При высотных работах соблюдайте правила техники безопасности работы на высоте.

После окончания работы

- Всегда закрывайте кран газового баллона после окончания работы.
- После окончания работы осмотрите место, где проводились сварочные работы, не оставляйте тлеющие предметы, или раскаленные частицы металла - они могут быть причиной пожара.
- После окончания работы не отключайте машину сразу, выждите несколько минут, чтобы машина достаточно охладилась.

Символы, используемые в инструкции

В руководстве по эксплуатации используются нижеприведенные символы, запомните их значение. Правильная интерпретация символов поможет использовать машину правильно и безопасно.

Символ	Значение
	Наклейка с серийным номером: СТ ... - модель; ХХ - дата производства; XXXXXXX - серийный номер.
	Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности и инструкциями.
	Работайте в сварочной маске.
	Носите пылезащитную маску.
	Отключайте машину от сети перед проведением монтажных и регулировочных работ.

Символ	Значение
	Направление движения.
	Направление вращения.
	Заблокировано.
	Разблокировано.
	Заземляющий контур.
	Внимание. Важная информация.
	Полезная информация.
	Не выбрасывайте машину в бытовой мусор.

Назначение машины

Машины предназначены для создания неразъемного соединения различных металлов (далее в тексте "сварка металлов") путем их местного сплавления.

Все модели сварочных инверторов (**TIG**) позволяют выполнять сварку металлов постоянным током, неплавящимся электродом (из вольфрама) в среде инертных защитных газов. При помощи этого метода возможно производить сварку нелегированной и слаболегированной стали, нержавеющей стали, меди, никеля, титана и др.

Также возможно выполнять ручную дуговую сварку (**MMA**) штучными плавящимися электродами с обмазкой.

Элементы устройства машины

- 1 Отверстие для вентиляции
- 2 Включатель / выключатель
- 3 Болт заземления
- 4 Штуцер
- 5 Разъем "+"
- 6 Разъем управления горелкой
- 7 Разъем подключения горелки
- 8 Разъем "–"
- 9 Рукоятка для транспортировки

- 10 Индикатор "A" (изменение силы тока)
- 11 Индикатор "%" (изменение параметров в процентном соотношении)
- 12 Индикатор "S" (изменение времени)
- 13 Индикатор "Hz-KHz" (изменение частоты)
- 14 Дисплей
- 15 Индикатор питания
- 16 Индикатор термозащиты
- 17 Регулятор
- 18 Индикатор "Регулировка силы тока"
- 19 Кнопка "A" (регулировка силы тока)
- 20 Индикатор "PRE FLOW" (регулировка времени продувки газом перед началом сварки)
- 21 Индикатор "POST FLOW" (регулировка времени продувки газом после окончания сварки)
- 22 Кнопка F5 (регулировка времени продувки)
- 23 Индикатор "2T" (двухтактный режим работы горелки)
- 24 Индикатор "4T" (четырехтактный режим работы горелки)
- 25 Кнопка F4 (выбор режима работы горелки)
- 26 Индикатор "INITIAL CUR." (регулировка величины стартового тока)
- 27 Индикатор "UP SLOPE" (регулировка времени увеличения тока со стартового до рабочего)
- 28 Индикатор "DOWN SLOPE" (регулировка времени снижения сварочного тока)
- 29 Индикатор "CRATER CUR." (регулировка тока заварки кратера)
- 30 Кнопка F3 (настройка параметров работы при сварке в импульсном режиме)
- 31 Индикатор "FREQ" (регулировка частоты при работе в импульсном режиме)
- 32 Индикатор "PEAK" (регулировка верхнего уровня сварочного тока при работе в импульсном режиме)
- 33 Индикатор "BASE" (регулировка нижнего уровня сварочного тока при работе в импульсном режиме)
- 34 Кнопка F2 (настройка параметров импульсного режима)
- 35 Индикатор "LIFT TIG" (контактный метод розжига дуги)
- 36 Индикатор "HF" (высокочастотный метод розжига дуги)
- 37 Индикатор "Импульсный режим"
- 38 Индикатор "Сварка MMA"
- 39 Кнопка F1 (выбор метода сварки)
- 40 Электрододержатель (в сборе) *
- 41 Зажим массы (в сборе) *
- 42 Горелка *
- 43 Керамическое сопло горелки *
- 44 Цанга *
- 45 Цангодержатель *
- 46 Задний колпачок (длинный) *
- 47 Задний колпачок (короткий) *
- 48 Индикатор "Сварка TIG"
- 49 Кнопка F2 (регулировка времени снижения сварочного тока / регулировка времени продувки газом после окончания сварки)
- 50 Кнопка "Сварка MMA"
- 51 Провод заземления *
- 52 Хомут *
- 53 Газовый редуктор с регулятором расхода газа *
- 54 Шланг *
- 55 Газовый баллон (argon) *
- 56 Управляющий кабель горелки *
- 57 Коннектор кабеля подключения горелки *
- 58 Гайка коннектора управляющего кабеля горелки *
- 59 Силовой коннектор горелки *

- 60 Корпус горелки *
61 Вольфрамовый электрод *

* Принадлежности

Перечисленные, а также изображенные принадлежности, частично не входят в комплект поставки.

Монтаж и регулировка элементов машины

Перед проведением всех процедур машину обязательно отключите от сети.



Не затягивайте слишком сильно крепкие элементы, чтобы не повредить их резьбу.



Монтаж / демонтаж / настройка некоторых элементов аналогична для всех моделей машин, в этом случае на пояснительном рисунке конкретная модель не указывается.

Монтаж / демонтаж вилки, токоведущего кабеля, стационарное подключение к сети

Некоторые модели машин поставляются без вилок и / или токоведущих кабелей - перед началом работы необходимо установить их.

Машины также могут подключаться к сети стационарно (не через розетку).



Внимание: стационарное подключение машины к сети, а также установку или замену токоведущих кабелей, вилок и других электрических устройств разрешается выполнять только квалифицированному электрику-специалисту или электромонтажнику, уполномоченному на выполнение таких работ.

Подключение к заземляющему контуру (см. рис. 1)

При помощи болта 3 присоедините одну клемму провода заземления 51 к машине (см. рис. 1). Вторую клемму провода заземления 51 присоедините к рабочему заземляющему контуру.

Подключение газа (см. рис. 2)

- Установите редуктор 53 на газовый баллон 55 (см. рис. 2). **Внимание:** колба регулятора расхода аргона должна быть установлена вертикально вверх.
- Наденьте хомуты 52 на концы шланга 54. Один конец шланга 54 подключите к штуцеру редуктора 53, второй подключите к штуцеру 4. Зафиксируйте шланг 54 на штуцерах при помощи хомутов 52.

Присоединение / отсоединение сварочных кабелей (см. рис. 3-5)

При сварке методом TIG (см. рис. 3-4)

- Если необходимо присоединить коннектор к сварочному кабелю, выполните операции, показанные на рисунке 3.1, 4.1.

- Если установлен электрододержатель 40 - отсоедините его.
- Присоедините к машине зажим массы 41 (см. рис. 3.2, 4.2).
- Подключите горелку 42 к машине:
 - подключите управляющий кабель горелки. Вставьте коннектор кабеля управления в разъем 6 и рукой затяните гайку 58. При установке обратите внимание, чтобы установочный выступ внутри разъема попадал в установочный паз коннектора кабеля (см. рис. 3.3, 4.3);
 - накрутите гайку 57 на резьбу разъема 7, как показано на рисунке 3.3, и затяните от руки;
 - только для модели СТ33130** - присоедините силовой коннектор 59 к разъему "-" 8 (см. рис. 4.3).
- Отсоединение кабелей производите в обратной последовательности.

При сварке методом MMA (см. рис. 5)

- Если установлена горелка 42 - отсоедините ее.
- Если необходимо присоединить коннектор к сварочному кабелю, выполните операции показанные на рисунке 5.1.
- Присоедините к машине коннекторы сварочных кабелей как показано на рисунке 5.2. При подключении соблюдайте рекомендуемую полярность.
- Отсоединение кабелей производите в обратной последовательности (см. рис. 5.3).

Сборка / разборка / настройка горелки (см. рис. 6)

- Керамическое сопло 43 выбирается исходя из рекомендаций для выполняемой операции.
- Устанавливая вольфрамовый электрод 61, убедитесь, что он правильно заточен (см. рис. 6.4-6.6 и рекомендации ниже).
- Внутренний диаметр цанги 44 должен соответствовать диаметру вольфрамового электрода 61.
- Для выполнения работ в стесненных пространствах вы можете установить короткий задний колпачок 47, как показано на рисунке 6.2 (используйте при этом вольфрамовый электрод 61 подходящий длины).
- Вкрутите цангодержатель 45 и керамическое сопло 43 в корпус горелки 60 (см. рис. 6.1-6.2).
- Наденьте цангу 44 на вольфрамовый электрод 61 и вставьте в цангодержатель 45.
- Отрегулируйте расстояние на которое вольфрамовый электрод 61 выступает из керамического сопла 43. Нормальный выход наружу вольфрамового электрода 61 из керамического сопла 43 составляет 2-3 мм (см. рис. 6.3), но может достигать и 8 мм при выполнении угловой сварки.
- Вкрутите задний колпачок 46 или 47 в корпус горелки 60 (см. рис. 6.1-6.2).
- Разборку производите в обратной последовательности.

Ввод в эксплуатацию машины

Перед началом работы обязательно:

- убедитесь в том, что имеющееся напряжение в сети соответствует данным, указанным на корпусе машины;
- проверьте состояние всех кабелей, в случае обнаружения повреждений, необходимо заменить поврежденный кабель;

- проверьте состояние шланга **54**, в случае обнаружения повреждений, необходимо заменить его;
- убедитесь, что при включении газа не происходит его утечки;
- проверьте состояние горелки **42** (при режиме сварки **TIG**), электрододержателя **40** (при режиме сварки **MMA**) и зажима массы **41**, при обнаружении повреждений - замените;
- проверьте правильность заточки вольфрамового электрода (при режиме сварки **TIG**) и расстояние, на которое он выступает из керамического сопла горелки.
- Перед включением машины убедитесь, что электрод и зажим массы **41** не касаются друг друга.
- После включения машины убедитесь, что работает встроенный вентилятор охлаждения - из отверстий для вентиляции **1** (на задней стенке машины) будет выдуваться воздух.

Включение / выключение машины

Включение:

Переместите включатель / выключатель **2** в положение "On" (после этого начнет светиться индикатор **15** и вращаться встроенный вентилятор охлаждения).

Выключение:

Переместите включатель / выключатель **2** в положение "Off".

Конструктивные особенности машины

Кнопки и индикаторы передней панели

Температурная защита

Температурная защита предотвращает повреждение машины, отключая ее в случае перегрева. При срабатывании температурной защиты светится индикатор **16**. Не выключайте машину, дайте ей охладиться и только потом продолжайте работу.

Индикатор питания

Индикатор питания **15** показывает, что машина подключена к электросети и готова к включению.

Easy start (легкий старт)

Только для сварки в режиме MMA. Функция легкий старт (повышенное напряжение холостого хода) облегчает разжигание сварочной дуги.

[CT33123]

Кнопка F1 (выбор метода сварки)

Нажмите кнопку **39** (F1), чтобы выбрать один из двух методов сварки:

- сварка **TIG** (сварка неплавящимся электродом в среде инертных защитных газов с высокочастотным методом розжига дуги) - при выборе этого режима светится индикатор **48** и возможна регулировка силы сварочного тока (см. ниже);

- сварка **MMA** (ручная дуговая сварка штучными плавящимися электродами с обмазкой) - при выборе этого режима светится индикатор **38** и возможна регулировка силы сварочного тока (см. ниже).

Кнопка F2 (регулировка времени снижения сварочного тока / регулировка времени продувки газом после окончания сварки)

Только для сварки в режиме TIG. Нажмите кнопку **49** (F2), чтобы выбрать режим регулировки времени снижения сварочного тока или времени продувки газом после окончания сварки:

- режим регулировки времени снижения сварочного тока (**DOWN SLOPE**) - плавное снижение сварочного тока позволяет производить качественную заварку кратера в конце сварочного шва). При выборе этого режима светятся индикаторы **28** и **12**. Для изменения времени поворачивайте регулятор **17** (установленное значение будет отображаться на дисплее **14**);
- режим регулировки времени продувки газом после окончания сварки (**POST FLOW**) - продувка газом после окончания сварки обеспечивает плавное охлаждение конца сварочного шва, предотвращает появление трещин и препятствует образованию оксидов. При выборе этого режима светятся индикаторы **21** и **12**. Для изменения времени поворачивайте регулятор **17** (установленное значение будет отображаться на дисплее **14**).

Кнопка A (регулировка силы сварочного тока)

Кнопка **19** (A) позволяет переключаться с регулировки времени (кнопкой F2, см. выше) на регулировку силы сварочного тока, как для режима сварки **TIG**, так и для режима сварки **MMA**. В режиме регулировки силы сварочного тока светятся индикаторы **10** и **18**, для изменения силы сварочного тока поворачивайте регулятор **17** (установленное значение будет отображаться на дисплее **14**). Величина сварочного тока зависит от выполняемых работ, толщины свариваемых заготовок, диаметра электрода и т.п.

[CT33129]

Кнопка "Сварка MMA"

Нажмите кнопку **50**, чтобы выбрать один из двух методов сварки:

- сварка **TIG** (сварка неплавящимся электродом в среде инертных защитных газов с высокочастотным методом розжига дуги) - при выборе этого режима индикатор **38** не светится, возможна регулировка силы сварочного тока (см. ниже);
- сварка **MMA** (ручная дуговая сварка штучными плавящимися электродами с обмазкой) - при выборе этого режима светится индикатор **38**, возможна регулировка силы сварочного тока (см. ниже).

Регулировка силы сварочного тока

Для изменения силы сварочного тока поворачивайте регулятор **17** (установленное значение будет отображаться на дисплее **14**). Величина сварочного тока зависит от выполняемых работ, толщины свариваемых заготовок, диаметра электрода и т.п.

Кнопка F1 (выбор метода сварки)

Нажмите кнопку 39 (F1), чтобы выбрать метод сварки:

- **LIFT TIG** (сварка неплавящимся электродом в среде инертных защитных газов с контактным методом розжига дуги) - при выборе этого режима светится индикатор 35;
- **HF TIG** (сварка неплавящимся электродом в среде инертных защитных газов с высокочастотным методом розжига дуги) - при выборе этого режима светятся индикаторы 35 и 36;
- **PULSE TIG** (сварка неплавящимся электродом в среде инертных защитных газов в импульсном режиме, в этом режиме снижается нагрев детали и ее коробление при сварке, подходит для сварки тонких заготовок или декоративной сварки) - при выборе этого режима светятся индикаторы 35 и 37;
- сварка **MMA** (ручная дуговая сварка штучными плавящимися электродами с обмазкой) - при выборе этого режима светится индикатор 38.

Кнопка F2 (настройка параметров импульсного режима)

Только для сварки в режиме **PULSE TIG**. Нажмите кнопку 34 (F2), чтобы настроить параметры импульсного режима:

- режим регулировки частоты (**FREQ**) - при выборе этого режима светятся индикаторы 31 и 13. Для изменения этого параметра поворачивайте регулятор 17 (установленное значение будет отображаться на дисплее 14, при установке частоты более 999 Гц, на дисплее 14 будут отображаться значения в кГц, а индикатор 13 будет мигать);
- режим регулировки верхнего уровня сварочного тока (**PEAK**) - при выборе этого режима светятся индикаторы 32 и 11. Для изменения этого параметра поворачивайте регулятор 17 (установленное значение будет отображаться на дисплее 14);
- режим регулировки нижнего уровня сварочного тока (**BASE**) - при выборе этого режима светятся индикаторы 33 и 11. Для изменения этого параметра поворачивайте регулятор 17 (установленное значение будет отображаться на дисплее 14).

Кнопка F3 (настройка параметров работы при сварке в импульсном режиме)

Только для сварки в режиме **PULSE TIG** и четырехтактном режиме работы горелки (4T). Нажмите кнопку 30 (F3), чтобы настроить параметры работы при сварке в импульсном режиме:

- режим регулировки величины стартового тока (**INITIAL CUR**) - при выборе этого режима светятся индикаторы 26 и 10. Для изменения этого параметра поворачивайте регулятор 17 (установленное значение будет отображаться на дисплее 14);
- режим регулировки времени увеличения тока со стартового до рабочего (**UP SLOPE**) - при выборе этого режима светятся индикаторы 27 и 12. Для изменения этого параметра поворачивайте регулятор 17 (установленное значение будет отображаться на дисплее 14);
- режим регулировки времени снижения сварочного тока (**DOWN SLOPE**) - при выборе этого режима светятся индикаторы 28 и 12. Для изменения этого параметра поворачивайте регулятор 17

(установленное значение будет отображаться на дисплее 14);

- режим регулировки величины тока заварки кратера (**CRATER CUR**) - при выборе этого режима светятся индикаторы 29 и 10. Для изменения этого параметра поворачивайте регулятор 17 (установленное значение будет отображаться на дисплее 14).

Кнопка F4 (выбор режима работы горелки)

Только для сварки в режиме **TIG**. Нажмите кнопку 25 (F4), чтобы выбрать один из двух режимов работы горелки 42:

- режим 2T (двухтактный, при выборе этого режима светится индикатор 23) - нажмите и удерживайте кнопку горелки 42, для того чтобы включить ее. При работе продолжайте удерживать кнопку горелки 42 в нажатом положении. Для отключения отпустите кнопку горелки 42;
- режим 4T (четырехтактный, при выборе этого режима светится индикатор 24) - нажмите и отпустите кнопку горелки 42, для того чтобы включить ее. В процессе работы нет необходимости удерживать кнопку горелки 42 в нажатом положении. Для отключения нажмите и отпустите кнопку горелки 42.

Кнопка F5 (регулировка времени продувки)

Только для сварки в режиме **TIG**. Нажмите кнопку 22 (F2), чтобы выбрать время продувки газом до начала или после окончания сварки:

- режим регулировки времени продувки газом до начала сварки (**PRE FLOW**) - продувка газом до начала сварки обеспечивает вытеснение воздуха из области сварки, что препятствует образованию оксидов. При выборе этого режима светятся индикаторы 20 и 12. Для изменения этого параметра поворачивайте регулятор 17 (установленное значение будет отображаться на дисплее 14).
- режим регулировки времени продувки газом после окончания сварки (**POST FLOW**) - продувка газом после окончания сварки обеспечивает плавное охлаждение конца сварного шва, предотвращает появление трещин и препятствует образованию оксидов. При выборе этого режима светятся индикаторы 21 и 12. Для изменения этого параметра поворачивайте регулятор 17 (установленное значение будет отображаться на дисплее 14).

Кнопка A (регулировка силы сварочного тока)

Кнопка 19 (A) позволяет переключаться с регулировки других параметров на регулировку силы сварочного тока, как для режима сварки **TIG**, так и для режима сварки **MMA**. В режиме регулировки силы сварочного тока светятся индикаторы 10 и 18. Для изменения этого параметра поворачивайте регулятор 17 (установленное значение будет отображаться на дисплее 14). Величина сварочного тока зависит от выполняемых работ, толщины свариваемых заготовок, диаметра электрода и т.п.

Рекомендации при работе машиной

Подготовительные работы (см. рис. 7)

- Очистите свариваемые поверхности от ржавчины, оксидов, смазки и лакокрасочных покрытий.

- Если толщина свариваемых заготовок более 1 мм - необходимо обработать кромки свариваемых деталей (см. рис. 7.1).

- Следует помнить, что при сварке выделяется большое количество тепла, которое может повредить окружающие предметы, поэтому тщательно выбирайте место проведения работ и примите необходимые меры пожарной безопасности.

Электроды

От правильности выбора сварочных электродов в значительной степени зависит качество сварного шва, удобство и скорость выполнения работы. Перед покупкой электродов внимательно изучите рекомендации по их использованию, если необходимо проконсультируйтесь со специалистом. Также важно соблюдать условия хранения электродов.

Общие рекомендации по работе



Нижеприведенные рекомендации распространяются на машины, подключаемые к сети через розетку. В случае стационарного подключения, установка машины и подключение к сети уже будет выполнено предварительно.

- Установите машину на ровную, сухую, не вибрирующую поверхность, соблюдая все вышеописанные правила безопасности.
- Присоедините заземляющий провод.

Сварка в режиме TIG (см. рис. 7)

• Подключите к машине подачу газа, кабель зажима массы и горелку. Зажим массы 41 подключайте к разъему "+" 5.

• Зажим массы 41 закрепите на одной из свариваемых деталей.

• Подключите машину к сети и включите ее.

• Выберите режим сварки **TIG**, как описано выше.

• Приоткройте кран редуктора 53 и откройте кран баллона 55. Нажмите и удерживайте кнопку горелки 42, из керамического сопла 43 начнет поступать газ, при помощи крана редуктора 53 установите расход газа (л/мин) необходимый для выполнения работы, отпустите кнопку горелки 42.

• Установите величину сварочного тока.

• Если необходимо отрегулируйте другие параметры рабочего процесса, как описано выше.

• Включите сварочную горелку 42 (как описано выше) и разожгите дугу:

- при высокочастотном разжиге дуги поднесите горелку 42 к свариваемым заготовкам и удерживайте так, чтобы расстояние между вольфрамовым электродом 61 и заготовкой было 2-4 мм - высокочастотный разряд зажжет сварочную дугу;
- при контактном разжиге дуги коснитесь концом вольфрамового электрода 61 заготовки, после чего слегка наклоните и приподнимите горелку 42, пока между наконечником вольфрамового электрода 61 и заготовкой не образуется зазор 2-3 мм - в этот момент образуется сварочная дуга.

• Если вы свариваете заготовки толще 1 мм, то в область горения дуги необходимо подавать пруток подходящего диаметра для заполнения сварочного шва.

• Удерживайте горелку 42 и пруток, как показано на рисунках 7.2 и 7.3 (стрелка серого цвета пока-

зывает направление движения горелки). Перемещайте горелку 42 и пруток вдоль шва, подавая в место сварки присадочный пруток, по мере его расходования.

- После окончания сварки выключите горелку 42 как описано выше, но не убирайте ее, дождитесь заварки кратера и охлаждения места окончания сварки защитным газом.

- После окончания работы, дайте машине остыть, отключите ее и закройте кран редуктора 53 и кран газового баллона 55.

Сварка в режиме MMA (см. рис. 8)



При описании сварки в режиме MMA упоминание об электродах подразумевает штучные плавящиеся электроды с обмазкой.

• Подключите сварочные кабели к машине. Сварка может вестись при прямой и обратной полярности. Выбор полярности зависит от свариваемых материалов и рекомендаций по использованию электродов.

- **Прямая полярность** - электрододержатель 40 подключите к разъему "-" 8, а зажим массы 41 подключите к разъему "+" 5. При этом режиме электрод нагревается меньше, чем основной металл, электроды плавятся медленнее, сварной шов получается с большей глубиной проплавления.

- **Обратная полярность** - электрододержатель 40 подключите к разъему "+" 5, а зажим массы 41 подключите к разъему "-" 8. При этом режиме заготовка нагревается меньше, чем электрод, что может быть использовано для сварки высококулеродистых, легированных и специальных сталей чувствительных к перегреву, а также при сварке тонколистового металла.

- Нажмите на рычаг электрододержателя 40 и вставьте конец электрода (свободным от покрытия концом) в электрододержатель 40, после чего отпустите рычаг.

- Зажим массы 41 закрепите на одной из свариваемых деталей.

- Подключите машину к сети и включите ее.

- Выберите режим сварки **MMA**, как описано выше.
- Установите величину сварочного тока. Выбор сварочного тока зависит от используемых электродов, толщины свариваемого материала, пространственного положения шва и др.

- Разожгите сварочную дугу одним из двух способов: разжигание касанием (см. рис. 8.1); разжигание чирканьем (см. рис. 8.2).

- Ниже описаны основные приемы манипулирования сварочным электродом:

- обычно сварку выполняют вертикально расположенным электродом или при его наклоне относительно шва, углом вперед или назад. При сварке углом назад обеспечивается более полный провар и меньшая ширина шва (но выполнение работ в этом случае требует определенных навыков);

- **поступательное движение электрода** (см. рис. 8.3) - по направлению оси электрода, для поддержания необходимой длины дуги, которая должна составлять 0,5-1,1 от диаметра электрода. Длина дуги оказывает большое влияние на качество сварного шва и его форму. Длинной дуге соответствует интенсивное окисление и азотирование расплавленного металла, и повышенное его разбрызгивание;

- **продольное движение электрода** (см. рис. 8.4) - для образования сварного шва. Ско-

рость движения электрода зависит от величины силы тока, диаметра электрода, типа и пространственного положения шва;

при большой скорости перемещения электрода основной металл не успевает проплавиться, вследствие чего образуется недостаточная глубина проплавления - непровар;

недостаточная скорость перемещения электрода приводит к перегреву и прожогу (сквозное проплавление) металла;

правильно выбранная скорость продольного движения вдоль оси сварного шва позволяет получить его ширину на 2-3 мм больше, чем диаметр электрода;

- **поперечное движение электрода (см. рис. 8.5)** - для образования уширенного сварного шва. Электроду сообщают поперечные колебательные движения чаще всего с постоянной частотой и амплитудой, совмещенные с поступательным движением электрода вдоль оси соединения, и оси электрода. Поперечные колебания электрода разнообразны и определяются формой, размерами, положениями шва в пространстве, в котором выполняется сварка и навыком сварщика. Ширина шва при сварке в этом случае не должна превышать 2-3 диаметров электрода.

- Следите за длиной электрода, когда до губок электрододержателя **41** остается 20-30 мм - замените электрод.

- Дождитесь остыния и кристаллизации шлака на сварном шве, после чего удалите шлак при помощи специального молотка и щетки. Обязательно надевайте защитные очки или маску при выполнении этих операций.

- Проверьте качество сварного шва. При обнаружении дефектов - устраним их.

- После окончания работы, дайте машине остыть и отключите ее, после чего отсоедините кабели.

Обслуживание / профилактика машины

Перед проведением всех процедур машину обязательно отключите от сети.

Заточка электрода (см. рис. 6.4-6.6)



Ниже описаны операции, касающиеся только неплавящихся электродов (из вольфрама, или вольфрама с присадками).

Загрязнение или повреждение конца электрода происходит при касании электродом металла сварочной ванны или присадочного прутка, а также неправильного выбора количества защитного газа подаваемого в область сварки. Необходимо правильно и своевременно затачивать электрод. При сварке переменным током следует придать концу электрода полусферическую форму (см. рис. 6.4).

При сварке постоянным током следует придать концу электрода коническую форму. В общем случае длина конуса заточки должна составлять 2-2,5 диаметра электрода, угол заточки 14°-60°. Влияние угла конуса заточки на форму дуги, и глубину проплавления металла, показано на рисунке 6.4. Электродом с заостренным концом сваривайте очень тонкие металлы (0,125-1 мм). При сварке более толстого металла, притупляйте конец электрода, иначе он расплавится и вольфрам попадет в сварной шов.

Затачивайте вольфрамовый электрод по оси на специальном мелкозернистом шлифовальном диске. Выполняйте шлифование в направлении длины электрода (см. рис. 6.5).

Не затачивайте вольфрамовый электрод как показано на рисунке 6.6, это приведет к нестабильной дуге, ухудшит качество сварного шва, и затруднит разжигание дуги.

Чистка машины

Обязательным условием для долгосрочной и безопасной эксплуатации машины является содержание его в чистоте. Регулярно продувайте машину сжатым воздухом через отверстия для вентиляции 1.

Послепродажное обслуживание

Ответы на вопросы по ремонту и обслуживанию вашего продукта вы можете получить в сервисных центрах. Информацию о сервисных центрах, схемы запчастей и информацию по запчастям Вы можете найти по адресу: www.crown-tools.com.

Транспортировка машины

- Не допускайте падения упаковки, а также любые механические воздействия на нее при транспортировке.

- При погрузке / разгрузке не используйте погрузочную технику, работающую по принципу зажима упаковки.

Защита окружающей среды



Вторичное использование сырья вместо устранения мусора.

Машину, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

В интересах чистосортной рециркуляции отходов детали из синтетических материалов соответственно обозначены.

Настоящее руководство по эксплуатации напечатано на бумаге, изготовленной из вторсырья без применения хлора.

Оговаривается возможность внесения изменений.

Технічні характеристики машини

Зварювальний інвертор (TIG)	СТ33123	СТ33129	СТ33130
Код машини	425294	425300	425317
Номінальна напруга	[Вт]	1~ AC220	1~ AC220
Частота	[Гц]	50 / 60	50 / 60
Номінальна потужність [TIG / MMA]	[кВА]	7 / 8,2	7 / 8,2
Зварювальний струм [TIG / MMA]	[А]	15-200 / 15-160	15-200 / 15-160
Номінальна вихідна напруга [TIG / MMA]	[В]	10,8-18 / 20,6-26,4	10,6-18 / 20,6-26,4
Напруга холостого ходу	[В]	95	95
Діаметр вольфрамового електрода [зварювання TIG]	[мм] [дюйми]	0,5 - 3,2 1/64" - 1/8"	0,5 - 3,2 1/64" - 1/8"
Мін. товщина основного металу [зварювання в режимі TIG]	[мм] [дюйми]	0,5 1/64"	0,5 1/64"
Діаметр електрода [зварювання MMA]	[мм] [дюйми]	1,6-4 1/16"-5/32"	1,6-4 1/16"-5/32"
Зварювальний цикл (40°C)	[%]	35	35
Ефективність	[%]	≥81	≥81
Вага	[кг] [фунти]	7,7 16.98	7,7 16.98
Клас безпеки		IP21S	IP21S
Клас ізоляції		H	H

Загальні вказівки по техніці безпеки

Інструкція з техніки безпеки

Дана інструкція містить важливу інформацію, яка доповнює чи замінює іншу інструкцію до даного продукту. Уважно прочитайте дану інструкцію перед початком роботи.

Крім того, при установці і використанні пристрою необхідно слідувати інструкціям, викладеним у міжнародному стандарті IEC 60974-9 Обладнання для дугового зварювання - Розділ 9 .

Установка і використання

Використання засобів індивідуального захисту:

- Зварювальна дуга та її відбітне випромінювання чинять шкідливий вплив на незахищені очі. Прикрійте очі та обличчя належним чином перш ніж приступати до зварювання або до спостереження за зварюванням. Також зверніть увагу на різні вимоги до ступеня затемнення світлофільтру маски при зміні сили струму зварювання.
- Випромінювання і бризи дуги обпалюють незахищену шкіру. При зварюванні завжди надягайте захисні рукавички, одяг і взуття.

- Завжди надягайте засоби захисту органів слуху, якщо рівень навколошнього шуму перевищує допустиму межу.

Загальна експлуатаційна безпека

- Будьте обережні при роботі з деталями, нагрітими при зварюванні. Наприклад, наконечник зварювального пальника, кінчик зварювального електрода і оброблювана деталь нагріваються і можуть стати причиною пожежі.
- Під час зварювання ніколи не носіть пристрій і не підвішуйте його на ремінь для перенесення.

- Не піддавайте машину впливу високих температур, оскільки це може привести до її пошкодження.
- Тримайте кабель зварювального пальника і кабель заземлення якомога ближче один до одного по всій їх довжині. Розпряміть петлі на кабелях. Це знизить вплив шкідливих магнітних полів, які можуть, наприклад, створювати перешкоди в роботі кардіостимулатора.
- Не обмотуйте кабелі навколо тіла.

- В умовах, що класифікуються як небезпечні, використовуйте тільки зварювальні машини з маркуванням "S", в яких передбачена безпечна напруга холостого ходу. До таких робочим умов відносяться,

наприклад, приміщення з підвищеною вологістю, з високою температурою повітря, або замкнуті прости, де користувач може безпосередньо стикатися з оточуючими його струмопровідними матеріалами.

- Не використовуйте устаткування для дугового зварювання в цілях відігрівання труб.

Бризки та пожежна безпека

• Зварювання завжди класифікується як робота, пов'язана з пожежонебезпекою, тому звертайте увагу на правила пожежної безпеки під час зварювання і після неї.

• Пам'ятайте, що пожежа може спалахнути з іскрою навіть через кілька годин після завершення зварювальних робіт.

• Забезпечте захист виробничого середовища від бризок металу при зварюванні. Приберіть легко-займисті матеріали, такі як займисті рідини, з місця зварювання і обладнайте зварювальний майданчик відповідним протипожежним обладнанням.

• Під час виконання спеціальних зварювальних робіт будьте готові до потенційних небезпек, таких як можливість виникнення пожежі або вибуху при зварюванні деталей контейнерного виконання.

• Ніколи не направляйте іскри або ріжучі струмені шліфувальної машини на зварювальну машину або легкозаймисті матеріали.

• При роботі над машиною остерігайтесь попадання на неї гарячих предметів або бризок.

• Зварювання в вогненебезпечних або вибухонебезпечних місцях категорично заборонено.

Загальна електробезпека

• Підключайте зварювальну машину тільки до заzemленої електромережі.

• Зверніть увагу на рекомендований номінал мережевого запобіжника.

• Не кладіть зварювальну машину всередину контейнера, автомобіля або іншого подібного об'єкта, що обробляється.

• Не розташовуйте зварювальну машину на мокрій поверхні, і не працуйте на мокрій поверхні.

• Не дозволяйте мережевим кабелям прямо піддаватися впливу води.

• Переконайтесь, що кабелі або зварювальні пальники НЕ придбавлені важкими предметами і не стикаються з гострими краями або гарячими виробами.

• Пам'ятайте, що несправні або пошкоджені зварювальні пальники необхідно негайно замінити, так як вони можуть привести до летального результату, викликавши ураження електричним струмом, або ставши причиною пожежі.

• Пам'ятайте, що встановлювати і замінювати кабелі, виделки та інші електричні пристрої дозволено тільки кваліфікованому електрику або інженеру, уповноваженному на виконання таких робіт.

• Вимикайте зварювальну машину, якщо вона не використовується.

• У разі нетипової поведінки обладнання, такої як поява диму з машини при нормальному використанні, надайте обладнання на огляд представника-ми сервісної служби **CROWN**.

Контур зварювального струму

• Ізольуйте себе від зварювального ланцюга, надягнувши сухий і неушкоджений захисний одяг.

• Ніколи не торкайтесь одночасно до оброблюваного виробу і зварювального стрижня, зварювального дроту, зварювальних електродів або контактного наконечника.

• Не кладіть зварювальний пальник або кабель заzemлення на зварювальну машину або інше електричне обладнання.

• Вимикайте машину за допомогою головного вимикача завжди, перш ніж торкнутися будь-якого з компонентів електричного кола, наприклад, при заміні електрода або контактного наконечника, або при переміщенні затиску заzemлення.

Зварювальні аерозолі

• Забезпечте належну вентиляцію і намагайтесь не вдихати гази.

• Забезпечте достатнє надходження свіжого повітря, особливо в закритих приміщеннях. Ви також можете забезпечити постачання чистого повітря для дихання, використовуючи маску для індивідуального повітропостачання.

• Прийміть особливі запобіжні заходи при роботі з металами і спеціально обробленими поверхнями, що містять свинець, кадмій, цинк, ртуть, берилій.

Транспортування, підйом і підвішува

• Звертайте увагу на правильне робоче положення при підйомі важких пристрій - існує ризик травмувати спину.

• Ніколи не тягніть і не піднімайте машину за кабель зварювального пальника або інші кабелі. Завжди використовуйте точки підйому або рукоятки, призначенні для цієї мети.

• Використовуйте тільки транспортний пристрій, призначений для обладнання.

• Намагайтесь здійснювати транспортування машини у вертикальному положенні, якщо це можливо.

• Ніколи не піднімайте газовий балон і зварювальну машину одночасно. Існують окремі положення, що стосуються транспортування газового балона.

• Ніколи не використовуйте зварювальну машину в підвішенному стані, якщо підвісний пристрій не було спеціально розроблено та схвалено для даної конкретної мети.

• Під час підйому чи транспортування рекомендується знімати котушку з дротом.

Виробниче середовище

• Джерело живлення зварювання не призначено для використання в дощ або сніг, хоча його можна використовувати і зберігати на відкритому повітрі. Захищайте пристрій від дощу і прямих сонячних променів.

• Завжди зберігайте машину в сухому і чистому приміщенні.

• Під час експлуатації та зберігання захищайте машину від потрапляння всередину піску і пилу.

• Рекомендований діапазон робочих температур становить від -20°C до +40°C. Якщо використовувати машину при температурах вище 40°C, знижується її робоча ефективність, а також вона стає більш скількою до пошкоджень.

• Встановіть машину так, щоб вона не контактувала з гарячими поверхнями, іскрами або бризками.

• Переконайтесь, що вентиляційні отвори машини не заблоковані.

- Завжди використовуйте машину у вертикаль-ному положенні.
- Обладнання для дугового зварювання завжди викликає електромагнітні перешкоди. Щоб звести до мінімуму такі шкідливі впливи, використовуйте обладнання в суворій відповідності з керівництвом по експлуатації та іншими рекомендаціями.

Газові балони та регулятори

- Дотримуйтесь інструкції з поводження з газовими балонами і регуляторами .
- Переконайтесь, що газові балони використовуються і зберігаються в приміщеннях з належною вентиляцією. Витік з газового балона може замінити кисень в повітрі, що вдається, що призведе до задухи.
- Перед використанням переконайтесь, що газовий балон містить газ, відповідного призначення.
- Завжди закріплюйте газовий балон у вертикальному положенні на підставці для балона або на спеціально виготовленому візуку для балона.
- Ніколи не переміщуйте газовий балон, коли регулятор витрати знаходиться в робочому положенні. Під час транспортування закривайте кришку вентиля.
- Після використання закрійте вентиль балона.

Електрична схема та перелік запасних частин

Якщо електрична схема та перелік запасних частин не включені в ваш комплект поставки, зверніться за ними до вашого місцевого співробітника клієнтської служби **CROWN**. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.crown-tools.com.

Відмова від відповідальності

Незважаючи на те, що всі зусилля були зроблені для того, щоб інформація, що міститься в цьому посібнику, була точною і повною, виробник не бере на себе відповідальність за будь-які помилки або упущення. **CROWN** залишає за собою право в будь-який час вносити зміни в технічні характеристики описаного виробу без попереднього повідомлення.

Вказівки з техніки безпеки

 **Користувач або власник машини несе відповідальність за можливі нещасні випадки і збиток, який може бути нанесений стороннім особам або їх майну.**

Перед початком роботи

- Забороняється експлуатація машини з пошкодженими або демонтованими захисними пристосуваннями. Ні в якому разі не користуйтесь машиною, що не укомплектована належним чином або що знайшла несанкціонованих змін.
- Електромережа, до якої здійснюється підключення машини, повинна бути оснащена запобіжниками або автоматичним вимикачем, розрахованими на струм і напругу відповідними технічним даним машини.
- Необхідно підключати машину до робочого заzemлюючого контуру.
- Використовуйте машину тільки у вертикальному положенні - вона завжди повинна стояти на гумових

ніжках, не кладіть її, не підвішуйте, не встановлюйте на торці.

- Використання машини передбачає її тривалу роботу без нагляду з боку користувача, тому необхідно переконатися, що машина встановлена далеко від легкозаймистих речовин, і ніякі зовнішні чинники не перешкоджають нормальному охолодженню машини (навколо машини повинен бути вільний простір не менше 50 см).
- Забороняється використовувати машину в місцях з запиленою атмосферою, а також з атмосферою, що містить вибухонебезпечні гази і випари агресивних речовин.
- Не допускайте попадання всередину машини дрібних предметів - вони можуть вивести її з ладу.
- Встановлюйте машину на рівну, суху поверхню, щоб виключити можливість перекидання. Не встановлюйте машину на вібраючу поверхню.
- Переносьте машину, тримаючись тільки за рукоятку (рукятки) або ремінь для транспортування. Категорично забороняється тягнути або піднімати машину за струмоведучий або зварювальні кабелі.
- Необхідно забезпечити достатню вентиляцію робочого місця, або використовувати спеціальні витяжки для видалення диму, що утворюється в процесі зварювання.
- Дотримуйтесь правил зберігання, транспортування та використання балонів зі стисненим газом:
 - газові балони слід використовувати та зберігати в приміщеннях з належною вентиляцією;
 - зберігайте балон з газом далеко від джерел високих температур, захищайте від дії прямих сонячних променів;
 - забороняється переміщати газовий балон, якщо на балон встановлений регулятор витрати, необхідно демонтувати регулятор витрати і встановити кришку вентиля;
 - забороняється одночасно піднімати газовий балон і машину;
 - перевозьте балони на спеціальному візу;
 - перед використанням переконайтесь, що в газовому балоні міститься газ, відповідний виконуваним роботам;
 - при використанні запобігайте балон від падіння - використовуйте спеціальні стійки, ящики, фіксуйте за допомогою ланцюга.

 **Не рекомендовано знаходитись поруч з працюючою машиною, особам, які використовують кардіостимулятор - машина може викликати збої в його роботі.**

При роботі

- Дотримуйтесь рекомендованної тривалості включення машини, в іншому випадку, внаслідок перевантаження, станеться передчасне зношення деталей машини, що скоротить термін її служби.
- Забороняється залишати машину під дощем або снігом, а також експлуатувати її в середовищі з підвищеною вологістю.
- Не спрямовуйте пальник на себе, інших людей або тварин.
- Не торкайтесь кінцем вольфрамового електрода (при включеному пальнику) газового балона.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не торкайтесь елементів машини, що знаходяться під напругою.

- Не торкайтесь корпусу включеної машини мокрими руками, мокрими рукавицями або одягом.
- Не допускайте обмотування зварювальними кабелями частин тіла.
- Завжди вимикайте машину при заміні електрода або переміщенні затиску маси, а також при переміщенні машини.
- Під час роботи ніколи не тримайте машину на плечі і не підвішуйте на ремені для транспортування.
- Забороняється використовувати машину в підвищенному стані, за винятком випадків, коли підвісний пристрій було спеціально розроблено та схвалено для цієї мети.
- Зварювальна дуга випромінює яскраві видимі світлові промені і невидимі ультрафіолетові та інфрачервоні промені. Вплив світла дуги на незахищені очі протягом 10-20 секунд у радіусі до 1 метра від дуги викликає сильні болі в очах і світлобоязнь. Більш тривалий вплив світла дуги на незахищені очі може привести до серйозних захворювань. Випромінювання невидимого спектру викликають опіки на незахищених ділянках тіла. **Тому забороняється працювати без захисної маски, рукачик і спеціального одягу, що закриває відкриті ділянки тіла.**
- Дотримуйтесь правил носіння спеціального захисного одягу: гудзики повинні бути застебнуті, клашки кишень випущені наверх, куртку не заправляйте в штани, а штани носіть поверх взуття.
- Після виконання роботи не торкайтесь зварювального шва і області навколо нього - ви можете отримати сильні опіки.
- Після виконання роботи кінець електрода і керамічне сопло пальника мають високу температуру, тому маніпуляції з електродом (витягування, заміна і т.п.) проводьте тільки в захисних руканичках.
- Вольфрамовий пил, що утворюється при заточуванні електрода, шкідливий для здоров'я (особливо пил електродів з присадками, наприклад, з додаванням торю), тому завжди носіть засоби захисту органів дихання при заточуванні кінця електрода.
- Остерігайтесь займання навколоїшніх предметів під впливом температури дуги, або частинок розплавленого металу. Пам'ятайте загорітися можуть також приховані елементи конструкції (дерев'яні балки, ізоляційні матеріали та ін.).
- Не працюйте поблизу з легкозаймистими рідинами, газами і предметами (деревні матеріали, папір та ін.).
- Слідкуйте за тим, щоб на машину, зварювальні кабелі, газові шланги і газовий балон не падали розпеченні предмети або бризи металу.
- Будьте обережні при проведенні зварювальних робіт на ємностях або трубопроводах, в яких зберігалися горючі або токсичні речовини. Виконайте їх дегазацію перед початком роботи - випаровування речовин всередині ємностей або трубопроводів можуть бути причиною вибуху, або причиною токсичного отруєння.
- Ніколи не проводьте зварювальні роботи на ємностях, що знаходяться під тиском.
- Не використовуйте машину для розморожування замерзлих труб.
- При висотних роботах дотримуйтесь правил техніки безпеки роботи на висоті.

Після закінчення роботи

- Завжди закривайте кран газового балона після закінчення роботи.

- Після закінчення роботи огляньте місце, де проводилися зварювальні роботи, не залишайте тліючі предмети, або розпеченні частки металу - вони можуть бути причиною пожежі.
- Після закінчення роботи не від'єднуйте машину відразу, почекайте кілька хвилин, щоб машина достатньо охолола.

Символи, що використовуються в інструкції

В інструкції використовуються нижче наведені символи, запам'ятайте їх значення. Правильна інтерпретація символів допоможе використовувати машину правильно і безпечно.

Символ	Значення
	Наклейка з серійним номером: СТ ... - модель; ХХ - дата виробництва; XXXXXXX - серійний номер.
	Ознайомтеся з усіма вказівками з техніки безпеки та інструкціями.
	Працуйте в зварювальній масці.
	Носіть пилозахисну маску.
	Перед установкою чи наладкою відключіть апарат від мережі.
	Напрямок руху.
	Напрямок обертання.
	Заблоковано.
	Розблоковано.
	Заземлюючий контур.

Символ	Значення	
	Увага. Важлива інформація.	
	Корисна інформація.	
	Не викидайте машину в побутове сміття.	

Призначення машини

Машини призначені для створення нероз'ємного з'єднання різних металів (далі в тексті "сварка металів") шляхом їх місцевого сплавлення.

Всі моделі зварювальних інверторів (**TIG**) дозволяють виконувати зварювання металів постійним струмом, електродом, що не плавиться (з вольфраму), в середовищі інертних захисних газів. За допомогою цього методу можливо проводити зварювання нелегованої та слаболегованої сталі, нержавіючої сталі, міді, нікелю, титану та ін.

Також можливо виконувати ручне дугове зварювання (**MMA**) штучними плавкими електродами з обмазкою.

Елементи пристрою машини

- 1 Отвір для вентиляції
- 2 Вмікач / вимикач
- 3 Болт заземлення
- 4 Штуцер
- 5 Роз'єм "+"
- 6 Роз'єм управління пальником
- 7 Роз'єм підключення пальника
- 8 Роз'єм "-"
- 9 Руків'я для транспортування
- 10 Індикатор "A" (zmіна сили струму)
- 11 Індикатор "%" (zmіна параметрів у відсотковому відношенні)
- 12 Індикатор "S" (zmіна часу)
- 13 Індикатор "Hz-kHz" (zmіна частоти)
- 14 Дисплей
- 15 Індикатор живлення
- 16 Індикатор термозахисту
- 17 Регулятор
- 18 Індикатор "Регулювання сили струму"
- 19 Кнопка "A" (регулювання сили струму)
- 20 Індикатор "PRE FLOW" (регулювання часу продування газом перед початком зварювання)
- 21 Індикатор "POST FLOW" (регулювання часу продування газом після закінчення зварювання)
- 22 Кнопка F5 (регулювання часу продування)
- 23 Індикатор "2T" (двотактний режим роботи пальника)
- 24 Індикатор "4T" (четирьохтактний режим роботи пальника)

- 25 Кнопка F4 (вибір режиму роботи пальника)
- 26 Індикатор "INITIAL CUR." (регулювання величини стартового струму)
- 27 Індикатор "UP SLOPE" (регулювання часу збільшення струму зі стартового до робочого)
- 28 Індикатор "DOWN SLOPE" (регулювання часу зниження зварювального струму)
- 29 Індикатор "CRATER CUR." (регулювання струму зварювання кратера)
- 30 Кнопка F3 (налаштування параметрів роботи при зварюванні в імпульсному режимі)
- 31 Індикатор "FREQ" (регулювання частоти при роботі в імпульсному режимі)
- 32 Індикатор "PEAK" (регулювання верхнього рівня зварювального струму при роботі в імпульсному режимі)
- 33 Індикатор "BASE" (регулювання нижнього рівня зварювального струму при роботі в імпульсному режимі)
- 34 Кнопка F2 (налаштування параметрів імпульсного режиму)
- 35 Індикатор "LIFT TIG" (контактний метод розплювання дуги)
- 36 Індикатор "HF" (високочастотний метод розплювання дуги)
- 37 Індикатор "Імпульсний режим"
- 38 Індикатор "Зварювання MMA"
- 39 Кнопка F1 (вибір методу зварювання)
- 40 Електротримач (в зборі) *
- 41 Затиск маси (в зборі) *
- 42 Пальник *
- 43 Керамічне сопло пальника *
- 44 Цанга *
- 45 Цанготримач *
- 46 Задній ковпачок (довгий) *
- 47 Задній ковпачок (короткий) *
- 48 Індикатор "Зварювання TIG"
- 49 Кнопка F2 (регулювання часу зниження зварювального струму / регулювання часу продування газом після закінчення зварювання)
- 50 Кнопка "Зварювання MMA"
- 51 Провід заземлення *
- 52 Хомут *
- 53 Газовий редуктор з регулятором витрат газу *
- 54 Шланг *
- 55 Газовий балон (аргон) *
- 56 Керуючий кабель пальника *
- 57 Конектор кабелю підключення пальника *
- 58 Гайка конектора керуючого кабелю пальника *
- 59 Силовий конектор пальника *
- 60 Корпус пальника *
- 61 Вольфрамовий електрод *

* Приналежності

Перераховані, а також зображені принадлежності, частково не входять у комплект постачання.

Монтаж і регулювання елементів в машині

Перед проведенням всіх процедур машину обов'язково відключіть від мережі.



Не затягуйте занадто сильно елементи кріплення, щоб не пошкодити їх різбу.



Монтаж / демонтаж / налаштування деяких елементів аналогічне для всіх моделей машин, в цьому випадку на пояснювальному малюнку конкретна модель не вказується.

Монтаж / демонтаж вилки, струмоведучого кабелю, стаціонарне підключення до мережі

Деякі моделі машин поставляються без вилок і / або струмоведучих кабелів - перед початком роботи необхідно встановити їх.

Машини також можуть підключатися до мережі стаціонарно (не через розетку).



Увага: стаціонарне підключення машини до мережі, а також установка або заміну струмоведучих кабелів, вилок та інших електричних пристрій дозволяється робити тільки кваліфікованому електрику-фахівцю або електромонтажнику, уповноваженому на виконання таких робіт.

Підключення до заземлюючого контуру (див. мал. 1)

За допомогою болта **3** приєднайте одну клему дроту заземлення **51** до машини (див. мал. 1). Другу клему дроту заземлення **51** приєднайте до робочо-го заземлювального контуру.

Підключення газу (див. мал. 2)

• Встановіть редуктор **53** на газовий балон **55** (див. мал. 2). **Увага:** колба регулятора витрати аргону повинна бути встановлена вертикально вгору.

• Одягніть хомути **52** на кінці шланга **54**. Один кінець шланга **54** підключіть до штуцера редуктора **53**, другий підключіть до штуцера **4**. Зафіксуйте шланг **54** на штуцерах за допомогою хомутів **52**.

Приєднання / від'єднання зварювальних кабелів (див. мал. 3-5)

При зварюванні методом TIG (див. мал. 3-4)

• Якщо необхідно приєднати конектор до зварювального кабелю, виконайте операції показані на малюнку 3.1, 4.1.

• Якщо встановлений електродотримач **40** - від'єднайте його.

• Приєднайте до машини затиск маси **41** (див. мал. 3.2, 4.2).

• Підключіть пальник **42** до машини:

- підключіть кабель управління пальника. Вставте конектор кабелю управління в роз'єм **6** і рукою затягніть гайку **58**. При установці зверніть увагу, щоб інсталяційний виступ всередині роз'єму потрапляв в інсталяційний паз коннектора кабелю (див. мал. 3.3, 4.3);

- накрутіть гайку **57** на різьблення роз'єму **7**, як показано на малюнку 3.3, і затягніть від руки;

- **тільки для моделі СТ33130** - приєднайте силовий конектор **59** до роз'єму "-" **8** (див. мал. 4.3).

• Від'єднання кабелів робіть в зворотній послідовності.

При зварюванні методом MMA (див. мал. 5)

- Якщо встановлен пальник **42** - від'єднайте її.
- Якщо необхідно приєднати конектор до зварювального кабелю, виконайте операції показані на малюнку 5.1.
- Приєднайте до машини коннектори зварювальних кабелів як показано на малюнку 5.2. При підключені дотримуйтесь рекомендованої полярності.
- Від'єднання кабелів проводьте в зворотній послідовності (див. мал. 5.3).

Складання / розбирання / налаштування пальника (див. мал. 6)

- Керамічне сопло **43** вибирається виходячи з рекомендацій для операції, що виконується.
- Встановлюючи вольфрамовий електрод **61**, переконайтесь, що він правильно заточений (див. мал. 6.4-6.6 та рекомендації нижче).
- Внутрішній діаметр цанги **44** повинен відповісти діаметру вольфрамового електрода **61**.
- Для виконання робіт в обмежених просторах ви можете встановити короткий задній ковпачок **47**, як показано на мал. 6.2, (використовуйте при цьому вольфрамовий електрод **61** підходящої довжини).
- Вкрутіть цанготримач **45** і керамічне сопло **43** в корпус пальника **60** (див. мал. 6.1-6.2).
- Одягніть цангу **44** на вольфрамовий електрод **61** і вставте в цанготримач **45**.
- Відрегулюйте відстань на яку вольфрамовий електрод **61** виступає з керамічного сопла **43**. Нормальний відхіл назовні вольфрамового електрода **61** з керамічного сопла **43** становить 2-3 мм (див. мал. 6.3), але може досягати і 8 мм при виконанні кутового зварювання.
- Вкрутіть задній ковпачок **46** або **47** в корпус пальника **60** (див. мал. 6.1-6.2).
- Розбирання робіть в зворотній послідовності.

Введення в експлуатацію машини

Перед початком роботи обов'язково:

- переконайтесь в тому, що наявна напруга в мережі відповідає даним, зазначенним на корпусі машини;
- перевірте стан всіх кабелів, у разі виявлення пошкоджень, необхідно замінити його;
- переконайтесь, що при включені газу не відбувається його витоку;
- перевірте стан шланга **54**, у разі виявлення пошкоджень, необхідно замінити його;
- перевірте правильність заточування вольфрамового електрода (при режимі зварювання **TIG**) і затиску маси **40** (при режимі зварювання **MMA**) і затиску маси **41**, при виявленні пошкоджень - замініть;
- перевірте правильність заточування вольфрамового електрода (при режимі зварювання **TIG**) і затиску маси **41**, при відстані, на яку він виступає з керамічного сопла пальника.
- Перед включенням машини переконайтесь, що електрод і затискач маси **41** не торкаються один одного.
- Після включення машини переконайтесь, що працює вбудований вентилятор охолодження - з отворів для вентиляції **1** (на задній стінці машини) буде видувати повітря.

Ввімкнення / вимкнення машини

Ввімкнення:

Перемістіть вимикач / вимикач **2** в положення "On" (після цього почне світитися індикатор **15** і обертається вбудований вентилятор охолодження).

Вимкнення:

Перемістіть вимикач / вимикач **2** в положення "Off".

Конструктивні особливості машини

Кнопки та індикатори передньої панелі

Індикатор термозахисту

Температурний захист запобігає пошкодженню машини, відключаючи її в разі перегріву. При спрацьуванні температурного захисту світиться індикатор **16**. Не вимикайте машину, дайте їй охолонути і тільки потім продовжуйте роботу.

Індикатор живлення

Індикатор живлення **15** показує, що машина підключена до електромережі та готова до включення.

Easy start (легкий старт)

Тільки для зварювання в режимі MMA. Функція легкий старт (підвищена напруга холостого ходу) полегшує розпалювання зварювальної дуги.

[CT33123]

Кнопка F1 (вибір методу зварювання)

Натискайте кнопку **39** (F1), щоб вибрати один із двох методів зварювання:

- зварювання **TIG** (зварювання електродом, який не плавиться, у середовищі інертних захисних газів із високочастотним методом розпалювання дуги) - при виборі цього режиму світиться індикатор **48** та можливе регулювання сили зварювального струму (див. нижче);
- зварювання **MMA** (ручне дугове зварювання штучними електродами з обмазкою, які плавляться) - при виборі цього режиму світиться індикатор **38** та можливе регулювання сили зварювального струму (див. нижче).

Кнопка F2 (регулювання часу зниження зварювального струму / регулювання часу продування газом після закінчення зварювання)

Тільки для зварювання у режимі TIG. Натискайте кнопку **49** (F2), щоб вибрати режим регулювання часу зниження зварювального струму або часу продування газом після закінчення зварювання:

- режим регулювання часу зниження зварювального струму (**DOWN SLOPE**) - повільне зниження зварювального струму дозволяє виконувати якісне зварювання кратера в кінці зварювального шву). При виборі цього режиму світиться індикатори **28** і **12**. Для зміни часу повертайте регулятор **17** (встановлене значення буде відображатись на дисплей **14**);

• режим регулювання часу продування газом після закінчення зварювання (**POST FLOW**) - продування газом після завершення зварювання забезпечує повільне охолодження кінця зварювального шву, запобігає появі тріщин та перешкоджає утворенню оксидів. При виборі цього режиму світяться індикатори **21** і **12**. Для зміни часу повертайте регулятор **17** (встановлене значення буде відображатись на дисплей **14**).

Кнопка A (регулювання сили зварювального струму)

Кнопка **19** (A) дозволяє перемкнутися з регулювання часу (кнопкою F2, див. вище) на регулювання сили зварювального струму, як для режиму зварювання **TIG**, так і для режиму зварювання **MMA**. У режимі регулювання сили зварювального струму світиться індикатори **10** і **18**, для зміни сили зварювального струму повертайте регулятор **17** (встановлене значення буде відображатись на дисплей **14**). Величина зварювального струму залежить від робіт, які виконуються, товщини заготовок, які зварюються, діаметру електроду і т.п.

[CT33129]

Кнопка "Зварювання MMA"

Натискайте кнопку **50**, щоб вибрати один із двох методів зварювання:

- зварювання **TIG** (зварювання електродом, який не плавиться, у середовищі інертних захисних газів із високочастотним методом розпалювання дуги) - при виборі цього режиму індикатор **38** не світиться, можливе регулювання сили зварювального струму (див. нижче);
- зварювання **MMA** (ручне дугове зварювання штучними електродами з обмазкою, які плавляться) - при виборі цього режиму світиться індикатор **38**, можливе регулювання сили зварювального струму (див. нижче).

Регулювання сили зварювального струму

Для зміни сили зварювального струму повертайте регулятор **17** (встановлене значення буде відображатись на дисплей **14**). Величина зварювального струму залежить від робіт, які виконуються, товщини заготовок, які зварюються, діаметру електрода і т.п.

[CT33130]

Кнопка F1 (вибір методу зварювання)

Натискайте кнопку **39** (F1), щоб вибрати метод зварювання:

- **LIFT TIG** (зварювання електродом, який не плавиться, у середовищі інертних захисних газів із контактним методом розпалювання дуги) - при виборі цього режиму світиться індикатор **35**;
- **HF TIG** (зварювання електродом, який не плавиться, у середовищі інертних захисних газів із високочастотним методом розпалювання дуги) - при виборі цього режиму світиться індикатори **35** і **36**;
- **PULSE TIG** (зварювання електродом, який не плавиться, у середовищі інертних захисних газів із високочастотним методом розпалювання дуги) - при виборі цього режиму світиться індикатор **36**.

- в імпульсному режимі, в цьому режимі знижується нагрівання деталі та її викривлення при зварюванні, підходить для зварювання тонких заготовок або декоративного зварювання) - при виборі цього режиму світиться індикатори 35 і 37;
- зварювання **MMA** (ручне дугове зварювання штучними електродами з обмазкою, які плавляться) - при виборі цього режиму світиться індикатор 38.

Кнопка F2 (налаштування параметрів імпульсного режиму)

Тільки для зварювання в режимі PULSE TIG. Натискайте кнопку 34 (F2), щоб налаштовувати параметри імпульсного режиму:

- режим регулювання частоти (**FREQ**) - при виборі цього режиму світиться індикатори 31 і 13. Для зміни цього параметру повертайте регулятор 17 (встановлене значення буде відображене на дисплеї 14, при встановленні частоти більше 999 Гц, на дисплеї 14 відображатимуться значення в кГц, а індикатор 13 буде блімати);
- режим регулювання верхнього рівня зварювального струму (**PEAK**) - при виборі цього режиму світиться індикатори 32 і 11. Для зміни цього параметру повертайте регулятор 17 (встановлене значення відображатиметься на дисплеї 14);
- режим регулювання нижнього рівня зварювального струму (**BASE**) - при виборі цього режиму світиться індикатори 33 і 11. Для зміни цього параметру повертайте регулятор 17 (встановлене значення відображатиметься на дисплеї 14).

Кнопка F3 (налаштування параметрів роботи при зварюванні в імпульсному режимі)

Тільки для зварювання в режимі PULSE TIG та чотирьохтактному режимі роботи пальника (4T). Натискайте кнопку 30 (F3), щоб налаштовувати параметри роботи при зварюванні в імпульсному режимі:

- режим регулювання величини стартового струму (**INITIAL CUR**) - при виборі цього режиму світиться індикатори 26 і 10. Для зміни цього параметру повертайте регулятор 17 (встановлене значення відображатиметься на дисплеї 14);
- режим регулювання часу збільшення струму зі стартового до робочого (**UP SLOPE**) - при виборі цього режиму світяться індикатори 27 і 12. Для зміни цього параметру повертайте регулятор 17 (встановлене значення відображатиметься на дисплеї 14);
- режим регулювання часу зниження зварювального струму (**DOWN SLOPE**) - при виборі цього режиму світиться індикатори 28 і 12. Для зміни цього параметру повертайте регулятор 17 (встановлене значення відображатиметься на дисплеї 14);
- режим регулювання величини струму заварювання кратера (**CRATER CUR**) - при виборі цього режиму світиться індикатори 29 і 10. Для зміни цього параметру повертайте регулятор 17 (встановлене значення відображатиметься на дисплеї 14).

Кнопка F4 (вибір режиму роботи пальника)

Тільки для зварювання в режимі TIG. Натискайте кнопку 25 (F4), щоб вибрати один із двох режимів роботи пальника 42:

- режим 2T (двотактний, при виборі цього режиму світиться індикатор 23) - натискайте та утримуйте кнопку пальника 42, для того, щоб увімкнути його. При роботі продовжуйте утримувати кнопку пальника 42 натиснутою. Для відключення відпустіть кнопку пальника 42;
- режим 4T (чотирьохтактний, при виборі цього режиму світиться індикатор 24) - натисніть та відпустіть кнопку пальника 42, для того, щоб увімкнути його. У процесі роботи немає необхідності утримувати кнопку пальника 42 натиснутою. Для відключення натисніть та відпустіть кнопку пальника 42.

Кнопка F5 (регулювання часу продування)

Тільки для зварювання у режимі TIG. Натискайте кнопку 22 (F2), щоб вибрати час продування газом до початку або після закінчення зварювання:

- режим регулювання часу продування газом до початку зварювання (**PRE FLOW**) - продування газом до початку зварювання забезпечує витиснення повітря з області зварювання, що перешкоджає утворенню оксидів. При виборі цього режиму світиться індикатори 20 і 12. Для зміни цього параметру повертайте регулятор 17 (встановлене значення відображатиметься на дисплеї 14);
- режим регулювання часу продування газом після закінчення зварювання (**POST FLOW**) - продування газом після завершення зварювання забезпечує повільне охолодження кінця зварювального шву, запобігає появі тріщин та перешкоджає утворенню оксидів. При виборі цього режиму світиться індикатори 21 і 12. Для зміни цього параметру повертайте регулятор 17 (встановлене значення відображатиметься на дисплеї 14).

Кнопка A (регулювання сили зварювального струму)

Кнопка 19 (A) дозволяє перемкнутися з регулювання інших параметрів на регулювання сили зварювального струму, як для режиму зварювання **TIG**, так і для режиму зварювання **MMA**. У режимі регулювання сили зварювального струму світиться індикатори 10 і 18. Для зміни цього параметру повертайте регулятор 17 (встановлене значення відображатиметься на дисплеї 14). Величина зварювального струму залежить від робіт, які виконуються, товщина заготовок, які зварюються, діаметру електрода і т.п.

Рекомендації при роботі машиною

Підготовчі роботи (див. мал. 7)

- Очистіть зварювані поверхні від іржі та лакофарбових покривів.
- Якщо товщина зварювальних заготовок більше 1 мм - необхідно обробити кромки зварювальних деталей (див. мал. 7.1).
- Слід пам'ятати, що при зварюванні виділяється велика кількість тепла, яке може пошкодити навколоишні предмети, тому ретельно вибирайте місце проведення робіт і прийміть необхідні заходи поеженої безпеки.

Електроди

Від правильності вибору зварювальних електродів в значній мірі залежить якість зварного шва, зручність і швидкість виконання роботи. Перед покупкою електродів уважно вивчіть рекомендації щодо їх використання, якщо необхідно проконсультуйтесь з фахівцем. Також важливо дотримуватися умов зберігання електродів.

Общие рекомендации по работе



Наведені нижче рекомендації поширюються на машини, що підключаються до мережі через розетку. У разі стаціонарного підключення, установка машини і підключення до мережі вже буде виконано попередньо.

- Встановіть машину на рівну, суху, не вібуючу поверхню, дотримуючись всіх вищеописаних правил безпеки.
- Приєднайте заземлюючий провід.

Зварювання в режимі TIG (див. мал. 7)

• Підключіть до машини подачу газу, кабель затиску маси і пальник. Затиск маси **41** підключайте до рожевого "+" **5**.

• Затиск маси **41** закріпіть на одній з деталей, що зварюються.

• Підключіть машину до мережі і увімкніть її.

• Виберіть режим зварювання **TIG**, як описано вище.

• Трохи відкрийте кран редуктора **53** і відкрийте кран балона **55**. Натисніть і утримуйте кнопку пальника **42**, з керамічного сопла **43** почне надходити газ, за допомогою крана редуктора **53** встановіть витрату газу (л/хв) необхідну для виконання роботи, відпустіть кнопку пальника **42**.

• Встановіть величину зварювального струму.

• Якщо необхідно, відрегулюйте інші параметри робочого процесу, як описано вище.

• Увімкніть зварювальний пальник **42** (як описано вище) та розпаліть дугу:

- при високочастотному розпалюванні дуги піднесіть пальник **42** до зварювальних заготовок та утримуйте так, щоб відстань між вольфрамовим електродом **61** та заготовкою була 2-4 мм - високочастотний розряд запалить зварювальну дугу;

- при контактному розпалюванні дуги торкніться кінцем вольфрамового електрода **61** заготовки, після чого злегка нахиліть та підніміть пальник **42**, поки між наконечником вольфрамового електрода **61** та заготовкою не виникне проміжок 2-3 мм - у цей момент виникає зварювальна дуга.

• Якщо ви зварюєте заготовки, які товщі 1 мм, то в області горіння дуги необхідно подавати пруток відповідного діаметру для заповнення зварювального шва.

• Утримуйте пальник **42** і пруток, як показано на малюнках 7.2 і 7.3 (стрілка сірого кольору показує напрямок руху пальника). Переміщайте пальник **42** і пруток вздовж шва, подаючи в місце зварювання присадочний пруток, у міру його витрачання.

• Після закінчення зварювання відпустіть кнопку пальника **42**, але не забирайте її, дочекайтесь за-

варки кратера і охолодження місця закінчення зварювання захисним газом.

- Після закінчення роботи, дайте машині охолонути, відключіть її та закрійте кран редуктора **53** та кран газового балону **55**.

Зварювання в режимі MMA (див. мал. 8)



При описанні зварювання в режимі MMA згадка про електроди має на увазі штучні електроди з обмазкою, що плавляться.

• Підключіть зварювальні кабелі до машини. Зварювання може проводитись при прямій і зворотній полярності. Вибір полярності залежить від зварювальних матеріалів і рекомендацій з використання електродів.

- **Пряма полярність** - електродотримач **40** підключіть до гнізда "-" **8**, а затискач маси **41** підключіть до гнізда "+" **5**. При цьому режим електрод нагрівається менше, ніж основний метал, електроди плавляться повільніше, зварений шов виходить з більшою глибиною проплавлення.

- **Зворотна полярність** - електродотримач **40** підключіть до гнізда "+" **5**, а затискач маси **41** підключіть до гнізда "-" **8**. При цьому режимі заготовка нагрівається менше, ніж електрод, що може бути використано для зварювання високовуглецевих, легованих і спеціальних сталей чутливих до перегріву, а також при зварюванні тонколистового металу.

- Натисніть на важіль електродотримачі **40** і вставте кінець електрода (вільним від покріття кінцем) у електродотримач **40**, після чого відпустіть важіль.

- Затиск маси **41** закріпіть на одній з деталей, що зварюються.

- Підключіть машину до мережі і увімкніть її.

- Виберіть режим зварювання **MMA**, як описано вище.

- Встановіть величину зварювального струму. Вибір зварювального струму залежить від електродів, що використовуються, товщини зварюваного матеріалу, просторового положення шва та ін.

- Розпаліть зварювальну дугу одним із двох способів: розпалювання торканням (див. мал. 8.1); розпалювання чирканням (див. мал. 8.2).

- Нижче описані основні прийоми маніпулювання зварювальним електродом:

- зазвичай зварювання виконують вертикально розташованим електродом або при його нахилі щодо шва, кутом вперед або назад. При зварюванні кутом назад забезпечується більш повний провар і менша ширина шва (але виконання робіт у цьому випадку вимагає певних навичок);

- **поступальний рух електрода** (див. мал. 8.3) - за напрямом осі електрода, для підтримки необхідної довжини дуги, яка повинна становити 0,5-1,1 від діаметра електрода. Довжина дуги треба робити великий вплив на якість зварного шва і його форму. Довгі дузі відповідає інтенсивне окислення і азотування розплавленого металу, і підвищене його розбризкування;

- **поздовжній рух електрода** (див. мал. 8.4) - для утворення зварного шва. Швидкість руху електрода залежить від величини сили струму, діаметру електрода, типу та просторового положення шва;

- **при великій швидкості переміщення електрода** основний метал не встигає проплавитись,

внаслідок чого утворюється недостатня глибина проплавлення - непровар; **недостатня швидкість переміщення електрода** дає призводить до перегріву і прожогу (наскрізне проплавлення) металу;

правильно вибрана швидкість поздовжнього руху вздовж осі зварного шва дозволяє отримати його ширину на 2-3 мм більше, ніж діаметр електрода;

- **поперечний рух електрода (див. мал. 8.5)** - для утворення розширеного зварного шва. Електроду повідомляють поперечні коливальні рухи найчастіше з постійною частотою і амплітудою, суміщені з поступальним рухом електрода вздовж осі підготовленого зварювання з'єднання, і осі електрода. Поперечні коливання електрода різноманітні і визначаються формою, розмірами, положеннями шва в просторі, в якому виконується зварювання і навиком зварника. Ширина шва при зварюванні в цьому випадку не повинна перевищувати 2-3 діаметри електрода.

- Слідкуйте за довжиною електрода, коли до губок електродотримача **41** залишається 20-30 мм - замініть електрод.

- Дочекайтесь охолодження і кристалізації шлаку на зварному шві, після чого видаліть шлак за допомогою спеціального молотка і щітки. Обов'язково надягайте захисні окуляри або маску при виконанні цих операцій.

- Перевірте якість зварного шва. При виявленні дефектів - усуєть їх.

- Після закінчення роботи, дайте машині охолонути і відключіть її, після чого відключіть кабелі.

Обслуговування / профілактика машини

Перед проведенням всіх процедур машину обов'язково відключіть від мережі.

Заточка електрода (див. мал. 6.4-6.6)



Нижче описані операції, що стосуються тільки неплавких електродів (з вольфраму, або вольфраму з присадками).

Забруднення або пошкодження кінця електрода відбувається при торканні електродом металу зварюальної ванни або присадочного прутка, а також неправильного вибору кількості захисного газу, що подається в область зварювання. Необхідно правильно і своєчасно заточувати електрод.

При зварюванні змінним струмом слід надати кінцю електрода напівсферичну форму (див. мал. 6.4).

При зварюванні постійним струмом слід надати кінцю електрода конічну форму. У загальному

випадку довжина конуса заточки повинна становити 2-2.5 діаметра електрода, кут заточування 14°-60°. Вплив кута конуса заточки на форму дуги, і глибину проплавлення металу, показано на малюнку 6.4.

Електродом з загостреним кінцем зварюйте дуже тонкі метали (0,125-1 мм). При зварюванні більш товстого металу, притуплюйте кінець електрода, інакше він розплавиться і вольфрам потрапить у зварений шов.

Заточуйте вольфрамовий електрод по осі на спеціальному дрібнозернистому шліфувальному диску. Виконуйте шліфування в напрямку довжини електрода (див. мал. 6.5).

Не заточуйте вольфрамовий електрод як показано на малюнку 6.6, це приведе до нестабільної дуги, погіршить якість зварного шва, і ускладнить розпавлення дуги.

Чищення машини

Обов'язковою умовою для довгострокової і безпечної експлуатації машини є утримання її в чистоті. Регулярно продувайте машину стисненим повітрям через отвори для вентиляції 1.

Післяпродажне обслуговування

Відповіді на питання щодо ремонту та обслуговування вашого продукту Ви можете отримати в сервісних центрах. Інформацію про сервісні центри, схеми запчастин та інформацію по запчастинах Ви можете знайти за адресою: www.crown-tools.com.

Транспортування машини

• Не допускайте падіння упаковки, а також будь-якого механічного впливу на неї транспортуванні.
• При завантаженні / розвантаженні не використовуйте навантажувальну техніку що працює за принципом затиску упаковки.

Захист навколошнього середовища



Переробка сировини замість утилізації відходів.

Машину, додаткові принадлежності й упакування варто екологічно чисто утилізувати.

В інтересах чистосортної рециркуляції відходів деталі із синтетичних матеріалів відповідно позначені. Дійсний посібник з експлуатації надрукований на папері, виготовленої з вторсировини без застосування хлору.

Обмовляється можливість внесення змін.

Українська

Машинаға қойылатын техникалық талаптар

Терістеуіш дәнекерлегіш аппарат TIG	СТ33123	СТ33129	СТ33130
Машинаның коды	425294	425300	425317
Номиналды кіріс көрнеу	[В]	1~ AC220	1~ AC220
Номиналды жиілік	[Гц]	50 / 60	50 / 60
Номиналды кіріс қуат [TIG / MMA]	[кВА]	7 / 8,2	7 / 8,2
Шығатын нақтылы ток [TIG / MMA]	[А]	15-200 / 15-160	15-200 / 15-160
Берілетін нақтылы көрнеу [TIG / MMA]	[В]	10,8-18 / 20,6-26,4	10,6-18 / 20,6-26,4
Жүктемесіз көрнеу	[В]	95	95
Вольфрам пісіру сымының диаметрі [TIG дәнекерлегіш]	[мм] [дюйм]	0,5 - 3,2 1/64" - 1/8"	0,5 - 3,2 1/64" - 1/8"
Дайындауданың ең төмен қалыңдығы [TIG пісіру]	[мм] [дюйм]	0,5 1/64"	0,5 1/64"
Пісіру сымының диаметрі [MMA дәнекерлегіш]	[мм] [дюйм]	1,6-4 1/16"-5/32"	1,6-4 1/16"-5/32"
Номиналды қызмет көрсету циклы (40°C)	[%]	35	35
Жиілік	[%]	≥81	≥81
Салмағы	[кг] [фунт]	7,7 16.98	7,7 16.98
Қауіптілік классы		IP21S	IP21S
Оқшаулау классы		H	H

Қауіпсіздік техникасы қағидалары

Қауіпсіздік техникасы қағидалары

Осы ережелер маңызды ақпаратты қамтиды, ол осы Өнімге қатысты белгіленген басқа қағидаларды толықтырады немесе алмастырады. Жұмыс істеуге кірісер алдында атапған қағидаларды мұқият оқып шығыңыз.

Одан бөлек, аппаратты орнату мен пайдалану халықаралық IEC 60974-9 стандартында баяндалған нұсқауларға сәйкес іске асырылуы тиіс. Догалы пісірге арналған жабдық 9 бөлім.

Орнату және пайдалану

Жеке қорғаныш құралдарын пайдаланыңыз:

- Пісіру дөгасы және оның шағылышқан сәулелері көз зиянды әсер етеді. Пісірге кірісер немесе пісіру жұмыстарын бақылар алдында көзіңіз бен бетінізді тиисінше жабыңыз. Сонымен бірге пісіру тогы езгеретіндікten маска экранының күнгіртеуге көніл болініз.
- Доганың сәулеленуі мен шашырандылар қорғалмаған теріні зақымдайды. Әркез пісіру

жұмыстарын бастамастан бұрын қорғаныш қолғаптарын, киім мен аяқ киім киініз.

- Егер теніректегі шүйл рүқсат етілген шектен асатын болса, әркез есту органдарын қорғайтын құралды тақыңыз.

Жалпы пайдалану қауіпсіздігі

- Пісіру кезінде қызатын бөлшектермен жұмыс істегендеге сақтақы сақтаңыз. Мәселен, пісіру жанағысының ұштыры, пісіру электродының ұшы мен өндөлетін бөлшек жану температурасына дейін қызыд.
- Белдікке бекітілген құрылышыны ешқашан тақпаңыз және пісіру кезінде оны жылжыту үшін белдікке тақпаңыз.
- Аппаратты жоғары температуралың әсеріне ту сырмеңіз, ейткені бұл құрылышының бүлініүне әкелуі мүмкін.
- Жанағры қабілін мен жерлендіру қабілін бүкіл ұзындығы бойына бір-біріне жақын ұстаңыз. Қабілдердегі ілмектердің жазыныз. Бұл мәселен, кардиынталандырыштың жұмыс істеуіне кедергі келтірү ықтимал зиянды магнитті өрістердің әсерін азайтады.
- Дененіздің айналасындағы қабілдерді орамаңыз.

- Қауіпті жұмыс жағдайында тек idie қауіпсіз кернеу деңгейі мен S-танбаланымы бар пісіру аппаратын пайдаланыңыз. Мұндай жұмыс жағдайын мәселен, асқан ылғалдарды, жогары температура немесе түйіктілік жағады, мұнда пайдаланушы ток еткізгіш материалдармен тікелей жаңасады.
- Ерітілетін тұтікшелерді догалық пісіруге арналған аппаратты пайдаланбаңыз.

Ұшқын шашырату және өрт қауіпсіздігі

- Пісіру өркез қыздыруға немесе жалынды пайдалануға байланысты жұмыстарға жатқызылады, сондықтан пісіру кезінде және жұмыс аяқталғаннан кейін өрт қауіпсіздігіне аса қөніл бөлініз.
- Өрт ұшқыннан тілтеп пісіру жұмыстары аяқталғаннан соң да бірнеше сағаттан кейін басталауы мүмкін.
- Пісіру жұмыстарын атқарған кезде металл ұшқындарынан төніректегі кеңістікті қорғауды қамтамасыз етіңіз. Жанғыш сүйіктік секілді тез жанатын материалдарды пісіру аймагынан алып кетіңіз, және пісіру аланында тиисті өрт сөндіру сыйманының болуын қарастырыңыз.
- Арнаулы пісіру жұмыстары кезінде өрттік немесе контейнер түрліліктердің өнделетін бөлшектерді пісірген кезде жарылыстың шығу мүмкіндігіне дайын болыңыз.
- Тегістеу мәшинесінің ұшқынын немесе кескіш ағынын пісіру аппаратына немесе тез тұтанатын материалдарға бағыттамаңыз.
- Аппараттың астында жатып, жұмыс істегендеге мәшинеге қарай құлайтын жанғыш заттар мен ұшқынның шашырандыларынан сақ болыңыз.
- Өздігінен жанатын немесе жарылыс қауіпті жерлерде пісіруга үзілді-кесілді тыйым салынады.

Жалпы электр қауіпсіздігі

- Пісіру аппаратын жерлендірілген электр желісіне қосу қажет.
- Іске қосу сақтандырышының кепілдендірілген мөлшеріне назар аударыңыз.
- Пісіру аппаратын контейнердін, автомобилідің ішінде немесе соган ұқсас жұмыс кеңістігінде пайдаланбаңыз.
- Пісіру аппаратын ылғал бетке қоймаңыз және ылғал бетте жұмыс іstemеніz.
- Жекелілік көблігүе су тиіп кетпеүін қадағаланыз.
- Көбілдердің немесе пісіру жанаңыларының ауыр заттен бастырылып қалмаганына және қандай да бір заттардың өткір бұрыштарына не болмаса өндеген ыстық бөлшектеге жабысып қалмаганына көз жеткізіңіз.
- Ақаулы немесе бүлінген пісіру жанаңыларының айырбасталғанына көз жеткізіңіз, өйткені бұл қазага ұшырату мүмкін, және электр тогымен зақымдауды немесе өрт туғызыу ықтимал.
- Кәбілдерді, айрықылар мен басқа да электр құрылғыларды орнатуға немесе тек осындағы операцияларды жүргізуге маманданған білікті электршінің немесе инженер-механикітің атқаруына рұксат етіледі.
- Пайдаланылмайтын болса, пісіру аппаратын өшірініz.
- Құрал-жабдықтың қалыпты жұмысынан ауытқығанда, мәселен, қалыпты пайдаланылған аппараттан түтін шыққанда, оны CROWN сервистік қызметтінің екіліне тексеруге жіберіңіz.

Электр қуат көзінің пісіру желісі

- Құрғақ әрі бүтін күй күй, өзінізді пісіру тізбегімен жаңасудан оқшаулаңыз.
- Өнделетін бөлшекке және пісіруге арналған электродқа, пісіру сымына, пісіру электродына немесе түйіспе ұштығына ешқашан бірден тииспеніz.
- Пісіру жанаңысын, жерлендіру қебілін немесе қандай да бір басқа электр жабдығын пісіру аппаратына қоймаңыz.
- Электр тізбегінің қандай да бір бөлшегіне, мәселен, электродты немесе түйіспе ұштықты айырбастағанда немесе жерлендіргіш қысқышты жылжытқанда тиместен бұрын желілік ажыратыштың көмегімен өркез аппаратты өшіріңіz.

Пісіру азрозолдары

- Тиисті желдетуді қамтамасыз етіп, газды ійсікемеуге тырысының.
- Өсірепе, жабық бөлмеге таза ауаның жеткілікті тусуіне көз жеткізіңіz. Сіз сондай-ақ тыныс алу үшін жеке өзінізді ауамен қамтамасыз ететін дулығаның көмегімен таза ауаның келуін қамдай аласыз.
- Қорғасыны, кадмий, мырышы, сынабы немесе бериллий бар түрлендірілген бетті металлдармен және материалдармен жұмыс істегендеге айрықша сақтақ шараларын қолға алыңыз.

Тасымалдау, көтеру және ілу

- Ауыр аппаратты көтергенде оның дұрыс күйіне назар аударыңыз арқаңызыды зақымдау қаупі бар.
- Аппаратты пісіру жанаңысының қебілінен немесе басқа қебілінен тартуға немесе көтеуге тыйым салынады. Әркез осы мақсатқа арналған көтеру нүктесін немесе тұтқаны пайдаланыңыз.
- Құрал-жабдықты тасымалдауға арналған тасымалдау механизмін пайдаланыңыз.
- Егер бұл мүмкін болса, аппаратты тік күйінде тасымалдаңыз.
- Газ баллоны мен пісіру аппаратын бір мезгілде көтерменіz. Газ баллонын тасымалдау үшін төмende келтірілген жекелеген қағидаларды ұстаныңыз
- Егер арнайы көтеу құрылғысы әзірленбесе, немесе осы мақсатқа арнал бекітілмесе, пісіру аппараттын ешқашан ілінген күйі пайдаланбаңыз.
- Аппаратты көтерген немесе тасымалдаған кезде сымды катушканы шешуге кепілдік бермейіміз.

Сыртқы жағдайлар

- Пісіру аппараты ашық аудада пайдалануға және сактау болғанымен оның электрмен жабдықтау көзін жаңбырда, қарда пайдалануға болмайды. Аппаратты жаңбырдан немесе тікелей күн сөүлелерінің түсінен сақтаңыз.
- Аппаратты құрғақ әрі таза жерде сактау қажет.
- Аппаратты пайдаланғанда және сақтағанда оны құмым және шаңынан тусуінен сақтаңыз.
- Ұсынылатын жұмыс температурасының аясы -20°C до +40°C құрайды. 40°C асқан пайдалану температурасында аппараттың жұмысының тиімділігі азаяды, ол істен шығуға аса бейім тұрады.
- Аппаратты жанғыш беттермен, ұшқындармен немесе шашырандылармен түйіспейтіндей етіп жайластырыңыз.

- Аппараттың желдеткіш күйстарының бұғатталмағанына көз жеткізін. • Аппаратты әркез тік күйде ұстаныз.
- Электрлі дөголы пісіруре арналған жабдық әркез электрлі магнитті бөлеуілдердің тузылады.
- Мұндай бөлеуілдердің зиянды әсерін жоққа шығару үшін жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және басқа да ұсынымдармен қатаң сыйкестік пайдаланысыз.

Газ баллондары мен реттегіштер

- Газ баллондарына және реттеуіштерге қарау қағидаларын сақтаңыз.
- Газ баллондарының тиісті желдеткіші бар бөлмеде пайдаланатынына және сақталатынына көз жеткізін. Газ баллонынан газ шығуы жүтілітін ауаның оттегін алмастыра алады, бұл тұншығуға екеп соқтырады.
- Пайдаланар алдында газ баллонда пайдалануға сәйкес газ екеніне көз жеткізін.
- Газ баллонды міндетті турде цилиндрдің туғырына немесе цилиндрде арналған аранулы арбаның цилиндріне жақын тік күйінде бекітін.
- Газ баллонға шыбының реттеуіш орнатылған кезде оны жылжытпаңыз. Тасымалдаған кезде цилиндрлер блогының қалпақшасын кигізін.
- Пайдаланып болғаннан кейін цилиндрдің клапанын жабыңыз.

Қосылыстар сұлбасы мен қосалқы бөлшектер ведомосі

Егер қосылыстар сұлбасы мен қосалқы бөлшектер ведомосі сіздің жеткізілімініздің жынтығына енбесе, оларды **CROWN** жергілікті сервистік агенттінен сұрауды өтініміз. Қосыма ақпарат алу үшін www.crown-tools.com сайтына кіруінізді сұранамыз.

Жауапкершіліктен бас тарту

Осы нұсқаулықта мазмұндалған ақпарат сенімді әрі толық болуы үшін барлық күш-жігер салынып жатқада бұл құжатта қандай да бір нәрсени ескермеу немесе қателіктер үшін ешқандай жауапкершілік қолданылмайды. **CROWN** кез келген уақытта алдын ала ескертүсіз Өнімнің техникалық сипаттамасына өзгерістер енгізу күкірғын өзіне қалдырады.

Құрылғыны пайдалану кезіндегі қауіпсіздік туралы нұсқаулар

Оператор немесе машина иесі үшінші тұлғаның немесе оның мүлкі келтіруі ықтимал сынулары немесе жарақаттары үшін жауапты болады.



Жұмысты бастиар алдында

- Закымданған немесе бөлшектелген қорғау құрылғысы бар машинамен операцияға тыйым салынған. Тиісінше жиналмаған машинамен, немесе бекітілген жөндеуден өткен машинамен ешқашан жұмыс жасамаңыз.
- Машина жалғанған электр қуат көзі желісінің қорғау құрылғысы немесе машинаның техникалық талаптарына сай келетін тоқ және кернеуге арналған автоматты сөндіргіші болуы керек.

- Машина жерлендіру жұмыс контурына қосылуы тиіс.
- Машина тек тік күйінде қолданылуы тиіс - ол резінке туғырда тұруы керек. Оны ауыстырмая, әлеме немесе деңбек бетімен қоймаңыз.
- Машина қызмет көрсетушілер құрамынсыз жұмыс істеуге арналған. Машинаның тез жаңыш материалдардан алыс орнатылуын тексеру қажет, және сыртқы факторлар оның қалыпты салқындауына кедергі келтірмей керек. Машиналар (машинаның бос көністігі 50 см кем болмауы тиіс).
- Машина жарылғыш қаупі бар газдар және агрессивті заттардың буласы бар лас жайда қолданылмауы керек.
- Машинага майда заттардың тусуіне жол берменіз - олар оны үзгарттауды мүмкін.
- Төңкерілудің алдын алу үшін, машинаны тегіс, құрғак бетте орнату қажет. Машинаны дірілдейтін беттерде орнатпаңыз.
- Машинаны тек ұстап тұруши қапсырмадан (тұтқалардан) немесе ұстап тұруши белдіктер арқылы жылжытқан жән. Тоқ өткізгіш немесе дәнекерлеуші сымы бар машинаны тартуға немесе көтеруге қатаң тыйым салынады.
- Қажеттілікке байланысты, жұмыс орнындағы тиісті желдетуді қамтамасыз ету немесе дәнекерлеу үдерісінде пайда болатын газдарды жоюға арналған газ шығарытатын тұтқітерді пайдалану.
- Тығыздылған газға арналған баллондарды сақтау, тасымалдау және пайдалану кезінде сақтық шараларын сақтау:

- тығыздылған газға арналған баллондар тиісті желдетілтін үй-жайларда сақталыныу керек;
- тығыздылған газға арналған баллондарды жоғары температурасы бар жерлерден және тікелей күн кезінен алыс сақтау керек;
- тығыздылған газға арналған баллондарды қозғалтуға тыйым салынады; егер оның шыбынды реттегіш-қақпақшасы болса, онда сол қақпақша бөлшектелу керек және қақпақшаның қақпағын орнату керек;
- тығыздылған газға арналған баллон мен машинаны бір үақытта көтеруге тыйым салынады;
- баллондарды арнайы арбамен тасу керек;
- пайдалану алдында тығыздылған газға арналған баллонның ішінде жұмыс орындауға қажетті газдың бар екендігін тексеруді сұраймыз;
- баллонды пайдалану кезінде оның құлауына жол бермеу, арнайы тұрақтарды, жәшкітерді пайдалану және оны арқамен бекіту керек.

 Электронды кардиоынталан-дырушылары бар тұлғаларға электр магнитті қауіпті өріс салдарынан жұмыс істең тұрган машинаның жаңында тұруға көнесп берілмейді, ол бұзылу себебі болуы мүмкін.

Операция кезінде

- Машинаның ұсынылатын уақыт факторын бақылаңыз, әйтпесе, асқан жүктеме нәтижесінде бөлшектердің тез тозуына әкеп соғуы мүмкін, ол машинаның пайдалану мерзімін қысқартады.
- Машинаны қар немесе жаңыр астында қалдыруға болмайды, және де оны ылғал ортада қолдануға болмайды.
- Дәнекерлік жанаарыны өзінізге, басқа адамдарға немесе жанауарларға бағыттауға болмайды.

- Тығыздалған газға арналған баллонға вольфрамдық электродтың түйінімен тиоғе болмайды (егер дәнекерлік жанағы қосылып тұрса).
- Электр тогымен закымданбау үшін машинаның ток бөлшектерін ұстамаңыз.
- Қосулы түрган машинаның түркynына су қолдарызыбен, ыбылды қолғантармен немесе киіммен ұстамаңыз.
- Дәнекерлеуші кабельдің дene бөліктегіне оралуын болдырмау.
- Электродты, немесе жерлендірудің қысқышын айырбастау, және де машинаның жылжыу кезіндегі машинаны сөндіріңіз.
- Қосулы машинаны ешқашан иғынызға ілменіз және ұстап тұрушу белдікке ілменіз.
- Осы мақсат үшін арнайы ілу үшін арналған жағдайларды қоспағанда, машинаны ілгө тыйым салынады.

Догалы дәнекерлеу кезіндегі көрінетін жарық сәулелер беріледі, ол көрінетін ультра күлгін және инфра қызыл сәулелер. Дога жарығының қорғалмаған көздерге 1 метрге дейінгі 10-20 секунд ішіндегі әсері қатты көз ауруының және сурет сүймеушілікten салдарды болуы мүмкін. Дога жарығының қорғалмаған көздерге қаттырақ әсері маңызды сырқаттарға алып келу мүмкін. спектрдің көрінейтін белгінің радиациясы қорғалмаған теріде күйіктегі тудырыу мүмкін. **Демек, қорғалмаған дәнекерлеу қалқанысыз, қолғантарсыз және арнайы киімсіз жұмыс істеуге тыйым салынады.**

- Ережени сақтаңыз және арнайы қорғау киімін киіңіз: барлық түймелерді тағу керек; қалталары түсіп тұру керек; Күрткенін, шалбардың ішіне салмау; шалбарды аяқ киімнің үстінен жіберу.
- Пайдаланғаннан кейін, пісіру сымсызың шетіне дейін қол тигізбеу - сіз қатты күйіп кетуініз мүмкін.
- Жұмыстан кейін электродтардың түтігі мен жанағының керамикалық мүштігі ыстық болады, сондыктан электродтепен жұмыс істеу үшін қорғаныс қолғантарын кию керек (жою, ауыстыру ж.т.б.).
- Электротың қайрау кезіндегі вольфрамдық шан ете зиянды (әсіресе торий қосылған вольфрамдық электроттардың шаны), сондыктан электроттың түтігін қайрау кезінде үнемі қорғаныс респираторын кию керек.
- Дәнекерлеу дөгасынын, немесе балқытылған металлдың бөліктегінің жогары температурасының салдарынан қоршаған заттардың өртенуінен сак болыңыз. Құрылымыңың көрінейтін белшектері де жанатының ұмытпаңыз (ағаш бөрене, оқшаулауыш материалы және т.б.).
- Тез өртегіш заттардың сүйіктикардың, газдардың және бұйымдардың маңында жұмыс іstemey (ағаш, қағаз және т.б.).
- Дәнекерлеу кезінде ыстық бөлшектер немесе тамшылардың машинага, дәнекерлеу шоғырысмына, газ шлангтеріне және баллонға тиіп кетпеуін тексеріңіз.
- Уландырыш заттар және жанғыш заттар сақталатын құбырларда және сыйымдылықтарда дәнекерлеу жұмыстарын орындау кезінде мүкіят болыңыз. Олардың бірқітірілуін жұмыстың басталыуна дейін орындау: құбырларда және сыйымдылықтарда заттардың булануы жарылысқа немесе улануана алып келу мүмкін.
- Қысымдағы сыйымдылықтарда еш уақытта дәнекерлеу жұмыстарын жасамаңыз.
- Мұздатылған құбырларды еріту үшін машинаны қолданбаңыз.



• Биіктікте жұмыстар үшін, биіктікте жұмыс істеудің қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтаңыз.

Жұмыстың аяқталуы бойынша

- Жұмысты аяқтағаннан кейін үнемі тығыздалған газға арналған қақпакшаны ешіріңіз.
- Жұмыстың аяқталуы бойынша дәнекерлеу жұмыстарының жүргізілген орнын тексеру қажет, ыдырау заттарын немесе металлдың балқыған бөліктегін қалдырыма керек - олар өрттің себебі болуы мүмкін.
- Жұмыстың аяқталуы бойынша машинаны деруе өшірмей керек, толық салқындау үшін бірнеше минут күту.

Нұсқаулықта қолданылатын таңбалар

Пайдалану нұсқаулығында төменде берілген таңбалар қолданылады, олардың мағынасын есте сақтаңыз. Таңбаларды дұрыс түсіндіру электр құрапты дұрыс және қауіпсіз қолдануға көмектеседі.

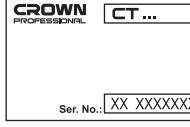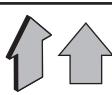Таңба	Мағына
 СТ ... Ser. No.: XX XXXXXX	Сериялық нөмір бар жапсырма: СТ ... - үлгі; ХХ - өндіру күні; XXXXXXX - сериялық нөмір.
	Қауіпсіздік техникасы туралы барлық нұсқаулармен және нұсқаулармен танысыңыз.
	Дәнекерлеу маскасын киіңіз.
	Шаңнан қорғайтын масканы киіңіз.
	Орнату немесе реттеу алдында машинаны электр желісінен ажыратыңыз.
	Қозғалыс бағыты.
	Айналу бағыты.
	Бұғатталған.
	Бұғаттаудан шығарылған.

Таңба	Мәғына
	Жерге қосу ілмегі.
	Назар аударының. Маңызды ақпарат.
	Пайдалы ақпарат.
	Электр құралды түрмөстық қоқысқа лақтырыманыз.

Компаниясының машиналық белгісі

Жергілікті балқытылуымен әр түрлі металлдардың (одан әрі мәтін бойынша "металлдарды дәнекерлеу") тұтас қосылуын жасауға арналған машинадар.

Дәнекерлік терістеуіштің барлық модельдері (**TIG**) металдарды тұрақты токпен, инерттік корғаның газ атмосферасынан балқымайтын электродпен (вольфрам) дәнекерлеуге мүмкіндік береді. Осы әдіс кезінде қосындыланбаған, аз қосындыланған болатты, тот баспайтын болатты, мысты, никельді, титанды ж.т.б. дәнекерлеуге болады.

Жабындысы бар жылжымалы электротардардың кемегімен доға бойынша қолмен пісіруді (**MMA**) жүзеге асыруға болады.

Машинаның бөлшектері

- Бұлық
- Косу / сөнд. ауыстырып қосқыш
- Жерлендіру бұрандамасы
- Жалғастырыш кұбыр
- "+" розетка
- Пісіру оттығының жалғағышы
- Пісіру оттығының жалғағышы
- "-" розетка
- Көтеріш тұтқа
- "A" индикаторы (токты реттеу)
- "%" индикаторы (пайзызық қатынастағы параметрлерді реттеу)
- "S" индикаторы (уақытты реттеу)
- Гц-КГц индикаторы (жиілікті реттеу)
- Дисплей
- Қуат индикаторы
- Температуралық қорғаныс индикаторы
- Реттегіш
- "Токты реттеу" Индикаторы
- "A" батырмасы (токты реттеу)
- "PRE FLOW" индикаторы (пісіру алдында газбен үрлеудін уақытын реттеу)
- "POST FLOW" индикаторы (пісіргеннен кейін газбен үрлеудін уақытын реттеу)
- F5 батырмасы (газбен үрлеу уақытын реттеу)
- "2T" индикаторы (оттықтың екі тaktілік жұмыс тәртібі)
- "4T" индикаторы (оттықтың төрт тaktілік жұмыс тәртібі)
- F4 батырмасы (оттықтың жұмыс тәртібін таңдау)
- "INITIAL CUR" индикаторы (бастапқы токты реттеу)
- "UP SLOPE" индикаторы (бастапқы токтан бастап жұмыс тогына дейін ток көтерілуінің уақытын реттеу)
- "DOWN SLOPE" индикаторы (пісіру тогының тәмендеуін реттеу)
- "CRATER CUR" индикаторы (картердерді пісіруге арналған токты реттеу)
- F3 батырмасы (импульстік тәртіpte пісіруге арналған жұмыс параметрлерін реттеу)
- "FREQ" индикаторы (импульстік тәртіpte жұмыс жасағанда жиілікті реттеу)
- "PEAK" индикаторы (импульстік тәртіpte жұмыс жасағанда пісіру тогының жоғарғы деңгейін реттеу)
- "BASE" индикаторы (импульстік тәртіpte жұмыс жасағанда пісіру тогының тәменгі деңгейін реттеу)
- F2 батырмасы (импульстік тәртіптік параметрлерін күйге келтіру)
- "LIFT TIG" индикаторы (доғаны тұтатудың контактілі әдісі)
- "HF" индикаторы (доғаны тұтатудың жоғары жиілікте әдісі)
- "Pulse mode" индикаторы (Импульстік тәртіп)
- "MMA пісіру" индикаторы (Қолмен доғалы пісіру)
- F1 батырмасы (пісіру әдісін таңдау)
- Электрод ұстағыш (хиналған түрде) *
- Жерлендіру клеммасы (хиналған түрде) *
- Оттық *
- Оттықтың қыштан жасалған шүмелі *
- Бағыттағыш отсауыт *
- Бағыттағыш отсауыттың ұстағышы *
- Бүйірлік бітеуіш (ұзын) *
- Бүйірлік бітеуіш (кысқа) *
- "TIG пісіру" Индикаторы (газвольфрамды доғалы пісіру)
- F2 батырмасы (пісіру тогын тәмендету уақытын реттеу / уақытты реттеу пісіргеннен кейін газбен үрлеу)
- "MMA пісіру" батырмасы (Қолмен доғалы пісіру)
- Жерлендіру шоғырсымы *
- Клемма *
- Газ шығынының реттегіші бар газ қысымын реттеуші *
- Құбыршек *
- Газ баллоны (аргон) *
- Оттықты басқару шоғырсымы *
- Оттықтың жалғағыш шоғырсымының жалғағышы *
- Оттықтың жалғағыш шоғырсымының жалғағышы *
- Оттықтардың сомыны *
- Оттық қорегінің жалғағышы *
- Оттық түркісі *
- Вольфрамды электрод *

* Қосымша жабдықтар

Иллюстарцияланған немесе сипатталған қосымша жабдықтардың барлығы бірдей жай жеткізілімге қосылмаған.

Машина бөлшектерін орнату және жөндеу.

Машинада қандай да бір жұмыстарды жүргізу үшін, оны қоректену желісінен ажырату қажет.



Қыстыргыш элементтерін, бұранданың зақымдануын болдырмау үшін, тым қатты бекітпеу.

Кейбір бөлшектерді монтаждау / демонтаждау / жинау машинаның барлық моделдері үшін жеке жүргізіледі. Бұл жағдайда, шолу үшін арнайы моделдер көрсетілмеген.

Штепсель айырының, тоқ өткізгіш кабель жынытыбы / бөлшектені, стационарлық желінің іске қосылуы

Машинаның кейбір түрлері штепсель айырынысы / немесе тоқ өткізгіш кабельсіз жабдықталады - олар жұмыстарды жүргір алдында орнатылуы туіс. Машиналар да стационарлы негізде желіге қосылады (ұяшық арқылы емес).



Ескерту: Машинаның желіге стационарлы қосылуы, және де орнатылуын немесе тоқ өткізгіш кабельдерін, штепсель айырларын және баска да электр бөлшектерін ауыстыруды, осындай жұмыстарды орындауда өкілдеп, білікті электрші немесе электр монтаждаушы жүзеге асыруы керек.

Жерлендіру контурына қосылу (1 сур. қараңыз)

Жерге қосу болтын 3 пайдаланып бір жер сымының қысқышын 51 құрылышға жалғаңыз (1 сур. қараңыз). Екінші жер сым қысқышын 51 жұмыс жер ілмегіне жалғаңыз.

Газды қосу (2 сур. қараңыз)

• 53 газ қысымын реттеғішті тығыздалған газға арналған баллонға 55 орнату (2 сур. қараңыз). **Назар аударыңыз: ағынның жылдамдығын өлшегін колба тігінен жоғары қарай орнатылуы керек.**
• 52 қысқыштарды 54 шлангысының соңына орнату. 54 шлангысының бір үшін 53 газ қысымын реттеғішті қосатын күбірымен қосу, екінші үшін 4 қосу күбірымен жалғау керек. 54 шлангысын қосатын құбырларға 52 қысқыштарымен бекіту керек.

Дәнекерлеу кабельдерін қосу / ажырату (3-5 сур. қараңыз)

TIG дәнекерлеу кезінде (3-4 сур. қараңыз)

- Қажет жағдайда, коннекторды дәнекерлеу шоғырысына қосу, 3.1, 4.1 суретте көрсетілген деңгейлерге еру.
- Егер 40 электр ұстағышы орнатылған болса, оны ажырату керек.
- 41 жерлендіру қысқышын машинаға қосу (3.2, 4.2 сур. қараңыз).
- 42 газ жанағысын машинаға қосу:
 - дәнекерлік жанағының басқаруышы шоғырысын қосу. Басқаруыш шоғырысының

косқышын 6 ажыратпаға орнатып, 58 сомындың қолмен тарту керек. Орнату кезінде ажыратпаңың орнататын жері шоғырысмдық қосқыштың орнату жеріне сәйкес келуін ескеру керек (3.3, 4.3 сур. қараңыз).

- 57 бұрандалық сомынды 7 бұрандалық қосқышқа орнатып, оны қолмен тарту керек 3.3 суретте;
- тек СТ33130 үлгілері үшін - жалғаыш 59 розеткаға шоғырысмды жалғаушы "-8 (4.3 сур. қараңыз).

- Барлық шоғырысмдарды кері тәртіп бойынша ажырату.

MMA дәнекерлегіш кезінде (5 сур. қараңыз)

• Дәнекерлегіш шамшырақ 42 тағайынды, сол ажырат.

• Қажет жағдайда, коннекторды дәнекерлеу шоғырысына қосу, 5.1 суретте көрсетілген деңгейлерге еру.

• Дәнекерлеу шоғырысмдарының ашалық айырларын 5.2 суретте көрсетілгендей машинаға салу керек. Қосу кезінде кепілдемелік керегарлықты сақтауды сұраймыз.

• Дәнекерлеу шоғырысмдарының ашалық айырларын кері тәртіп бойынша ажырату (5.3 сур. қараңыз).

Дәнекерлік жанағыны жинау / шашу / орналастыру үдерісі (6 сур. қараңыз)

• 43 жанағының керамикалық мүштігі пайдалануға беру жөніндегі нақты кепілдемелердің негізінде таңдалған.

• 61 вольфрамдық электродты орнату кезінде, ол тиісті түрде ұшталғаның тексерудің сұраймыз (6.4-6.6 сурет пен тәмендегі кепілдемелердің қар.).

• Цанганың 44 ішкі диаметрі 61 вольфрамдық электродтың диаметріне сәйкес келуі керек.

• Жұмысты тар үй-жайда орындау үшін сіз 6.2 суреттерде көрсетілгендей, қысқа қақпақты 47 орната аласыз (бұл жағдайда тиісті үзындықты 61 вольфрамдық электродты пайдалануды сұраймыз).

• 45 цангалық оң пек 43 жанағының керамикалық мүштігін 60 дәнекерлік жанағының корпусына бұрандалау керек (6.1-6.2 сур. қараңыз).

• 61 вольфрамдық электродты 44 цангаға орнату және оны 45 цангалық оқка қою.

• 61 вольфрамдық электродтың 43 керамикалық мүштікten шығып тұратын қашықтықты реттеу. Әдетте, 61 вольфрамдық электродтың 43 жанағының керамикалық мүштігінен шығыу 2-3 мм құрайды (6.3 сур. қараңыз); алайда, ол бұрыштық дәнекерлеу кезінде 8 мм шығыу мүмкін.

• 46 немесе 47 бүйіржак қақпақшасы 60 дәнекерлік жанағының корпусына бұрандалау (6.1-6.2 сур. қараңыз).

• Кері тәртіп бойынша демонтаж жасау.

Машинаның кері операциясы

Жұмыс басталғанға дейін келесі кезеңдерін орындау қажет:

- үнемі қоректенудің тиісті қуатын қолдану: қоректену қуаты машинаның корпусында көрсетілген ақпаратқа сай болуы тиіс;

- барлық кабельдердің жай-күйін тексеру және закымданған кабельдерді аудыстыру;
- **54** шлангсының жағдайын тексеру, егер бұзылыс табылса - оны аудыстыру керек;
- газды қосу кезінде газдың шығуын тексеруді сұраймыз;
- **42** дәнекерлік жанағының (**TIG** дәнекерлеу кезінде), **40** электр ұстағыштың (**MMA** дәнекерлеу кезінде) жағдайын және **41** жерлендіру қысышты тексеру, егер бұзылыс табылса - оларды аудыстыру керек;
- вольфрамдық электродтың ұшталуының дәлдігін (**TIG** дәнекерлеу кезінде) және дәнекерлік жанағының керамикалық мұштігінен шығу қашықтығын тексеру.
- Машинаны іске қосар алдында электрод пен **41** жерлендіру қысыштының бір-біріне тимеуін тексеру керек.
- Машинаны қосқаннан кейін, қондырылған салқындақтыш жұмыс істеп тұрганын тексеру - ая ала мастирышы төтігі **1** арқылы шығуы керек (машинаның артқы жағынан).

Машинаны қосу / сөндіру

Қосу:

2 батырмасын қосу (сосын индикатор **15** жаңып өshedі және қондырылған салқындақтыш айнала бастайды).

Сөндіру:

2 батырмасын қосу.

Машина құрылышының ерекшеліктері

Алдыңғы панельдің батырмалары мен индикаторлары

Қорғауыш термометр

Температурадан қорғау кезінде, қатты қызған жағдайда, машинаның закымдануы тоқтатылады. Машинаның тоқтатылуының Температуралық қорғаудың қамтамасыз еткен кезде, индикатор **16** жаңады. Машинаны өшірмейіз, оны салқындастып, содан кейін қандай да бір операцияларды орындаңыз.

Электр қорегінің индикаторы

Агрегат электр желісіне қосулы және қосылуға дайын болғанда Электр қорегінің индикаторы **15** жаңады.

Easy start (жұмысты жылдам бастау)

Тек қолмен дөғалы пісіру тәртібіндегі пісіруге арналған (**MMA**). Жұмысты жылдам бастау функциясы (бос жүррістегі жоғары кернеу) дәнекерлеу аймағын жарықтандыруда көмек береді

[CT33123]

F1 батырмасы (пісіру өдісін таңдау)

Пісірудің екі өдісінің біреуін таңдау үшін **39** (F1) батырмасын басыңыз:

- **TIG** пісіру (дөғаны жоғары сапалы тұтатумен инертті қорғаныс газының жағдайында балқымайтын вольфрамды электродпен пісіру) - бұл өдісті таңдағанда, **38** индикатор жанбайды, және пісіру тогы реттеле алады (төменде қараныз);

- **MMA** пісіру (жабындысы бар жылжымалы электродпен қолмен дөғалы пісіру) - бұл өдісті таңдағанда, **38** индикатор жаңып тұрады, және пісіру тогы реттеле алады (төменде қараныз).

пісіру) - бұл өдісті таңдағанда, **48** индикаторы жаңып тұрады және пісіру тогы реттеле алады (төменде қараныз);

- **MMA** пісіру (жабындысы бар жылжымалы электродпен қолмен дөғалы пісіру) - бұл өдісті таңдағанда, **38** индикаторы жаңып тұрады және пісіру тогы реттеле алады (төменде қараныз).

F2 батырмасы (пісіру тогын төмendetу уақытын реттеу / уақытты реттеу пісіргеннен кейін газбен үрлеу)

Тек **TIG** пісіру үшін (газвольфрамды пісіру). Пісіру тогын төмendetу уақытын реттеу тәртібін немесе пісіргеннен кейін газбен үрлеу уақытын үрлеу тәртібін таңдау үшін **49** (F2) батырмасын басыңыз:

- пісіру тогын төмendetу уақытын реттеу тәртібі (**DOWN SLOPE**) - пісіру тогын біртіндеп төмendetу пісіру тігісінің соңында картердің жоғары сапалы пісірлігін қамтамасыз етеді). Осы тәртіпті таңдағанда, **28** және **12** индикаторлары жаңады. Уақытты өзгерту үшін, **17** реттегішті бұраңыз (куйге келтірілетін мән **14** дисплейде көрінеді);

- пісіргеннен кейін газбен үрлеу уақытын реттеу тәртібі (**POST FLOW**) - пісіру аяқтағаннан кейін газбен үрлеу пісіру тігісінің біртіндеп салқындауын береді, шытынаудың және totық пайда болуының алдын алады. Осы тәртіпті таңдағанда, **21** және **12** индикаторлары жаңады. Уақытты өзгерту үшін, **17** реттегішті бұраңыз (куйге келтірілетін мән **14** дисплейде көрінеді).

А батырмасы (пісіру тогын реттеу)

19 (A) батырмасы уақытты реттеуден (F2 батырмасы, жоғарыдан қараныз) **TIG** және **MMA** тәртіптеріне секілді пісіру тогын реттеу тәртібіне етуіне жағдай жасайды. Пісіру тогын реттеу **10** және **18** индикаторлары жаңып тұрады; пісіру тогын өзгерту үшін **17** реттегішті бұраңыз (куйге келтірілетін мән **14** дисплейде көрінеді). Пісіру тогының шамасы жасалып жатқан жұмыстың сипатына, пісірілетін дайындаманың қалындығына, электрод диаметріне және т.б. тәуелді.

[CT33129]

"MMA" батырмасы (Қолмен дөғалы пісіру)

Пісірудің екі өдісінің біреуін таңдау үшін **50** батырмасын басыңыз:

- **TIG** пісіру (дөғаны жоғары сапалы тұтатумен инертті қорғаныс газының жағдайында балқымайтын вольфрамды электродпен пісіру) - бұл өдісті таңдағанда, **38** индикатор жанбайды, және пісіру тогы реттеле алады (төменде қараныз);

- **MMA** пісіру (жабындысы бар жылжымалы электродпен қолмен дөғалы пісіру) - бұл өдісті таңдағанда, **38** индикатор жаңып тұрады, және пісіру тогы реттеле алады (төменде қараныз).

Пісіру тогын реттеу

Пісіру тогын өзгерту үшін **17** реттегішті бұраңыз (куйге келтірілетін мән **14** дисплейде көрінеді). Пісіру тогының шамасы жасалып жатқан жұмыстың сипатына, пісірілетін дайындаманың қалындығына, электрод диаметріне және т.б. тәуелді.

F1 батырмасы (пісіру өдісін таңдау)

Пісіру өдісін таңдау үшін **39** (F1) батырмасын басыңыз:

- **LIFT TIG** (доғаны тұтатудың байланысты өдісімен инертті қорғаныс газының жағдайында балқымайтын вольфрамды электродпен пісіру) - бұл әдісті таңдағанда, **35** индикатор жаңып тұрады;
- **HF TIG** (доғаны жоғары сапалы тұтатумен инертті қорғаныс газының жағдайында балқымайтын вольфрамды электродпен пісіру) - бұл әдісті таңдағанда, **35** және **36** индикаторлары жаңып тұрады;
- **PULSE TIG** (импульсті тәртіпті инертті қорғаныс газының жағдайында балқымайтын вольфрамды электродпен пісіру; бұл тәртіпті қызу және дайындалынған кисауы тәмемдейді; ол жұка дайындаларды пісіруге немесе сөндік пісіруге ынғайлы) - бұл әдісті таңдағанда **35** және **37** индикаторлары жаңып тұрады;
- **MMA** пісіру (жабындысы бар жылжымалы электродпен қолмен доғалы пісіру) - бұл әдісті таңдағанда, **38** индикатор жаңып тұрады.

F2 батырмасы (импульстік тәртіптік параметрлерін құйге келтіру)

Тек **PULSE TIG** тәртібінде пісіруге **арналған**. Импульстік тәртіп параметрлерін құйге келтіру үшін **34** (F2) батырмасын басыңыз:

- жиілікті реттеу тәртібі (**FREQ**) - Осы тәртіп таңдағанда **31** және **13** индикаторлары жаңып тұрады. Осы параметрді өзгерту үшін **17** реттегішті бұраңыз (куйге келтірілгенде, жиілік 999 Гц асатын шамага келтірілгенде, **14** дисплей мәнді кГц көрсетеді, және **13** индикатор жаңып - сөне бастайды);
- пісіру тогының жоғарғы деңгейін реттеу тәртібі (**PEAK**) - Осы тәртіп таңдағанда **32** және **11** индикаторлары жаңып тұрады. Осы параметрді өзгерту үшін **17** реттегішті бұраңыз (куйге келтірілгенде мән **14** дисплейде көрінеді);
- пісіру тогының тәмемлі деңгейін реттеу тәртібі (**BASE**) - Осы тәртіп таңдағанда **33** және **11** индикаторлары жаңып тұрады. Осы параметрді өзгерту үшін **17** реттегішті бұраңыз (куйге келтірілгенде мән **14** дисплейде көрінеді).

F3 батырмасы (Импульстік пісіру үшін жұмыс параметрлерін құйге келтіру)

Тек **PULSE TIG** тәртібінде және оттықтың (4T) тәртіктылы жұмыс тәртібінде пісіруге **арналған**. Импульстік пісірудің жұмыс параметрлерін реттеу үшін **30** (F3) батырмасын басыңыз:

- бастапқы тоқты реттеу тәртібі (**INITIAL CUR**) - Осы тәртіп таңдағанда **26** және **10** индикаторлары жаңып тұрады. Осы параметрді өзгерту үшін **17** реттегішті бұраңыз (куйге келтірілгенде мән **14** дисплейде көрінеді);
- бастапқы тоқтан бастап жұмыс тогына дейін тоқ көтерілуінің уақытын реттеу тәрібі (**UP SLOPE**) - Осы тәртіп таңдағанда **27** және **12** индикаторлары жаңып тұрады. Осы параметрді өзгерту үшін **17** реттегішті бұраңыз (куйге келтірілгенде мән **14** дисплейде көрінеді);
- пісіру тогының уақытын тәмемдеуін реттеу тәртібі (**DOWN SLOPE**) - Осы тәртіп

таңдағанда **28** және **12** индикаторлары жаңады. Осы параметрді өзгерту үшін **17** реттегішті бұраңыз (куйге келтірілгенде мән **14** дисплейде көрінеді);

- картерді пісіруге арналған тоқты реттеу тәртібі (**CRATER CUR**) - Осы тәртіп таңдағанда **29** және **10** индикаторлары жаңып тұрады. Осы параметрді өзгерту үшін **17** реттегішті бұраңыз (куйге келтірілгенде мән **14** дисплейде көрінеді).

F4 батырмасы (оттық тәртібін таңдау)

Тек **TIG** тәртібінде пісіруге **арналған**. **42** оттықтың екі жұмыс тәртіпперінің біреуін таңдау үшін **25** (F4) батырмасын басыңыз:

- **2T** тәртібі (екі тактылы, осы тәртіп таңдағанда **23** индикаторы жаңып тұрады) - сөндіру үшін **42** оттық батырмасын басып - ұстап тұрыңыз. Жұмыс уақытында басулы күде **42** батырманы басып ұстап тұруды жалғастырыңыз. Сөндіру үшін **42** батырмасын жіберіңіз;
- **4T** тәртібі (төрт тактылы, осы тәртіп таңдағанда **24** индикаторы жаңып тұрады) - косу үшін **42** оттық батырмасын басып - ұстап тұрыңыз. Жұмыс уақытында басулы күде **42** батырманы басып ұстап тұруды жалғастырыңыз. Сөндіру үшін **42** батырмасын жіберіңіз.

F5 батырмасы (үрлеу уақытын реттеу)

Тек **TIG** тәртібінде пісіру үшін. Пісіру алдында немесе пісіргеннен кейін газбен үрлеу уақытын таңдау үшін **22** (F2) батырмасын басыңыз:

- пісіру алдында газбен үрлеу уақытын реттеу тәртібі (**PRE FLOW**) - пісіру алдында газбен үрлеу оттықтың түзіліуіне жол бермеу үшін пісіру аймагынан ауаны алып тастауға жағдай жасайды. Осы тәртіп таңдағанда **20** және **12** индикаторлары жаңып тұрады. Осы параметрді өзгерту үшін **17** реттегішті бұраңыз (куйге келтірілгенде мән **14** дисплейде көрінеді).
- пісіргеннен кейін газбен үрлеу уақытын реттеу тәртібі (**POST FLOW**) - пісіру аяқталғаннан кейін газбен үрлеу пісіру тігісінің біртіндеп салқындаудын береді, шытынаудың және тоқы пайда болуының алдын алады. Осы тәртіп таңдағанда, **21** және **12** индикаторлары жаңады. Уақытты өзгерту үшін, **17** реттегішті бұраңыз (куйге келтірілгенде мән **14** дисплейде көрінеді).

A батырмасы (пісіру тогын реттеу)

19 (A) батырмасы **TIG** және **MMA** тәртіplerі үшін өзге параметрлерді реттеуден пісіру тогын реттеуге ауыстырылып қосылуға жағдай жасайды. Пісіру тогын реттеу тәртібінде **10** және **18** индикаторлары жаңып тұрады; Осы параметрді өзгерту үшін **17** реттегішті бұраңыз (куйге келтірілгенде мән **14** дисплейде көрінеді). Пісіру тогының шамасы жасалып жатқан жұмыстың сипатына, пісірілетін дайындалының қалындығына, электрод диаметріне және т.б. тәуелді.

Машина операциялары бойынша жұмыстар

Дайындық жұмыстары (7 сур. қараңыз)

- Дәнекерленген беттерді қақтардан және боялған беттерден тазарту.

• Тілімнің аймақтарын, нешінші, ұшыратуға керекке механикалы өндеуге welded, дәнекерлөгіш бланктер енмен астам не 1 мм (7.1 сур. қараныз) келсе.

• Пісіру кезеңде көп мөлшерде жылу бөлінетінін есте сақтаңыз, бұл қоршаған заттарды зақымдауы мүмкін, сайып келгенде жұмыс бөлігін мүкіят таңдап, өртті болдырмай шараларын қамдаңыз.

Электродтар

Электродтар таңдау айтартықтай дәрежеде пісіру тісі мен жұмыс жылдамдығының сапасын алдын ала анықтайды. Злектрод сатып алар алдында оларды пайдалану жөніндегі нұскаулықпен мүкіят таңысыңыз. Қажет болған жағдайда мамандармен. Сонымен бірге электродтардың сақталу шарттарын сақтау қажет.

Жалпы пайдалану нұскаулықтары

i Ері қарай келтірілген ұсынымдар жалғауышының розеткалары арқылы қосылатын машиналарға қатысты. Стационарлық жалғауыш жағдайында машинаны жинақтау және желіге қосылу алдын ала жүргізіледі.

- Машинаны тегіс, құрғақ, дірілдемейтін бетте, жоғарыда келтірілген қауіпсіздік техникасын сақтай отырып орнату.

- Жерлендіргіш сымдық қосу.

TIG дәнекерлеуіші (7 сур. қараныз)

- Газ бергішті, жер терминалдық кабелін және дәнекерлеу жанағрысын құрылғыға жалғаңыз. Жер қысқышын 41 "+" ұшырына 5.

- 41 жерлендіру қысқышын дәнекерлеуге арналған белшектің біріне бекіту.

- Машинаны қуат көзі желісіне қосу және оны ешіру.

- Жоғарыда сипатталғандай пісірудің TIG тәртібін таңдаңыз

- Газ қысымын 53 реттегіштің қақпақшасын ақырын ашып, 55 тығыздылған газына арналған баллонның қақпақшасын қосу. 42 дәнекерлеу жанағрысының түймесін басу және үстап тұру, газ 43 керамикалық мұштігінің жанағрысынан келетін болады; 53 газ қысымын реттегіштің қақпақшасын пайдалана отырып, газдың шығынын беру (л/мин.); 42 дәнекерлеу жанағрысының түймесін жіберу.

- Пісіру тогының мәнін күйге келтірініз.

- Қажет болған жағдайда жоғарыда сипатталғандай өзге технологиялық параметрлерді ретке келтіріңіз.

- 42 пісіру оттығын қосының (жоғарыда сипатталғандай) және дөғасын тұтатыңыз:

- дөғасы жоғары жиілікті тұтатқанда 42 оттықты пісірілетін дайындаға тақаңыз және 61 вольфрамды электрод пен пісіріліп жатқан дайындағанын арақашықтыры 2-4 мм болатында етіп үстап тұрыңыз, жоғарыжайлікти разряд пісіру дөғасын жандырып жіберу мүмкін;

- дөғина жанастырып тұтатқанда дайындағаны 61 вольфрамды электродтың ұшымен біріктіріңіз, содан соң кішкене енкейтіп 61 вольфрамды электрод ұшы мен дайындаға арасында 2-3 мм саңылау түзілгенше 42 оттықты көтеріңіз - осы мезетте пісіру дөғасы түзіледі.

• Егер сіз қалындығы 1 мм асатын өндөлөтін бөлшектермен дәнекерлеу жүргізіп жатсаңыз, онда тиісті диаметрі бар шыбық дәнекерлік жікті толтыруға арналған дөғаның жану аймағында болуы керек.

• 42 дәнекерлеу жанағрысы мен шыбықты 7.2 және 7.3 сүреттерінде (сур түсті бағдармен дәнекерлік жанағрының қымылышындағы бағыты көрсетілген) көрсетілгендей устап тұру. Дәнекерлеу орнындағы шығынға байланысты отырмалы шыбықты бере отырып, 42 дәнекерлік жанағры мен шыбықты дәнекерлік жіктің бойымен жылжыту.

• Дәнекерлеу аяқталғаннан кейін 42 дәнекерлік жанағрысының түймесін жіберіңіз, бірақ оны қозгалтпанаңыз, кратер толмағанша және корғаның дәнекерленген шеті сұнғанша күту керек.

• Жұмыс аяқталғаннан кейін агрегатты салынадатқан жөн, содан соң ажыратып, 53 газ қысымын реттеуши клапанды және 55 газ баллонының клапанын жабу керек.

MMA дәнекерлеу (8 сур. қараныз)

i Қолмен MMA жабыны бар даналық балқытын электродтарды білдіреді.

- Дәнекерлеу кабелін машинаға жалғаңыз. Пісіруді тік және кейін керегарлықта орнындауға болады. Керегарлықты таңдау пісіруге алынатын материалға және электродтарды пайдалану жөніндегі ұсынымдарға байланысты.

- Тік керегарлық** - электр ұстағыш 40 "-" 8 ұшырына қосу, жерге қондырыу қысқыш 41 "+" 5 ұшырына қосу. Бұл режимде электродтар негізгі металлдарға қарағанда аз қызыды, электродтар баяу балқиды, дәнекерлеу тісі терең балқытын болады.

- Көрі керегарлық** - электр ұстағыш 40 "+" 5 ұшырына қосу, жерге қондырыу қысқыш 41 "-" 8 ұшырына қосу. Бұл режимде өндөлетеңін бөлшек электродқа қарағанда азырақ қызыды, ол жоғары көмірқышқылды ерітіндін және қызуға сезімтал арнайы мырышты дәнекерлеу үшін қолданылуы мүмкін.

- Электр ұстағыш 40 тұтқышқа басу және электрод түйінін орнатысы (қантамасын түйін). Электр ұстағышы 40, соынын тұтқышты жіберіңіз.

- 41 жерлендіру қысқышын дәнекерлеуге арналған белшектің біріне бекіту.

- Машинаны қуат көзі желісіне қосу және оны ешіру.

- Жоғарыда сипатталғандай қолмен дөғалы пісіру (MMA) тәртібін таңдаңыз.

- Пісіру тогының мәнін күйге келтірініз. Дәнекерлеу тогын таңдау қолданылатын электродтарға, дәнекерлеу материалының қалындығына, тігістің кеңістікегі күйіне және т.б. байланысты.

- Дәнекерлеу дөғасын екі тәсілдің біреуімен қыздырыңыз: қармалап қыздыру (8.1 сур. қараныз); кетікпен қыздыру (8.2. сур. қараныз).

- Дәнекерлеу электродын орнындаудың негізгі тәжірибелі теменде баяндалған:

- әдетте дәнекерлеу электродтың көлбеу күйінде, немесе оның жігіне қатысты енкеін кезінде, алға немесе артқа бұрышына орнындалады. Артқы бұрышымен дәнекерленген жағдайда, ол жақсы балқытумен орнындалады (бұл жағдайда жұмысты орнында нақты дағдыларды талап етеді);

• **электродтың түсү қозғалысы (8.3 сур. қарандыз)** - электрод осінің бағыты бойынша, дөганиң қажетті ұзындығын сақтау үшін, ол электрод диаметрі бойынша 0,5-1,1 курауы мүмкін. Дөганиң ұзындығы дәнекерлеу тігісі және оның пішімінің сапасына маңызды әсері бар. Ұзын доға қышқылданудың және балқытылған металлдың нітраттануының себебі болуы мүмкін, және металл шашуды қебейтеді;

• **дәнекерлеу тігісін әзірлеу үшін электродтың бойлай қимылы (8.4 сур. қарандыз)** - электродтың қозғалысының жылдамдығы электр тоғына, электрод диаметріне, түріне және тігістің кеңістіктік қалыптың байланысты;

электродтың жоғары жылдамдығы кезінде негізгі металлдың ұзақ балқи алмайды, ал тігістің терендігі жеткіліксіз болады және шайқатылып төгіледі;

электродтың қозғалысының жеткіліксіз жылдамдығы қызып кетуге немесе металлды электродпен күйдірге (балқытылып) алып келеді;

пісіру тігісінің осін бойлай қозғалысын дұрыс таңдау, оның жалпақтығын электрод диаметріне қарағанда 2-3 мм көбірек алуға мүмкіндік береді;

• **электродтың қисынды қозғалысы (8.5 сур. қарандыз)** - кеңейтілген пісіру тігісін әзірлеу үшін. Электрод тербелмелі қисынды қозғалыс бойынша тұрақты амплитудамен және жиілікпен қозғалады. Электродтың қисынды тербелісі әр түрлі және пісіру жүргізіліп жатқан кеңістікте тігістің пішіні, көлемі, қайда бойынша анықталады. Бұл жағдайда пісіру тігісінің жалпақтағы электрод диаметрінен 2-3 аспауы керек.

• Электродтың ұзындығын бакылаңыз, 41 қысқыш еріншесінің электр ұстағышына дейін 20-30 мм қалғанда-электродты алмастырыңыз.

• Пісірілген жердегі қабыршақтың салындауына және кристалдануына дейін күтіңіз, содан кейін арнайы балға мен қылшактың қолданда отырып, қабыршақты алаңызы. Осы операцияларды орындар алдында, қорғаныш қолғаптарды немесе масканы киу қажет.

• Пісірілген жердің сапасын тексеріңіз, ақаулар анықталған кезде, оларды жойыңыз.

• Жұмыс аяқталғаннан кейін машинаны сұтуы керек, оны өшіріп, кабельдерден ажыратыңыз.

Техникалық қызмет көрсету / сақтық шаралары

Машинада қандай да бір жұмысты орындар алдында, оны қуат көзінен жырату қажет.

Электродты қайрау (6.4-6.6 сур. қарандыз)

i Тез балқымайтын электродтармен (вольфрам немесе қоспалары бар вольфрам) жасалатын операциялар төмөнде сипатталған.

Электродтың түйінін ластануы немесе бұзылуы дәнекерлеу ваннасының металға немесе отырмалар шыбықтың электродқа тилюінен, сонымен қатар дәнекерлеу алаңына қойылатын қорғаныс газының

көлемін дұрыс емес таңдаудан болады. Электрод тиісті түрде және уақытылы қайралуы керек. Ауыспалы токтың дәнекерлеуі кезінде электродтың түйіні жартылай сфералық форма бойынша (6.4 сур. қарандыз) орналасуы керек.

Тұрақты токтың дәнекерлеуі кезінде электродтың түйіні конустық форма бойынша орналасуы керек. Негізі, үшкірленген конус ұзындық бойынша электродтың диаметрінен 2,2-5 мм, ал қайраудың бұрышы 14°-60° курауы керек. Конусты қайрау бұрышы дөганиң формасы мен металдың балқуна 6.4 суретте көрсетілгендей әсер етеді.

Үшкірленген түйіні бар электродты пайдалана отырып, ете жінішке (0,125-1 мм) металдың дәнекерлеуге болады. Одан қалындау металды дәнекерлеу кезінде электродтың шығуын мұқалту керек. Электродтың ұзындығының бағыты бойынша тегестік көрек (6.5 сур. қарандыз).

6.6 суретте көрсетілгендей вольфрамдық электродтың ұштау керек, ол тұрақсыз дөгаға жекелі, дәнекерлік жіккітің сапасын төмөндөтүү және электродпен күйдіруді қындиатуы мүмкін.

Машинаны тазалау

Машинаны қауіпсіз ұзақ пайдалану үшін міндетті жағдай - оны таза күйінде сақтау. Машинаны үнемі тағыз ауамен желдеткіш күйсі 1 арқылы тазалау.

Сатудан кейінгі қызмет және өтінім бойынша қызмет

Біздің сатудан кейінгі қызмет өнімге техникалық қызмет көрсетуге және оны жондеуғе, сонымен бірге, қосалқы бөлшектерге қатысты сұрақтарыңызға жауап береді. Сондай-ақ, сервистік орталықтар туралы ақпаратты, бөліктердің диаграммаларын және қосалқы бөлшектер туралы ақпаратты мына бетте табуға болады: www.crown-tools.com.

Электр құралдарын тасымалдау

• Тасымалдау кезінде қаптамаға ешбір механикалық әсерді тізізуге болмайды.

• Жүкті түсіргенде / жүктегендеге қызып орапу қағидатымен жұмыс істейтін ешбір технология түрін пайдалануға рұқсат етілмеген.

Қоршаган ортанды сақтау



Шикізатты қоқыс ретінде пайдаға асырудың орнына қайта қолдануға жіберіңіз.

■ Электр құралы, жаракаттар және бума қоршаган ортага зиянсыз қайда қолдануға жіберілу керек.

Пластикалық компоненттер сыйыпталған қайда қолдану үшін белгіленген.

Бұл нұқсаулар қайта қолданылатын хлорин қосылмаган қағазда басып шығарылған.

Өндіруші өзгерістер енгізуі мүмкін.

Қазақ тілі

حماية البيئة

احرص على إعادة تدوير المواد الخام بدلاً من التخلص منها
كثفافيات.



ينبغي فرز الأدوات الكهربائية والملحقات والعبوات لإعادة تدويرها بحيث تكون صديقة للبيئة
تم تصنيف مكونات البلاستيك كفئة من فئات إعادة التدوير.
طبعت هذه التعليمات على ورق معد تدويره ومصنوع بدون كلور

نقل الأدوات الكهربائية

- يجب ألا يسقط أي شيء ميكانيكي على العبوة أثناء النقل مطلقاً.
- لا يجوز استخدام أي نوع من أنواع التقنيات التي تعمل وفق مبدأ تثبيت العبوة عند التفريغ/التحميل.

- إعداد صمام تيار اللحام.
 - اضيبيط معابير العملية الأخرى كما هو موضح أعلاه، إذا لزم الأمر.
 - قم بتشغيل شعلة اللحام 42 (كما هو موضع أعلاه) وقف بإضاءة القوس:
 - بالنسبة إلى إشعال القوس بالتردد العالي، وجّه الشعلة 42 إلى قطع العمل المراد لاحماها وثبت بحيث تكون المسافة بين قطب التجيستن 61 وقطعة العمل 4-2-4 م - سققوم التفريغ على التردد بإشعال قوس اللحام.
 - بالنسبة إلى إشعال القوس بالتلامس، المسقطة العمل بطرف قطب التجيستن 61، ثم قم باليمنه قليلا ورفع الشعلة 42 حتى يتكون فراغ يقدر 3-2 م بين طرف قطب التجيستن 61 وقطعة العمل - في هذه اللحظة ستكون قوس اللحام.
 - إذا كنت تقوم بلحام قطع أكبر سمكارة من 1 م، فيجب وضع قضيب بقطر مناسب في منطقة الاحتراق في القوس لملء شق اللحام.
 - أمسك مشعل اللحام 42 والقضيب، كما هو موضح في الشكلين 7.3، 7.2.
 - انتظر حتى تنخفض درجة الحرارة وتبتلور خبث المعدن على شق اللحام، وقم بزال البيث واستخدام مطرقة خاصة وفرشاة. يجب إرتداء قفازات حماية أو قناع عند إجراء هذه العمليات.
 - تحريك من جودة شق اللحام وعند العثور على عيوب، قم بزال التها.
 - بعد إتمام العمل، اترك الآلة حتى تنخفض درجة حرارتها، وقم بإيقاف تشغيلها ثم افصل الكابلات.

صيانة الآلة / التدابير الوقائية

يجب فصل الموصلات الرئيسية قبل القيام بأي أعمال على الآلة.

شذوذ القضيب (انظر الشكل 6.4-6.6)

يتم وصف عمليات التشغيل للقضبان غير القابلة للاستهلاك (المصنوعة من التنجستين أو التنجستين مع إضافات) فقط فيما يلي.

يحدث ثلث طرف القضيب أو تلفه بسبب ملامسة معدن نقطة اللحام أو قضيب التعبئة بواسطة القضيب، بالإضافة إلى التحديد الخاطئ لكمية الغاز الواقي، مما يهدى المقدم لمنطقة اللحام، يجب شد القضيب بشكل مناسب وفي الوقت المناسب.

أمثلة على تطبيق المعايير المقترنة في إنتاج المعدن:
 1- معايير التصنيع:
 a) معايير التصنيع: يتحقق ذلك من خلال:
 a) إثبات خلو المعدن من العيوب.
 b) إثبات خلو المعدن من العيوب.
 c) إثبات خلو المعدن من العيوب.
 d) إثبات خلو المعدن من العيوب.
 e) إثبات خلو المعدن من العيوب.
 f) إثبات خلو المعدن من العيوب.
 g) إثبات خلو المعدن من العيوب.
 h) إثبات خلو المعدن من العيوب.
 i) إثبات خلو المعدن من العيوب.
 j) إثبات خلو المعدن من العيوب.
 k) إثبات خلو المعدن من العيوب.
 l) إثبات خلو المعدن من العيوب.
 m) إثبات خلو المعدن من العيوب.
 n) إثبات خلو المعدن من العيوب.
 o) إثبات خلو المعدن من العيوب.
 p) إثبات خلو المعدن من العيوب.
 q) إثبات خلو المعدن من العيوب.
 r) إثبات خلو المعدن من العيوب.
 s) إثبات خلو المعدن من العيوب.
 t) إثبات خلو المعدن من العيوب.
 u) إثبات خلو المعدن من العيوب.
 v) إثبات خلو المعدن من العيوب.
 w) إثبات خلو المعدن من العيوب.
 x) إثبات خلو المعدن من العيوب.
 y) إثبات خلو المعدن من العيوب.
 z) إثبات خلو المعدن من العيوب.

وأزدح سوت شهير ويسلب البجيين بي من سمع.
وأخذت قضيب التجيبيين يشكل مهوري، باستخدام قرص سمح خاص ناعم
للغالية. قم بإجراء عملية التجلبنج في اتجاه طول القضيب (اظهر الشكل 6.5).
تجنب شد قضيب التجيبيين كما هو موضح في الشكل 6.6، لأنه سيؤدي
إلى عدم استقرار القوس، وسوف يضعف جودة شق اللحام ويجعل من اشتغال
القوس أمرًا صعباً.

تنظرف الآلة

يعد إبقاء الآلة نظيفة شرطاً أساسياً لا غنى عنه للتشغيل الآمن للآلية على المدى البعيد. قم دائماً بتنظيف الآلة عن طريق استخدام الهواء المضغوط خلال تفريغ التفريغية ١

خدمة ما بعد البيع وخدمة التطبيقات

تجيب خدمة ما بعد البيع لدينا على جميع تساؤلاتكم المتعلقة بصيانة المنتج وإصلاحه، وكذلك قطع الغيار. كما يمكنكم أيضاً الحصول على

عند وصف لحام MMA، تغنى القصبان القصبان القابلة للاستهلاك التي على شكل عصا والتي بها طبقات طلاء.

- صل كليات اللحام بالآلية. يمكن إجراء اللحام بقلبيّة مباشرةً ومعكوسةً، إذ يعتمد تحديد القطبية على المواد المراد لحامها والتوصيات الخاصة باستخدام القصبان.

- **القطبية المباشرة** - صل حامل القضيب 40 بالمقبس "8، وصل مشبك الأرضي 41 بالمقبس "4+5. في هذا الوضع، يسخن القضيب بدرجة أقل من المعدن الأساسي، وتعرض القضبان للصهر بشكل أبطأ، وتهن إنتاج الحاجة المنشت ك باختصار أعمّة.

- القطبية المكوسية - صل حامل القضيب 40 بمقبس "+5، وصل مشبك الأرضي 41 بمقبس "-8. في هذا الوضع، تسخن قطعة العمل بدرجة أقل من القضيب الذي يمكن استخدامه للحام الصلب على الكربون والسبائك والصلب الخاص الذي يتسم بالحساسية للحرارة العالية بالإضافة

- اضغط على رافعة حامل القضيب **40** وثبت طرف القضيب (الطرف الخالي من الطلاء) في حامل القضيب **40** ثم حرر الرافعة.
- ثبت مشبك الأرضي **41** على أحد الأجزاء المراد لحامها.
- حل الآلة بمصدر التيار وقم بتشغيلها.
- دعوة موضع اللحام الدبو (القوس) (MMA) كما هو موضح أعلاه.

- إعداد صمام تيار اللام. يعتمد تحديد تيار اللام على القصيبي المستخدم، ونسبة الماء إلى الماء الباقي، والوضع المكان الشة، وغير ذلك.

- قم بإشعال فوس اللحام بطريقة واحدة من التثنين: الإشعال بواسطة الممسك (انظر الشكل 8.1)؛ والإشعال بواسطة الدخش (انظر الشكل 8.2).
- يتم وصف الممارسات الأساسية للتعامل بقضيب اللحام فيما يلي:

- ٤٠ عادة ما يتم تنفيذ اللحام بقسيب موضع عمودياً أو بميل يتناسب مع الشق، وبزاوية إلى الأمام أو الخلف. عند اللحام بزاوية للخلف، يتم توفير شهر أفضل وعرض أصغر لشق الثقب (الكتن) يتطلب أداء العمل في هذه الحالة مهارة خاصة؛
- ٥٠ الحركة التصاعدية للقسيب (انظر الشكل 8.3) هي اتجاه حركة القسيب، للحفاظ على طول القوس التحريري الذي يجب أن يكون 1,0-1,5 متر، القسيب يمكن تحويل القوس التأثير الكبير على جودة الشق الملحوم، وكذلك ينتسب

- **القوس الطوبي في الأكشدة والنبرة المكثفة للمعدن المنصهر، والرذاذ المتراكم منه:**

حركة الطولية للفضيبي (انظر الشكل 8.4) تتشكل الشق الملحوظ، تعتمد سرعة حركة الفضيبي على التيار الكهربائي وقطر الفضيبي ونوع الشق ووضعه المكاني؛ عند تحرك الفضيبي بسرعة عالية، لا يتوفر الوقت الكافي للمعدن الأساسي للانصهار، مما يؤدي إلى تشكيل عمق غير كاف وتسرب الصهار اللحام؛

الأكاسيد. عند تحديد هذا الوضع، يضيء المؤشران **20** و**12**. لتغيير هذا المعيار، شغل المنظم **17** (تظهر القيمة المحددة على شاشة العرض **14**). • وضع ضبط وقت تطهير الغاز بعد اللحام (POST FLOW) - يسمح تطهير الغاز بعد اللحام بتبريد نهاية درزة اللحام تدريجياً، لمنع التكسر وتكون الأكاسيد. عند تحديد هذا الوضع، يضيء المؤشران **21** و**12**. لتغيير هذا المعيار، شغل المنظم **17** (تظهر القيمة المحددة على شاشة العرض **14**).

الزر A (ضبط تيار اللحام)

يسمح الزر **19** (A) بالتبديل من ضبط المعايير الأخرى إلى ضبط تيار اللحام لكل من أوضاع اللحام **TIG** و **MMA**. في وضع ضبط تيار اللحام، يضيء المؤشران **10** و **18**. لتغيير هذا المعيار، شغل المنظم **17** (تظهر القيمة المحددة على شاشة العرض **14**). يعتمد حجم تيار اللحام على الأعمال المنسجزة، وسمك قطع العمل المراد لحامها، وقطر القطب، وما إلى ذلك.

توصيات بشأن تشغيل الآلة

الأعمال التحضيرية (انظر الشكل 7)

- نظف أسطبع اللحام من الأتربة وطبقات الطلاء.
- يجب تشكيل حرف القطة المراد لحامها إذا كان عرض فراغات اللحام أكبر من 1 مم (انظر الشكل **7.1**).
- يرجى تذكر أنه يتم إطلاق كمية كبيرة من الحرارة أثناء اللحام وهو ما يمكنه التسبب في تلف الأشياء المحيطة، ولذلك، اختر الموقع بعناية، واتخذ الإجراءات المناسبة لمنع اندلاع الحرائق.

القضبان

يحدد الاختيار الصحيح للقضبان، بدرجة كبيرة سلباً جودة شق اللحام وسرعة التشغيل. قبل شراء القضبان، راجع التوصيات الخاصة باستخدامها بعناية. استشر مختصاً عند الحاجة. من المهم أيضاً اتباع شروط تخزين القضبان.

توصيات التشغيل العامة

تنطبق التوصيات الواردة أدناه على جميع الآلات المفصلة من خلال موصل مقبس. في حالة التوصيل الثابت، يتم تجميع الآلة وتوسيع الشبكة مقدماً.



لحام TIG (انظر الشكل 7)

- ضع الآلة على سطح مستو وجاف وغير مهترز مع اتباع جميع إجراءات السلامة المذكورة آنفاً.
- صل سلك الأرضي.
- صل كابل الإمداد بالغاز وكابل طرف التوصيل الأرضي وشعلة اللحام بالماكينة. صل المشبك الأرضي رقم **41** بالمقبس الموجب "+" رقم **5**.
- ثبت مشبك الأرضي **41** على أحد الأجزاء المراد لحامها.
- صل الآلة بمصدر التيار وقم بتشغيلها.
- حد وضع اللحام بغاز التجفيفن الخام (TIG) كما هو موضح أعلاه.
- افتح صمام منظم ضغط الغاز **53** قليلاً وقم بتشغيل صمام أسطوانة الغاز **55**. اضغط مع الاستمرار على زر مشعل اللحام **42**، وسيخرج الغاز من صنبور مشعل السيرامييك **43**: باستخدام صمام منظم ضغط الغاز **53**، اضبط معدل تدفق الغاز (النر/ دقيقة)، وهذا ضروري لأداء العمل، ثم حرر زر مشعل اللحام **42**.

• اللحام اليدوي بالقوس (MMA) (اللحام اليدوي بالقوس باستخدام أقطاب مطلية مستنفدة) - عند تحديد هذا الوضع، يضيء المؤشر **38**.

الزر F2 (إعداد معايير وضع النبضات)

للحام في وضع **PULSE TIG** فقط. اضغط على الزر **34** (F2) لإعداد معايير وضع النبضات:

• وضع التحكم في التردد (FREQ) - عند تحديد هذا الوضع، يضيء المؤشران **31** و **13**. لتغيير هذا المعيار، شغل المنظم **17** (تظهر القيمة المحددة على شاشة العرض **14**; عند ضبط التردد على أعلى من 999 هرتز، ستعرض شاشة العرض **14** القيم بالكيلو هرتز، وسيومض المؤشر **13**؛

• وضع ضبط المستوى الأعلى لتيار اللحام (PEAK) - عند تحديد هذا الوضع، يضيء المؤشران **32** و **11**. لتغيير هذا المعيار، شغل المنظم **17** (تظهر القيمة المحددة على شاشة العرض **14**؛

• وضع ضبط المستوى الأدنى لتيار اللحام (BASE) - عند تحديد هذا الوضع، يضيء المؤشران **33** و **11**. لتغيير هذا المعيار، شغل المنظم **17** (تظهر القيمة المحددة على شاشة العرض **14**).

الزر F3 (إعداد معايير التشغيل لإجراء لحام النبضات)

للحام في وضع **PULSE TIG** فقط ووضع تشغيل الشعلة رباعية الأشواط (4T). اضغط الزر **30** (F3) لضبط معايير التشغيل للحام النبضات:

• وضع ضبط تيار بدء التشغيل (INITIAL CUR) - عند تحديد هذا الوضع، يضيء المؤشران **26** و **10**. لتغيير هذا المعيار، شغل المنظم **17** (تعرض القيمة المحددة على شاشة العرض **14**؛

• وضع ضبط وقت زيادة التيار من تيار بدء التشغيل وحتى تيار التشغيل (UP SLOPE) - عند تحديد هذا الوضع، يضيء المؤشران **27** و **12**. لتغيير هذا المعيار، شغل المنظم **17** (تظهر القيمة المحددة على شاشة العرض **14**؛

• وضع ضبط وقت انخفاض تيار اللحام (DOWN SLOPE) - عند تحديد هذا الوضع، يضيء المؤشران **28** و **12**. لتغيير هذا المعيار، شغل المنظم **17** (تظهر القيمة المحددة على شاشة العرض **14**؛

• وضع ضبط تيار ملء الفقر (CRATER CUR) - عند تحديد هذا الوضع، يضيء المؤشران **29** و **10**. لتغيير هذا المعيار، شغل المنظم **17** (تظهر القيمة المحددة على شاشة العرض **14**).

الزر F4 (تحديد وضع الشعلة)

للحام غاز التجفيفن الخام (TIG) فقط. اضغط على الزر **25** (F4) لتحديد أحد وضعين التشغيل الشعلة **42**:

• وضع 2T (ثاني الأشواط، عند تحديد هذا الوضع، يضيء المؤشر **23**) - اضغط مع الاستمرار على زر الشعلة **42** لتشغيلها. إثناء التشغيل، استمر في الضغط على زر الشعلة **42**. لإيقاف التشغيل، حرر زر الشعلة **42**؛

• وضع 4T (رابع الأشواط، عند تحديد هذا الوضع، يضيء المؤشر **24**) - اضغط على زر الشعلة **42** وحرره لتشغيلها. إثناء التشغيل، لا تستمر في الضغط على زر الشعلة **42**. لإيقاف التشغيل، اضغط على زر الشعلة **42** وحرره.

الزر F5 (ضبط وقت التطهير)

للحام غاز التجفيفن الخام (TIG) فقط. اضغط على الزر **22** (F2) لتحديد وقت تطهير الغاز قبل أو بعد اللحام:

• وضع ضبط وقت تطهير الغاز قبل اللحام (PRE FLOW) - يسمح تطهير الغاز قبل اللحام بخروج الهواء من منطقة اللحام لمنع تكون

التشغيل الأولى للآلية

- قبل بدء التشغيل، يلزم القيام بالخطوات التالية:
 - استخدم دائمًا الجهد الكهربائي المناسب: يجب أن ينطوي الجهد الكهربائي للتيار مع المعلومات الموضحة على جسم الآلة؛
 - افحص حالة جميع الكابلات واستبدل الكابل عند العثور على تلف به؛
 - افحص حالة الفرطوم **54**، واستبدله عند العثور على تلف به؛
 - يرجى التأكيد من عدم وجود تسرب غاز عند تشغيل الغاز؛
 - افحص حالة مشعل اللحام **42** (أثناء لحام **TIG**)، وحمل القضيب **40** (أثناء لحام **MMA**)، ومثبت الأرضي **41**، واستبدل في حالة العثور على تلف به.
 - افحص دقة شhed قضيب التجسسين (أثناء لحام **TIG**) والمسافة التي يوجد عليها على صنبور سيرامييك مشعل اللحام.
 - قبل بدء تشغيل الآلة، تأكد من أن القضيب ومثبت الأرضي **41** غير ملامسين لبعضهما البعض.
 - بعد تشغيل الآلة، تأكد من أن مرروحة التبريد المدمجة تعمل - سيتم نفخ الهواء من فتحات التهوية **1** (على الجانب الخلفي للآلة).

الزر A (ضبط تيار اللحام)

يسمح الزر **19** (A) بالتبديل بين ضبط الوقت (الزر **F2**، انظر أعلاه) وتعديل تيار اللحام لكل من أوضاع اللحام **TIG** و**MMA**. في وضع ضبط تيار اللحام، يضيء المؤشران **10** و**18**؛ لتغيير تيار اللحام، شغل المنظم **17** (تظهر قيمة المحددة على شاشة العرض **14**). يعتمد حجم تيار اللحام على الأعمال المنجزة، وشوك قطع العمل المراد لحامها، وقطر القطب، وما إلى ذلك.

[CT33130]

زر "MMA"

اضغط على الزر **50** لتحديد إحدى طرقتي اللحام:

- لحام غاز التجسسين الخام (TIG) (اللحام باستخدام قطب غير مستند في وسط غاز خامل واق بطريقة التردد العالي لإشعال القوس) - عند تحديد هذا الوضع، لا يضيء المؤشر **38**، ويمكن ضبط تيار اللحام (انظر أدناه)؛
- اللحام اليدوي بالقوس (MMA) (اللحام اليدوي بالقوس باستخدام أقطاب مطلية مستندة) - عند تحديد هذا الوضع، يضيء المؤشر **38** ويمكن ضبط تيار اللحام (انظر أدناه).

ضبط تيار اللحام

لتغيير تيار اللحام، شغل المنظم **17** (تظهر قيمة المحددة على شاشة العرض **14**). يعتمد حجم تيار اللحام على الأعمال المنجزة، وشوك قطع العمل المراد لحامها، وقطر القطب، وما إلى ذلك.

[CT33130]

زر F1 (تحديد طريقة اللحام)

اضغط على الزر **39** (F1) لتحديد طريقة اللحام:

- LIFT TIG (اللحام باستخدام قطب غير مستند في وسط غاز خامل واق بطريقة التلائم لإشعال القوس) - عند تحديد هذا الوضع، يضيء المؤشر **35**؛
- HF TIG (اللحام باستخدام قطب غير مستند في وسط غاز خامل واق بطريقة التردد العالي لإشعال القوس) - عند تحديد هذا الوضع، يضيء المؤشران **35** و**36**؛
- PULSE TIG (اللحام باستخدام قطب غير مستند في وسط غاز خامل واق في وضع التبضبات؛ في هذا الوضع يتم تقليل شحن قطعة العمل وتسويتها أثناء اللحام؛ هو مناسب للحام قطع العمل الرقيقة أو اللحام الخفي) - عند تحديد هذا الوضع، يضيء المؤشران **35** و**37**؛

تشغيل/إيقاف تشغيل الآلة

التشغيل:

قم بتحريك المفتاح **2** على وضع التشغيل "On" (سيضيء مؤشر الضوء **15** وستبدأ مرروحة التبريد المدمجة في الدوران).

إيقاف التشغيل:

قم بتحريك المفتاح **2** على وضع إيقاف التشغيل "Off".

ميزات تصميم الآلة

أزرار ومؤشرات اللوحة الأمامية

الحماية من درجة الحرارة

قم بإيقاف تشغيل الآلة في حالة فرط سخونتها، إذ إن الحماية من درجة الحرارة تحول دون تلف الآلة. يضيء المؤشر **16** عندما تستقر حماية درجة الحرارة. لا تقم بإيقاف تشغيل الآلة، دعها تبرد ولا تستأنف تشغيلها حتى ذلك الحين.

مؤشر الطاقة

يكون مؤشر الطاقة **15** قيد التشغيل عندما يكون الجهاز متصلًا بمصدر الكهرباء الرئيسي وجاهزًا للتشغيل.

(بداية سهلة) Easy start

للحام في وضع MMA فقط، وظيفة البداية السهلة (زيادة جهد التيار الخام) تسهيل إضاءة قوس اللحام.

[CT33123]

زر F1 (تحديد طريقة اللحام)

اضغط على الزر **39** (F1) لتحديد إحدى طرقتي اللحام:

- لحام غاز التجسسين الخام (TIG) (اللحام باستخدام قطب غير مستند في وسط غاز خامل واق بطريقة التردد العالي لإشعال القوس) - عند تحديد هذا الوضع، يضيء المؤشر **48** ويمكن ضبط تيار اللحام (انظر أدناه)؛

- 38 مؤشر "اللham اليدوي بالقوس"
 39 الزر F1 (تحديد طريقة اللham)
 40 حامل القطب (مجمع)
 41 مشبك أرضي (مجمع)
 42 شعلة *
 43 فوهة الشعلة الخزفية *
 44 حلقة *
 45 حامل حلقة *
- 46 غطاء نهاية (طويل) *
- 47 غطاء نهاية (قصير) *
- 48 مؤشر "اللham بغاز التجسخن الخاملي"
- 49 الزر F2 (ضبط وقت انخفاض تيار اللham / ضبط وقت تطهير الغاز بعد اللham)

- 50 زر "اللham اليدوي بالقوس"
 51 سلك أرضي *
 52 مشبك *
- 53 منظم ضغط الغاز مع منظم تدفق الغاز *
- 54 خرطوم *
- 55 أسطوانة غاز (أرجون) *
- 56 كابل التحكم في الشعلة *
- 57 موصل كابل توصيل الشعلة *
- 58 صمامولة موصل كل التحكم في الشعلة *
- 59 موصل طاقة الشعلة *
- 60 جسم الشعلة *
- 61 قطب التجسخن *

ليست كل الملحقات التي تم توضيحها أو وصفها مُتضمنة كعرض قياسي.

تركيب وتنظيم عناصر الآلة

يجب فعل الموصلات الرئيسية قبل القيام بأي أعمال على الآلة.

لا تقم بجذب آداة الرابط بقوة مفرطة لتجنب إتلاف سنون اللولب.



تتم إجراءات التثبيت/تفكيك/الإعداد بنفس الطريقة بالنسبة لجميع طرز الآلة، ولكن فهنا لا يتم الإشارة إلى الطراز في الرسم التوضيحي.

تثبيت /تفكيك / قابس، كابل التيار، اتصال شبكة ثابتة

يتم توفير بعض طرز الآلة بدون قابسات وأو كابلات التيار - ويجب أن يتم تركيبي قبل بدء التشغيل.
 يمكن أيضًا أن تكون الآلات متصلة بشبكة على أساس ثابت (وليس من خلال مأخذ).



ملاحظة: يجب فقط أن يتم إجراء التوصيل الثابت للآلة بالشبكة وكذلك تركيب أو استبدال كابلات حمل التيار، والمقابس والوحدات الكهربائية الأخرى عن طريق كهربائي مؤهل أو عامل تركيب الدوافر الكهربائية المخول لاداء مثل هذه الأعمال.

الاتصال بالدائرة الأرضية (انظر الشكل 1)

باستخدام مسام التاريس رقم 3 صل أحد مشبك الأسلك الأرضية رقم 51 بالماكينة (انظر الشكل 1). صل مشبك السلك الأرضي الثاني رقم 51 بالحلقة الأرضية التي يجري تشغيلها.

توصيل الغاز (انظر الشكل 2)

- قم بتركيب منظم ضغط غاز 53 على أسطوانة غاز 55 (انظر الشكل 2).
 انتبه: يجب تركيب قارورة مقياس معدل التدفق رأسياً في وضع قائمه.
- ضع المشابك 52 على طرفين الخرطوم 54. صل طرف واحد للخرطوم 54 بأنبوب توصيل لمنظم ضغط الغاز 53، والطرف الآخر بأنبوب التوصيل 4. ثبت الخرطوم 54 بأنبوب التوصيل بواسطة المشابك 52.

توصيل / فصل كابلات اللham (انظر الشكل 5-3)

أثناء اللham TIG (انظر الشكل 4-3)

- اتبع الخطوات المبينة في الشكل 1، 3.1، 4.1 إذا لزم الأمر لربط الموصل بقابل اللham.
- إذا كان حامل القضيب 40 مثبتاً، فقم بفصله.
- صل مشبك الأرضي 41 (انظر الشكل 3.2، 4.2) بالآلية.
- صل مشعل اللham 42 بالآلية.
- صل كابل التحكم في مشعل اللham. ضع موصل كابل تحكم في المقاييس 6 وأحكم ربط الصامولة 58 يدوياً. خلال التركيب، انتبه إلى ملاعمة لسان الاستقرار للمقبس في فتحة الاستقرار لموصل الكابل (انظر الشكل 4.3، 3.3).
- ضع صامولة المسار الملوّب 57 على السن الملوّبة للموصل 7 (انظر الشكل 3.3) وأحكم ربطها يدوياً.
- بالنسبة إلى طراز CT33130 فقط - قم بتوصيل موصل الطاقة إلى المقاييس "A" 8 (انظر الشكل 4.3).
- أفصل جميع الكابلات في تسلسل عكسي.

أثناء اللham MMA (انظر الشكل 5)

- إذا كان مشعل اللham 42 مثبتاً، فقم بفصله.
- في حالة ضرورة توصيل الموصل بقابل اللham، اتبع الخطوات الموضحة في الشكل 5.1.
- قم بتركيب مقابس كابلات اللham بالآلية كما هو موضح في الشكل 5.2. عند التوصيل، يرجى مراعاة القطبية الموصى بها.
- أفصل مقابس كابلات اللham بترتيب عكسي (انظر الشكل 5.3).

عملية تجميع / تفكيك / ضبط مشعل اللham (انظر الشكل 6)

- يتم اختيار صنبور مشعل السيراميک 43 على أساس توصيات التشغيل الفعلية.
- عند تركيب قضيب التجسخن 61، يرجى ضمان أن يكون مدبوباً بشكل صحيح (انظر الشكل 6.6-6.4) والموارد أدناه).
- يجب أن تكون اللقمة 44 داخل قطر متناسبة مع قطر قضيب التجسخن 61.
- لتتنفيذ الأعمال في مناطق ضيقة، يمكنك تركيب غطاء طرف قضيب 47، كما هو موضح في الشكل 6.2 (في هذه الحالة، يرجى استخدام قضيب التجسخن 61 بطول مناسب).
- اربط حامل اللقمة 45 وصنبور مشعل السيراميک 43 في جسم مشعل اللham 60 (انظر الشكلين 6.6-6.1).
- ضع اللقمة 44 على قضيب التجسخن 61 وقم بإدخالها في حامل اللقمة 45.
- اضبط المسافة التي يخرجها قضيب التجسخن 61 من صنبور السيراميک 43. عادة، يكون خروج قضيب التجسخن 61 من صنبور مشعل السيراميک 43 هو 3-2 مم (انظر الشكل 6.3)؛ ومع ذلك، يمكن أن يخرج إلى 8 مم أثناء اللham الزاوي.
- اربط غطاء طرف 46 أو 47 في جسم مشعل اللham 60 (انظر الشكلين 6.6-6.1).
- فك في ترتيب عكسي.

هي ألات معدة للحام مختلف المعادن وتوحيدتها في قطعة واحدة وذلك عن طريق الصهر الموضعي (مزيد من المعلومات عن آلة اللحام واردة في نص "الحام المعادن").

تتيح جميع طرق ملحمة إنفرينر (TIG) لحام المعادن بالتيار المباشر، باستخدام قضيب غير قابل للاستهلاك (من التحسينات) في جو من الغازات الواقية الكاملة. باستخدام هذه الطريقة، يمكن لحام الصلب غير المسبوك والمسبوك بشكل منخفض والصلب الحالي من الشوانب والنحاس والنيلك والتيتانيوم وغير ذلك. من الممكن أيضًا إجراء لحام يدوبي بالقوس (MMA) باستخدام اقطاب مطالية مستدفنة.

مكونات الماكينة

فتحة تهوية	1	احرص على ارتداء قناع اللحام.
مقاييس التشغيل/إيقاف التشغيل	2	احرص على ارتداء قناع الغبار.
مسمار أرضي	3	افصل الأداة الكهربائية عن مصدر الطاقة قبل التركيب أو المضي.
أنبوب توصيل	4	اتجاه الحركة.
مقاييس "+"	5	اتجاه الدوران.
مقاييس تحكم في شعلة اللحام	6	غير مؤمن.
موصل شعلة اللحام	7	حالة تاريخ.
مقاييس "-"	8	مُؤمن.
مقاييس الحمل	9	انتبه. مهم.
الموشير "A" (ضبط التيار)	10	معلومات مفيدة.
الموشير "%" (ضبط المعايير بالنسبة المئوية)	11	عدم التخلص من الأداة الكهربائية في حاوية النفايات المنزلية.
الموشير "S" (ضبط الوقت)	12	
الموشير "Hz-kHz" (ضبط التردد)	13	
شاشة العرض	14	
مؤشر الطاقة	15	
مؤشر حرامة درجة الحرارة	16	
منظم	17	
مؤشر "ضبط التيار"	18	
الزر "A" (ضبط التيار)	19	
الموشير "PRE FLOW" (ضبط وقت تطهير الغاز قبل اللحام)	20	
الموشير "POST FLOW" (ضبط وقت تطهير الغاز بعد اللحام)	21	
الزر F5 (ضبط وقت التطهير)	22	
الموشير "2T" (وضع تشغيل الشعلة ثنائية الأشواط)	23	
الموشير "4T" (وضع تشغيل الشعلة رباعية الأشواط)	24	
الزر F4 (تحديد وضع تشغيل الشعلة)	25	
الموشير "INITIAL CUR." (ضبط تيار بدء التشغيل)	26	
الموشير "UP SLOPE" (ضبط وقت زيادة التيار من تيار بدء التشغيل حتى تيار التشغيل)	27	
الموشير "DOWN SLOPE" (ضبط انخفاض تيار اللحام)	28	
الموشير "CRATER CUR." (ضبط تيار ملء النقر)	29	
الزر F3 (إعداد معايير التشغيل لإجراء اللحام في وضع النبضات)	30	
الموشير "FREQ" (ضبط التردد عند العمل في وضع النبضات)	31	
الموشير "PEAK" (ضبط المستوى الأعلى من تيار اللحام عند التشغيل في وضع النبضات)	32	
الموشير "BASE" (ضبط المستوى الأدنى من تيار اللحام عند التشغيل في وضع النبضات)	33	
الزر F2 (إعداد معايير وضع النبضات)	34	
الموشير "LIFT TIG" (طريقة التلامس لإشعال القوس)	35	
الموشير "HF" (طريقة التردد العالي لإشعال القوس)	36	
مؤشر "وضع النبضات"	37	



احرص على قراءة كافة قواعد السلامة والإرشادات.



احرص على ارتداء قناع اللحام.



احرص على ارتداء قناع الغبار.



افصل الأداة الكهربائية عن مصدر الطاقة قبل التركيب أو المضي.



اتجاه الحركة.



اتجاه الدوران.



مؤمن.



غير مؤمن.



حالة تاريخ.



انتبه. مهم.



معلومات مفيدة.



عدم التخلص من الأداة الكهربائية في حاوية النفايات المنزلية.

- تجنب تعرض أجزاء من جسمك للحرج بواسطة كابلات اللحام.
 - قم بإيقاف تشغيل الآلة دائمًا عند استبدال القصيب أو تبديل مشبك الأرضي، بالإضافة إلى نقل الآلة.
 - تجنب حمل الآلة أثناء العمل على كتفك وتجنب تعليقها من حزام الحمل.
 - يحظر استخدام الآلة المعلقة باستثناء ما إذا تم تحديد جهاز لها لهذا الغرض.
 - يصدر قوس اللحام إشعاعات ضوئية مرنية ساطعة وإشعاعات فوق بنسجية وتحت حرارة غير مرنية. يتسبب تأثير ضوء القوس على الأعين غير المحمية خلال مدة 10-20 ثانية في دائرة نصف قطرها 1 متراً من القوس في حدوث آلام قوية في العين وكذلك فربها الضوء. وقد يتسبب التأثير الأطول للضوء الصادر من القوس على الأعين غير المحمية في حدوث اصابات خطيرة. وتتسبب الإشعاعات ذات الطيف غير المرئي في حرق الجلد غير المحمي. لذلك، يمنع العمل دون ارتداء واقٍ حماية للوجه وقفازات وملابس خاصة تغطي الجلد المكشوف.
 - اتبع القواعد وارتد ملابس خاصة للحماية: يجب إحكام الأزرار تماماً، كما يجب إخراج صمامات الجيب؛ كما يجب عدم دس السترة في البintel، ويجب ارتداء بنطلون فوق عطاء القلم.
 - بعد التشغيل، تجنب لمس شق اللحام والمنطقة المحيطة به - فقد تتعرض لحرق باللغة.
 - بعد التشغيل، يصبح طرف القصيب وصنيور المشعل السيراميكي ساخناً، لذا يجب التعامل مع القصيب (الفك، والاستبدال، غير ذلك) أثناء ارتداء قفازات حماية فقط.
 - يكون غبار التجسسين المتكون أثناء شحذ القصيب ضاراً (خاصة غبار قضبان التجسسين ذو إضافات الثوريوم)، لذا يجب دائمًا ارتداء أجهزة حماية للتنفس أثناء شحذ طرف القصيب.
 - احذر من اشتعال الأشياء الفريبة نتيجة لارتفاع درجة حرارة قوس اللحام، أو جسيمات المعدن المنصهرة. تذكر، مكونات التصميم غير المرئية (العوارض الخلفية، ومواد العزل، وغير ذلك) يمكنها الاشتغال أيضاً.
 - تجنب العمل بجوار أي سوانول أو غازات أو أشياء شديدة الاشتعال (الخشب أو الورق وغيرها ذلك).
 - تأكد من عدم سقوط الأجسام المتوجهة أو رذاذ اللحام على الآلة وكابلات اللحام وخرطيم الغاز وأسطوانة الغاز.
 - كن حذراً عند تنفيذ أعمال اللحام على الساعات أو الأنابيب التي يتم فيها تخزين المواد القابلة للاحتراق أو السامة. قم بتنفيذ إجراء إزالة التلوث قبل بدء العمل، إذ يمكن للأبخرة الناتجة عن المواد داخل الساعات أو الأنابيب أن تتسبب في افخار أو تسمم.
 - تجنب تنفيذ أعمال اللحام على الساعات التي تتعرض للضغط.
 - تجنب استخدام الآلة لإزالة تجميد الأنابيب المتجمدة.
 - عند العمل على ارتفاعات، اتبع إجراءات السلامة الخاصة بالعمل على الارتفاعات.
- بعد الانتهاء من التشغيل**
- قم بإيقاف تشغيل صمام أسطوانة الغاز دائمًا بعد إتمام الأعمال.
 - بعد الإيقاف النهائي للتشغيل، افحص المكان الذي تم تنفيذ أعمال اللحام فيه، ولا تترك جسيمات متحللة أو جسيمات معدنية ساخنة - فقد تتسبب في انبعاث حريق.
 - بعد إنهاء العمل، تجنب إيقاف تشغيل الآلة على الفور، لكن انتظار بضع دقائق حتى تنخفض درجة حرارتها ينذر كاف.

الرموز المستخدمة في الدليل

تُستخدم الرموز التالية في دليل التشغيل، يُرجى تذكر معانيها. سينتظر التفسير الصحيح للرموز الاستخدام الصحيح والأمن للادة الكهربائية.

- يحظر أي تشغيل للآلة مع وجود أدوات الحماية في وضع متضرر أو متفاكم. تجنب تشغيل الآلة التي يتم تجميعها بشكل صحيح أو التي خضعت للتغييرات لم يتم الإشراف عليها.
- يجب تجهيز شبكة الطاقة التي يتم توصيل الآلة بها بأجهزة سلامة أو بقاطع دائرة تلقائي يضم التيار والجهد الكهربائي الذي يطابق مواصفات الآلة.
- يجب توصيل الآلة كهربائية أرضية في العمل.
- يجب استخدام الآلة في وضع عمودي فقط - ويجب أن تستقر دائمًا على الأقدام المطاطية الخاصة بها. تجنب وضعها على الأرض أو تعليقها أو وضعها ممتضبة.
- الآلة مصممة للتشغيل المستمر دون رقاية. إذا تأكد من تثبيت الآلة بعيدًا عن مصادر اللهب وألا تمنع أي عوامل خارجية من التبريد الطبيعي للآلة (المساحة الخالية حول الآلة يجب أن لا تقل عن 50 سم).
- يجب عدم استخدام الآلة في المناطق التي تحتوي على أتربة أو غازات قابلة للاشتعال وأيضاً مواد خطيرة.
- تجنب ترك الجسيمات الصغيرة تدخل إلى الآلة - إذ يمكنها التسبب في تعطيلها.
- قم بتركيب الآلة على سطح أملس وجاف لمنع انزلاقها. تجنب تركيب الآلة على سطح مهتر.
- احمل الآلة من خلال الإمساك بها بواسطة مقابض (مقابض) العمل بها أو حزام حمل. يحظر جذب الآلة أو رفعها بواسطة كابل حمل التيار أو خرطوم الغاز.
- من الضروري ضمان التهوية المناسبة لمكان العمل أو استخدام طاردات عوادم خاصة لإزالة الأدخنة المشكّلة أثناء عملية اللحام.
- اتبع الاحتياطات الخاصة بالتخزين والتخلص واستخدام أسطوانات الغاز المضغوط:

 - يجب استخدام أسطوانات الغاز وتخزينها في أماكن جيدة التهوية؛
 - قم ب تخزين أسطوانة الغاز بعيدًا عن مصادر درجات الحرارة العالية، وحمايتها من ضوء الشمس المباشر؛
 - يحظر نقل أسطوانة غاز واقٍ؛ إذا كانت تحتوي على صمام تحكم في التدفق، إذ يجب فك هذا الصمام ويجب تركيب غطاء الصمام؛
 - يحظر رفع أسطوانة الغاز في نفس الوقت مع رفع الآلة؛
 - انقل الأسطوانات بواسطة عربة نقل خاصة؛
 - قبل الاستخدام، يرجى ضمان أن أسطوانة الغاز تحتوي على غاز مناسب للعمل الذي يجري تنفيذه؛
 - قم بحماية الأسطوانة من السقوط أثناء الاستخدام، باستخدام أرجل أو صناديق خاصة، وتنثنيها بزاً.

لا يوصى بالبقاء قريباً من الآلة التي تكون قيد العمل للأشخاص الذين يستخدمون أجهزة إلكترونية محمزة للقلب، نظراً لخطر المجال الكهربائي الناشئ الذي يمكن أن يتسبب في توقيتها عن العمل.



أثناء التشغيل

- راقب العامل الزمني للآلة الموصى به، سيؤدي الحمل الزائد إلى البلي السريع لمكوناتها ومن ثم تقليل فترة خدمة الآلة.
- يحظر تعريض الآلة للمطر أو الثلج وكذلك استخدامها في بيئه رطبة أو مبللة.
- لا توجه مشعل اللحام إلى نفسك أو إلى أي شخص آخر أو الحيوانات.
- تجنب لمس أسطوانة الغاز بالقرب من طرف قصيب التجسسين (إذا تم تشغيل مشعل اللحام).
- لمنع حدوث صدمة كهربائية، تجنب لمس العناصر الحاملة للتيار في الآلة.
- تجنب لمس جسم الآلة المتصلة بأية مبللة أو قفازات مبللة أو ملابس مبللة.

- لا تقم أبداً برفع أسطوانة غاز وألة اللحام في نفس الوقت. هناك أحكام منفصلة لاحقة لنقل أسطوانات الغاز.
- لا تستخدم أبداً ألة اللحام عندما تكون معلقة إلا إذا تم تصميم واعتماد الآلة لهذا الغرض على وجه الخصوص.
- من المستحسن أن يتم إزالة لفة الأسلاك أثناء الرفع أو النقل.

المحيط

- مصدر طاقة اللحام غير مناسب للاستخدام في الأمطار أو الثلوج، على الرغم من أنه يمكن استخدامه وتغزيته في العراء. قم بحماية الآلة ضد الأمطار وأنواع الشمس القوية.
- قم دائمًا بتخزين الآلة في مكان جاف ونظيف.
- قم بحماية الآلة من الرمال والغبار أثناء الاستخدام والتخزين.
- درجة حرارة التشغيل الموصى بها تكون من 20 - إلى 40 + درجة مئوية. نقل كفاءة تشغيل الآلة وتصبح أكثر عرضه للنفف إذا ما استخدمنا في درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية.
- قم بوضع الآلة بحيث لا تتعرض لاسطح الساخنة، أو الشراره أو قطارات اللحام الساخنة.
- تأكد من أن تدفق الهواء من وإلى الآلة غير مقيد.
- استخدم دائمًا آلة في الوضع الرأسى فقط.
- دائمًا ما يسبب قوس آلة اللحام اضطرابًا كهرومغناطيسيًا. لتقليل الآثار الضارة لهذا الاختلال، استخدم الآلة على نحو صارم وفقًا لدليل التشغيل وغيرها من التوصيات.

أسطوانات الغاز والمنظمات

- التزم بالتعليمات الخاصة بالتعامل مع أسطوانات الغاز والمنظمات.
- تأكد من أنه يتم استخدام وتخزين أسطوانات الغاز في أماكن جيدة التهوية. يمكن لأنظوانه الغاز التي تتسرّب أن تستبدل الأكسجين في الهواء الذي يتم استنشاقه، مما يسبّب الاختناق.
- قبل الاستخدام، تأكد من أن أسطوانة الغاز تحتوي على الغاز المناسب للغرض المقصود.
- قم دائمًا بتثبيت أسطوانة الغاز في وضع رأسى بشكل آمن، على حامل جدار الأسطوانة أو الطاقة التي توضح الغرض الذي صُنعت من أجله الأسطوانة.
- لا تقم أبداً بنقل أسطوانة الغاز عندما يكون ضابط التدفق في موضعه الصحيح. ضع غطاء الصمام في مكانه الصحيح أثناء النقل.
- أغلق صمام الأسطوانة بعد الاستخدام.

مخطط الدائرة الكهربائية وقوام قطع الغيار

إذا كان مخطط الدائرة الكهربائية وقوام قطع الغيار غير مضمونة في حزمة التسليم الخاصة بك، فرجاء طلبه من مثل خدمة **CROWN** المحلي الخاص بك. للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.crown-tools.com

اخلاء المسؤولية

في حين أنه قد تم بذل كل جهد ممكن لضمان أن المعلومات الواردة في هذا الدليل دقيقة وكاملة، فإنه لا يمكن أن تقبل أي مسؤولية عن أي أخطاء أو إغفالات. تحتمل **CROWN** بحق تغيير مواصفات المنتج المذكورة في أي وقت دون إشعار سابق.

ارشادات السلامة أثناء تشغيل الماكينة

يتحمل مشغل الآلة أو مالكها المسؤولية عن الحوادث أو الأضرار المحتملة التي يمكن أن تحدث بسبب أشخاص آخرين أو ملكيتهم لها.



- تذكر أن الحريق يمكن أن يندلع من الشر حتى بعد عدة ساعات من وقت إنتهاء العمل.
- قم بحماية البيئة من قطرات اللحام المتباشرة. قم بزاله المواد القابلة للاشتعال، مثل السوائل القابلة للاشتعال القريبة من اللحام وقم بتوفير معدات مكافحة الحرائق في الموقع الذي تتم فيه إجراء عمليات اللحام.
- في مهام اللحام الخاصة، كن متأهبًا للمخاطر مثل الحرائق أو الانفجار عند لحام حاوية من أنواع قطع العمل.
- لا تقم أبداً بتجهيز الشارع المقطورة أو الرش الناتج عن قطع الجلاخة نحو آلة اللحام أو المواد القابلة للاشتعال.
- احترس من الأجسام الساخنة أو قطرات اللحام الساخنة والمتباشرة التي تسقط أثناء العمل على الآلة.
- يمنع منعًا باتًا إجراء أعمال اللحام في موقع قابلة للاشتعال أو الانفجار.

السلامة الكهربائية العامة

- قم فقط بربط آلة اللحام بالشبكة الكهربائية المؤرسة.
- لاحظ حجم المصهر الرئيسي الموصى به.
- لا تأخذ آلة اللحام داخل حاوية، أو مركرة أو قطعة عمل مماثلة.
- لا تقم بوضع آلة اللحام على سطح مبلل ولا تعمل على سطح مبلل.
- لا تدع براكيلات التيار الكهربائي تتعرض لمياشرة للماء.
- تأكد من أن الكابلات أو مشاعل اللحام ليست مسحوقة بواسطة الأشياء التقيلة وأنها غير معرضة للحاجة أو لقطعة عمل ساخنة.
- تأكد من تغيير مشاعل اللحام المعيية أو التالفة على الفور حيث يمكن أن تكون قاتلة ويمكن أن تسبب صعقاً كهربائياً أو حريراً.
- تذكر أنه يتوجب فقط على مقاول الكهرباء أو المهندس المخول بأن يقوم بإجراء مثل هذه العمليات التي تتضمن تركيب أو استبدال الكابل، والمقبسات والأجهزة الكهربائية.
- قم بإيقاف تشغيل آلة اللحام عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- قم بتسليم آلة لممثلي خدمة **CROWN** لأخضاعها للفحص في حالة التشغيل غير الطبيعي للآلية، مثل تصاعد الدخان أثناء الاستخدام العادي.

دائرة قدرة اللحام

- أعزل نفسك عن دائرة اللحام بواسطة استخدام ملايس واقية جافة وغير تالفة.
- لا تقم أبداً بملمس قطعة العمل أو قضيب اللحام، أو أسلاك اللحام، أو (إكترون). قطب اللحام أو سن مشعل اللحام في نفس الوقت.
- لا تقم بوضع مشعل اللحام أو الكابل الأرضي على آلة اللحام أو غيرها من الأجهزة الكهربائية.
- قم دائمًا بإيقاف تشغيل الآلة من المقاييس الرئيسية قبل احتياجك للمس أي من مكونات الدائرة الكهربائية، على سبيل المثال، عند استبدال قطب كهربائي أو مشعل اللحام أو تحريك قاطع إعادة التأريض.

أدخنة اللحام

- تتحقق من التهوية المناسبة وتجنب استنشاق الأبخرة.
- تتحقق من توفير قدر كافٍ من الهواء النقي، لا سيما في الأماكن المغلقة. يمكنك أيضًا ضمان توفير هواء كافٍ ونظيف للتنفس عن طريق استخدام قناع الهواء النقي.
- اتخذ مزيدًا من الاحتياطات الإضافية عند العمل على المعادن أو مواد السطح المعالجة والتي تحتوي على الرصاص، أو الكadmium، أو الزنك، أو الزنيق أو البريليوم.

النقل والرفع والتعليق

- انتبه لتصحيح وضع العمل عند رفع آلة ثقلة - حيث هناك خطراً اصابة الظهر.
- لا تقم أبداً بسحب أو رفع آلة عن طريق مشعل اللحام أو الكابلات الأخرى. استخدم دائمًا نقاط الرفع أو المقاييس المصممة لهذا الغرض.
- استخدم فقط وحدة النقل المصممة للمعدات.
- حاول نقل الآلة في وضع رأسى، إذا أمكن ذلك.

CT33130	CT33129	CT33123	ماكينة لحام عاكس كهربائي تعمل بغاز التجستين الخام	
425317	425300	425294		كود الآلة
1~ AC220	1~ AC220	1~ AC220	[فولط]	تقييم مدخلات الجهد
50 / 60	50 / 60	50 / 60	[هرتز]	تقييم التردد
7 / 8,2	7 / 8,2	7 / 8,2	[كيلو فولت أمبير]	تقييم سعة المدخلات
10-200 / 10-160	15-200 / 15-160	15-200 / 15-160	[أمير]	عيار التحكم بالتيار
10,4-18 / 20,4-26,4	10,6-18 / 20,6-26,4	10,8-18 / 20,6-26,4	[فولط]	عيار درجة تيار الخرج
95	95	95	[فولط]	جهد غير محمل
0,5 - 3,2 1/64" - 1/8"	0,5 - 3,2 1/64" - 1/8"	0,5 - 3,2 1/64" - 1/8"	[مم] [إنش]	قطر إبرة التجستن [لحام] TIG
0,5 1/64"	0,5 1/64"	0,5 1/64"	[مم] [إنش]	الحد الأدنى لسمك المعدن الأساسي [لحام] TIG
1,6-4 1/16"-5/32"	1,6-4 1/16"-5/32"	1,6-4 1/16"-5/32"	[مم] [إنش]	قطر قضيب اللحام [لحام] MMA
35	35	35	[%]	تقييم دورة الخدمة (40°C)
≥81	≥81	≥81	[%]	الكفاءة
7,7 16.98	7,7 16.98	7,7 16.98	[كجم] [رطل]	الوزن
IP21S	IP21S	IP21S		فنة السلامة
H	H	H		فنة العزل الكهربائي

سلامة التشغيل العام

توصيات السلامة العامة

تعليمات السلامة

- توشح الحذر عند التعامل مع الأجزاء الساخنة من اللحام. على سبيل المثال، من مشعل اللحام، ونهاية قضيب اللحام وقطعة العمل التي تسخن لتصل إلى درجة حرارة الحرق.
- لا تقم أبداً بحمل أو تعليق الآلة عن طريق حزام الحمل أثناء القيام بأعمال الحمل.
- لا تعرض الجهاز لندرجات حرارة عالية، لأن هذا قد يسبب تلف الجهاز.
- حافظ على أن يكون كل من كابل مشعل اللحام والكابل الأرضي متقاربين قدر الإمكان في طولهما. قم بتعديل أي عذر في الكابلات. يقلل هذا من تعرضك للمجالات المغناطيسية الضارة، التي قد تتناقض مع جهاز تنظيم ضربات القلب، على سبيل المثال.
- لا تقم بلف الكابلات حول جميع أنحاء الجسم.

- استخدم فقط آلات لحام المؤشر عليها بحرف S مع مستوى الفلطية المُعطى والأمن في البيانات المصنفة على أنها ببيانات خطرة. تستعمل بيانات العمل هذه على سبيل المثال على المساحات الرطبة، والساخنة والصغيرة، حيث يمكن أن يتعرض المستخدم مباشرة إلى المواد الموصولة المحيطة.
- لا تستخدم آلة لحام القوس لأداة بذوق الذوبان.

القطارات المتناثرة والسلامة من الحرائق

- يصنف اللحام دائمًا بأنه عمل ساخن، لذا انتبه للوائح السلامة من الحرائق أثناء وبعد اللحام.

تشتمل هذه التعليمات على معلومات مهمة إما تعليمات مكملة أو مبدلة لمعلومات أخرى متعلقة بهذا المنتج. أقرأ هذه التعليمات بعناية قبل بدء التشغيل. وعلاوة على ذلك، يجب أن تتم إجراءات تركيب واستخدام الآلة وفقاً للإرشادات الواردة في المعايير الدولية IEC 60974-9 Arc IEC 60974-9 Arc 9 آلة لحام - الجزء 9.

التركيب والاستخدام

استخدام معدات الوقاية الشخصية:

- يضر القوس وشاشة المنكس العين غير المحمية. قم بوقاية عينك ووجهك بشكل مناسب قبل البدء في أعمال اللحام أو مراقبة اللحام. لاحظ أيضًا المتطلبات المختلفة لشاشة القناع المعتمدة مع تغيير اللحام الحالي.
- إشعال القوس والقطارات المتناثرة تحرق الجلد غير المحمي. ارتدي دائمًا القفازات الواقية والملابس والأحذية عند اللحام.
- ارتدي دائمًا أجهزة حماية السمع إذا كان مستوى الضوضاء المحيطة يزيد عن الحد المسموح به.

تیز کردن الکترود (به شکل 6.6-6.7 مراجعه کنید)

عملیات مربوط به الکترودهای مصرف نشدنی (تنگستن یا تنگستن با افودنی ها) قدر در ذیل شرح داده می شود.



الودگی یا آسیب دین سر الکترود به دلیل تماس الکترود با فلز جوش داده شده با ملهه پر کننده و نیز به دلیل انتخاب نادرست مقدر گاز محافظ انتقال یافته به قسمت تحت جوشکاری روی می دهد. لازم است الکترود به موقع و به نحو مناسب تیز شود.

هنگام جوشکاری با جریان متوالو، سر الکترود باید به شکل نیم کره در اورده شود (به شکل 6.4 مراجعه کنید).

هنگام جوشکاری با طور کلی، طول مخروط نیز کردن باید 2-2.5 برابر قطر الکترود و زاویه تیز کردن آن باید 60°-60° باشد. تأثیر تیز کردن زاویه مخروط روی شکل قوس و نفوذ فلز در شکل 6.4 نشان داده است.

با استفاده از الکترود نوک تیز فلات خلی نازک (0,125-0,150 میلی متر) را جوش دهید. برای جوش دادن فلات ضخیم تر، از الکترود نوک کند استفاده کنید؛ در غیر این صورت الکترود نوب و تنگستن وارد خط جوش می شود.

الکترود تنگستن را به صورت مدوری و با استفاده از یک مفعه فرز ریز تیز کنید. عملیات تیز کردن را در چه طول الکترود انجام دید (به شکل 6.5 مراجعه کنید).

این کار موجب ایجاد قوس بی ثبات و تأثیر نامطلوب بر کیفیت خط جوش می شود و ایجاد قوس را مشکل می سازد.

تمیز کردن دستگاه

برای استفاده طولانی مدت و بی خطر از دستگاه باید همیشه آن را تمیز نگه دارید. به طور مرتب دستگاه را با هوای متراکم از طریق منفذ تهویه 1 شستشو کنید.

خدمات پس از فروش و خدمات کاربردی

خدمات پس از فروش ما پاسخگوی سوالات شما درباره نگهداری و تعمیر محصول شما و همچنین قسمت های بندکی آن است. اطلاعات مربوط به مراکز سروپس، نمودارهای قطعات و قطعات یکی را می توانید در این سایت ببایدید:

www.crown-tools.com

حمل ابزارهای شارژی

در طول حمل ابزار از وارد کردن هر گونه ضربه مکانیکی به بسته بندی مطلقاً بپرهیزید.

هنگام قرار دادن دستگاه در بسته با خارج کردن آن، استفاده از هیچ گونه فناوری ای که باعث دستگاری در منگه بسته بندی شود، مجاز نیست.

محافظت از محیط زیست

به جای اینکه مواد خام را مثل زباله دور بیندازید، آن را بازیافت باید کنید.

ابزار شارژی، لوازم جانبی و بسته بندی را باید برای بازیافت به روش زیست مهیجی طبقه بندی کرد.

اجزای پلاستیکی برای بازیافت طبقه بندی شده برچسب گذاری می شوند.

این دستور العمل ها روی کاغذ بازیافت شده تولید شده بدون کل چاپ می شوند.

به جای اینکه مواد خام را برای خود محفوظ می داند.



جوشکاری فولادهای کرین بالا، الیاژهای فولادی و فولادهای مخصوص حساس به حرارت زیاد و نیز جوشکاری ورقه های فلز استفاده کرد.

اگر گیره الکترود 40 را فشار دهد و انتهای الکترود (آن طرفی که فاقد روکش است) را داخل گیره الکترود 40 قرار دهد و سپس اهرم را رها کنید.

گیره اتصال زمین 41 را روی یکی از قسمت هایی که باید جوش داده شود مکمک کنید.

دستگاه را بر برق وصل و آن را روشن کنید.

به صورتی که در بالا توضیح داده شد، روش جوشکاری الکترود دستی را انتخاب کنید.

مقدار جریان جوشکاری را تنظیم کنید. انتخاب جریان جوش به نوع الکترود مصرفی، ضخامت موادی که باید جوش داده شود و نیز فضای شکاف و غیره بستگی دارد.

قوس جوش را به یکی از این دو روش روشن کنید: روشن کردن با لمس (به شکل 8.1 مراجعه کنید)؛ روشن کردن با خراشیدن (به شکل 8.2 مراجعه کنید).

شیوه های اصلی کار با الکترود جوش در ذیل شرح داده شده است:

معمولًا جوشکاری در حال انجام می گیرد که الکترود به صورت عمودی یا به صورت مورب نسبت به یک شکاف در یک گوشه جلو یا عقب قرار گرفته است. هنگام جوشکاری با یک گوشه عقب، جوش بهتر با عرض شکاف کمتر انجام می گیرد (اما انجام آن کار مستلزم همارت یابی خاص است)؛

حرکت مستمر یک الکترود (به شکل 8.3 مراجعه کنید) روى یک چهت یک محور، برای تعیین طول قوس لازم که باید 0-1-0 برابر قطر الکترود را تشکیل دهد. طول یک قوس تأثیری جدی بر کیفیت خط جوش و شکل آن دارد. یک قوس بلند موجب اکسیداسیون و نیتراسیون شدید فلز گذاخته شده و افزایش پاشش آن می گردد؛

حرکت طولی یک الکترود (به شکل 8.4 مراجعه کنید) برای تشکیل یک خط جوش بستگی دارد؛

در سرعت بالای الکترود، فلز پایه زمانی برای گذاخت ندارد، و این امر موجب ناکافی بودن عمق گذاخت جوش شده می گردد؛

سرعت ناکافی بودن عمق گذاخت جوش شده می گردد؛

طريق گذاخت فلز منجر می شود؛

سرعت حركت طولي در امتداد محور يك خط جوش که به درستی انتخاب شده است ترتیب یابی به عرض به میزان 2-3 میلی متر بیش از قطر يک الکترود را امکان پذیر می سازد؛

حرکت چانی یک الکترود (به شکل 8.5 مراجعه کنید) برای تشکیل يک خط جوش تعیین شده. يک الکترود با حرکات نوسانی چانی اغلب با فرکاسن و شدت پیوسته، همراه با حرکت مستمر الکترود در امتداد محور شکاف آمده شده، و تا محور يک الکترود تا زمانی که شود. نوسان های چانی الکترود متعدد می شوند و بر حسب شکل، اندازه ها، و وضعیت های يک شکاف در فضایی که جوشکاری در آن انجام می گیرد و نیز مهارت جوشکار تعیین می شود. عرض خط جوش در این صورت نباید از 2-3 برابر قطر الکترود تجاوز کند.

مواظب طول الکترود باشید و زمانی که 20-30 میلی متر دیگر تا زمانی که گیره الکترود 41 باقی مانده، الکترود را تعویض کنید.

صیر کنید تا گذار موجود روی خط جوش خنک و مبلور شود و بعد گذار را با استفاده از چکش و برس مناسب بزدایی کنید. هنگام انجام این عملیات، باید دستکش و ماسک اینمی بپوشید.

کیفیت خط جوش را بررسی و در صورت یافتن ابراد، آنها را برطرف کنید.

بعد از اتمام کار، اجازه دهد دستگاه خنک شود، آن را خاموش و سپس کابل هارا جدا کنید.

نگهداری از دستگاه / اقدامات پیشگیرانه

قبل از انجام هر کاری روی دستگاه، باید آن را از برق جدا کنید.

سازنده حق ایجاد تغییرات احتمالی را برای خود محفوظ می داند.

- دستگاه را روی سطح صاف، خشک، و بدون لرزش قرار دهید و کلید رویه های اینچه فوق را رعایت نمایید.
- سیم اتصال زمین را وصل کنید.

جوش TIG (به شکل 7 مراجعه کنید)

- تغذیه گاز، کابل پایانه زمین و پستانک جوش را به دستگاه متصل کنید.
- بست زمین **41** را به سوکت **5** وصل کنید.
- گیره اتصال زمین **41** را روی یکی از قسمت هایی که باید جوش داده شود مکمک کنید.
- دستگاه را به پریز برق وصل و آن را روشن کنید.
- حالت جوشکاری الکترود تنگستن را (**TIG**) (به صورتی که در بالا توصیف شد، انتخاب کنید).
- شیر رگلاتور فشار گاز **53** را کمی باز و شیر سیلندر گاز **55** را باز کنید. دکمه مشعل جوش **42** را فشار دهید و نگه دارید، گاز از نازل مشعل سرامیکی **43** خارج خواهد شد؛ با استفاده از رگلاتور فشار شیر گاز **53**، جریان گاز (ایتر/دیقیه) را مناسب با عملکرد تنظیم کنید؛ دکمه مشعل جوش **42** را رها کنید.
- مقدار جریان جوشکاری را تنظیم کنید.
- پارامتر های دیگر فرآیند را در صورت لزوم، همانطور که در بالا توضیح داده شد تنظیم کنید.
- تورج جوشکاری **42** را روشن کنید (همانطور که در بالا توضیح داده شد) و را روشن کنید.

- برای احتراق فرکانس بالای قوس الکتریکی، تورج **42** را به قطعه کاری که باید جوشکاری شود زنگی کنید و آن را به گونه ای نگه دارید که بین الکترود تنگستن **61** و قطعه کار **4-2** میلیمتر فاصله باشد - تخلیه فرکانس بالا موجب احتراق قوس جوشکاری خواهد شد.
- برای احتراق تماсی قوس الکتریکی، قطعه کار را به انتهای الکترود تنگستن **61** لمس کنید، سپس تورج **42** را کمی کج کنید و بلند کنید تا زمانی که شکافی 3-2 میلیمتری بین نوک الکترود و تنگستن **61** و قطعه کار اجاد شود - در این لحظه، قوس جوشکاری تشکیل خواهد شد.
- اگر قطعه های کار ضخیم تر از 1 میلی متر باشد، باید یک میله دارای قطر مناسب داخل قسمت سوزان قوس فرار داده شود تا محل جوشکاری پر شود.

- مشعل جوش **42** و یک میله، را به نحوی در شکل های 7.2 و 7.3 نشان داده شده، نگه دارید (فتش خاکستری مسیر حرکت مشعل جوش را شناس می دهد). مشعل جوش **42** را در امتداد خط جوش حرکت دهید، و یک میله پر کننده را، در حین اینکه مصرف می شود، به خوردن نقطه جوش دهید.
- بعد از تکمیل جوشکاری، دکمه مشعل جوش **42** را رها کنید، اما آن را بیرون نیاورید، صیر کنید تا حفره پر و انتهای جوش گاز محافظه خنک شود.
- پس از اتمام کار، دستگاه باید خنک شود، سپس اتصال برق آن را قطع کنید و در پی رگلاتور فشار گاز **53** و در پی سیلندر گاز **55** را باندید.

جوش MMA (به شکل 8 مراجعه کنید)

هنگام شرح جوش MMA، منظور از الکترودها میله ای مصرف شدنی دارای روکش است.

- کابل های جوش را به دستگاه وصل کنید. جوشکاری را می توان با ترتیب قطب های مستقیم و معکوس انجام داد. انتخاب ترتیب قطب ها به مودی که باید جوش داده شود و توصیه های مربوط به استفاده از الکترودها بستگی دارد.
- ترتیب قطب های مستقیم - گیره الکترود **40** را به سوکت **"4"** و گیره اتصال زمین **41** را به سوکت **"5"** وصل کنید. در چنین حالتی، الکترود کمتر از فاصل پایه داغ می شود، الکترودها کنتر جوش می خورند، محل جوش با نفوذی عمقی تر تکمیل می گردد.
- ترتیب قطب های معکوس - گیره الکترود **40** را به سوکت **"5"** و گیره اتصال زمین **41** را به سوکت **"8"** وصل کنید. در چنین حالتی، قطعه کار کمتر از الکترود داغ می شود و می توان از آن برای ثابت نصب دستگاه و اتصال شبکه از قبل انجام خواهد گرفت.

- حالت 4T (چهار ضربه، هنگامی که این حالت انتخاب شود، نشانگر 24 روشن می شود) - دکمه تورج **42** را فشرده و نگه دارد تا روشن شود. طی اجرای کار، دکمه تورج **42** را در حالت فشرده نگه داردید. برای خاموش کردن، دکمه تورج **42** را فشرده و رها کنید.

دکمه F5 (تنظیم زمان تصفیه)

- فقط جوشکاری الکترود تنگستن (TIG)** (دکمه **22**) را برای انتخاب زمان تصفیه گاز پیش از پاس از جوشکاری انتخاب کنید.
- حالت تنظیم زمان تصفیه گاز پیش از جوشکاری (**PREFLOW**) - تصفیه گاز پیش از جوشکاری امکان جابجایی مو از مول جوشکاری را فراهم می کند و از شکل اکسید جلوگیری می کند. هنگامی که این حالت انتخاب می شود، نشانگرهای **20** و **12** روشن می شوند. برای تغییر این پارامتر رگلاتور **17** را بچرخانید (مقدار تنظیم شده روی نمایشگر **14** نشان داده خواهد شد).
 - حالت تنظیم زمان تصفیه گاز پیش از جوشکاری (**POSTFLOW**) - تصفیه گاز پیش از جوشکاری این امکان را فراهم می کند که انتهای درز جوشکاری به ترتیب سرد شود و از ترک خودگیری و شکل اکسید جلوگیری می کند. هنگامی که این حالت انتخاب شود، نشانگرهای **21** و **12** روشن می شوند. برای تغییر این پارامتر، رگلاتور **17** را بچرخانید (مقدار تنظیم شده روی نمایشگر **14** نشان داده خواهد شد).

دکمه A (تنظیم جریان جوشکاری)

- دکمه 19 (A)** امکان تغییر بین تنظیم دیگر پارامترها با تنظیمات جریان جوشکاری برای هر دو حالت جوشکاری الکترود دستی (MMA) و جوشکاری تنگستن را فراهم می کند (**TIG**). در حالت تنظیم جریان جوشکاری، نشانگرهای **10** و **18** روشن می شوند. برای تغییر این پارامتر، رگلاتور **17** را بچرخانید (مقدار تنظیم شده روی نمایشگر **14** نشان داده خواهد شد). بزرگی جوشکاری به اندازه کار انجام شده، ضخامت قطعه کاری که باید جوشکاری شود، قطر الکترود و غیره بستگی دارد.

توصیه هایی در مورد عملکرد دستگاه

کارهای مقدماتی (به شکل 7 مراجعه کنید)

- سطوح جوشکاری را از زنگ و لایه های رنگ پاک کنید.
- اگر عرض جاهای خالی جوش بیش از 1 میلی متر است، ابه های قطعاتی که قرار است به هم جوش داده شوند باید ماشین کاری شوند (به شکل 7.1 مراجعه کنید).
- اطفا به خاطر داشته بشید که طی جوشکاری مقدار زیادی گرمای تولید می شود که می تواند به اشیاء اطراف آسیب بررساند؛ بنابراین، مطابق مناسب را برای جوشکاری انتخاب کنید و برای جلوگیری از اتش سوزی، اقداماتی مناسب را اتخاذ کنید.

الکترودها

- انتخاب صحیح الکترودها، تا حدود زیادی، بر کیفیت جوشکاری و سرعت کار تاثیر می کنند. قبل از خرید الکترودها، توصیه های مربوط به استفاده از آنها را به دقت بررسی کنید. در صورت لزوم، با یک مختص مشورت کنید. همچنین، رعایت شرایط نگهداری الکترودها نهایت اهمیت است.

توصیه های عملیات عمومی

- توصیه های زیر شامل همه دستگاه هایی می شود که از طریق یک رابط سوکت وصل هستند. در صورت استفاده از اتصال ثابت، نصب دستگاه و اتصال شبکه از قبل انجام خواهد گرفت.



- بعد از روش شدن دستگاه، اطمینان حاصل کنید که فن خنک کننده تعییه شده در دستگاه به درستی کار می کند - هوا از دریچه های تهویه ۱ (تعییه شده پشت دستگاه) به بیرون می دهد.
- قطع کردن کابل ها باید به ترتیبی انجام گیرد که عکس ترتیب مراحل فوق باشد.

روشن / خاموش کردن دستگاه

روشن کردن:

سوئیچ ۲ را به موقعیت "On" ببرید (شانگر ۱۵ روشن می شود و فن خنک کننده داخلی شروع به چرخش می کند).

خاموش کردن:

سوئیچ ۲ را به موقعیت "Off" ببرید.

ویژگی های طراحی دستگاه

دکمه ها و نشانگرهای پنل جلو

محافظت از دما

محافظت از دما از آسیب دیدگی دستگاه جلوگیری می کند و در صورت زیاد گرم شدن دستگاه آن را خاموش می کند. وقتی محافظت از دما روشن می شود، نشانگر ۱۶ روشن می شود. دستگاه را خاموش نکنید اجازه دهد خنک شود و تا آن زمان به کار خود با دستگاه ادامه ندهید.

نشانگر برق

نشانگر برق ۱۵ زمانی روشن است که دستگاه به نیروی برق متصل و آماده روش کردن باشد.

(شروع آسان) Easy start

فقط برای جوشکاری در حالت جوشکاری الکترود دستی (MMA). عملکرد شروع آسان (ولتاژ افزایش یافته هرزگردی) روشن شدن قوس جوشکاری را آسان می کند.

[CT33123]

دکمه F1 (انتخاب روش جوشکاری)

دکمه ۳۹ (F1) را برای انتخاب یکی از دو روش جوشکاری فشار دهید:

- جوشکاری با الکترود تنگستن (TIG) (جوشکاری با الکترود مصرف شدنی تحت پوشش گاز محافظت خنثی با روش احتراق قوس الکتریکی - هنگامی که این حالت انتخاب شود، نشانگر ۴۸ روشن می شود و جریان جوشکاری قابل تنظیم خواهد بود (پایین را ببینید);
- جوشکاری قابل تنظیم خواهد بود (پایین را ببینید)؛
- فقط جوشکاری با الکترود دستی (MMA) (جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود پوشش دار مصرف شدنی) - هنگامی که این روش انتخاب شود، نشانگر ۳۸ روشن می شود و جریان جوشکاری قابل تنظیم خواهد بود (ادامه را ببینید).

دکمه F2 (تنظیمات زمان کاهش جریان جوشکاری / تنظیمات زمان تصفیه گاز پس از جوشکاری)

- فقط جوشکاری با الکترود تنگستن. دکمه ۴۹ (F2) را برای انتخاب حالت و تنظیم زمان کاهش جریان جوشکاری یا زمان تصفیه گاز پس از جوشکاری فشار دهید:
- حالت تنظیم زمان کاهش جریان جوشکاری (DOWN SLOPE) - کاهش تدریجی جریان جوشکاری به حصول اطمینان از حفره جوشکاری

- فقط برای مدل CT33130 - رابط برق ۵۹ را به سوکت "-8 متصل کنید (تصویر ۴.۳ را ببینید).
- قطع کردن کابل ها باید به ترتیبی انجام گیرد که عکس ترتیب مراحل فوق باشد.

در حین جوش MMA (تصویر ۵ را ببینید)

اگر مشغله جوش ۴۲ نصب شده است، آن را قطع کنید.

در صورت نیاز به وصل کردن رابط به کابل جوش، مراحل شرح داده شده در شکل ۵.۱ را انجام دهید.

دو شاخه های کابل های جوش را به نحوی که در شکل ۵.۲ نشان داده شده به دستگاه وصل کنید. هنگام وصل کرن، لطفاً ترتیب توصیه شده برای قطب ها را رعایت کنید.

برای قطعی دو شاخه کابل های جوش، عکس مراحل فوق را انجام دهید (تصویر ۵.۳ را ببینید).

باز کردن / بستن / فرآیند تنظیم مشغله جوش (به شکل ۶ مراجعه کنید)

یک نازل مشغله سرامیکی ۴۳ بر اساس توصیه های عملیاتی واقعی انتخاب می شود.

هنگام نصب یک الکترود تنگستن ۶۱، لطفاً اطمینان حاصل کنید که به نحو مناسب تیز شده باشد (به شکل ۶.۴ ۶.۶-۶.۶ و توصیه های زیر مراجعه کنید).

قطر داخلی سیمگیر ۴۴ باید متناسب با قطر الکترود تنگستن ۶۱ باشد.

به مظور انجام کار در قسمت های تنگ، می توانید یک کلاهک انتهایی صورت، لطفاً از الکترود تنگستن ۶۱ دارای طول مناسب استفاده کنید (در این صورت، نگهدارنده سیمگیر ۴۵ و نازل مشغله سرامیکی ۴۳ را در بدن مشغله کوتاه ۴۷ را به نحوی که در شکل ۶.۲ نشان داده شده نصب کنید (در این صورت، لطفاً از الکترود تنگستن ۶۱ دارای طول مناسب استفاده کنید).

نگهدارنده سیمگیر ۴۵ و نازل مشغله سرامیکی ۴۳ را در بدن مشغله جوش ۶۰ بپیچانید (به شکل های ۶.۲-۶.۱ مراجعه کنید).

سیمگیر ۴۴ را روی الکترود تنگستن ۶۱ قرار دهید و آن را داخل گیره سیمگیر ۴۵ جا بینانداید.

فراصله ای که الکترود تنگستن ۶۱ از نازل سرامیکی ۴۳ بیرون می زند را تنظیم کنید. معمولاً، خروجی الکترود ۶۱ از نازل مشغله سرامیکی ۴۳ تا ۳ میلی متر است (به شکل ۶.۳ مراجعه کنید)؛ اما می تواند طی جوشکاری به زاویه ای تا ۸ میلی متر برسد.

کلاهک انتهایی ۴۶ یا ۴۷ را داخل بدن مشغله جوش ۶۰ بپیچانید (به شکل های ۶.۲-۶.۱ مراجعه کنید).

برای باز کردن آن، عکس مراحل فوق را انجام دهید.

راه اندازی اولیه دستگاه

قبل از راه اندازی دستگاه، لازم است اقدامات زیر صورت گیرد:

همیشه از منبع ولتاژ مناسب استفاده کنید؛ منبع ولتاژ برق باید متناسب با اطلاعات فنی ذکر شده روی بندن دستگاه باشد؛

و ضعیت همه کابل ها را بررسی کنید و در صورتی که آسیب دیده باشند، آنها را تعویض نمایید؛

وضعیت شلنگ ۵۴ را بررسی کنید و در صورتی که آسیب دیده باشد، آن را تعویض نمایید؛

لطفاً اطمینان حاصل کنید که هنگام باز کردن گاز هیچ گونه نشستی وجود نداشته باشد؛

و ضعیت مشغله جوش ۴۲ (در حین جوش TIG)، گیره الکترود ۴۰ (در حین جوش MMA)، و گیره اتصال زمین ۴۱ را بررسی کنید و در صورتی که آسیب دیده باشند، آنها را تعویض نمایید؛

تیزی الکترود تنگستن (در حین جوش TIG) و فراصله بر جستگی آن از نازل سرامیکی مشغله جوش را بررسی کنید.

قبل از روش کردن دستگاه، اطمینان حاصل کنید که الکترود و گیره اتصال زمین ۴۱ در تماس با یکدیگر نباشند.

نصب و تنظیم المنشآت دستگاه

قبل از انجام هر کاری روی دستگاه، باید آن را از برق جدا کنید.

المنشآت های چفت و پست را تا نیروی زیاد نکشید زیرا ممکن است به رشنه آسیب برساند.



نصب / پیاده سازی / تنظیم برخی از المنشآت های مانند همه مدل های دیگر این دستگاه است، در این مورد مدل های خاص در تصویر نشان داده نشده اند.



نصب / پیاده سازی فیش، کابل حامل جریان، اتصال شبکه ثابت

برخی از مدل های این دستگاه بدون فیش و / یا کابل های حامل جریان هستند - قبل از شروع به کار با این دستگاه، این قطعات باید نصب شوند. دستگاه ها را همچنین می توان به شبکه به صورت ثابت متصل کرد (نه از طریق سوکت).



توجه: اتصال ثابت دستگاه به شبکه و همچنین نصب یا تعویض کابل های حامل جریان، فیش ها و سایر واحدهای الکتریکی باید فقط توسط متخصصین محترم یا نصب کننده مدار مجاز به انجام چنین کارهایی انجام شود.

اتصال به حلقة اتصال به زمین (به شکل 1 رجوع کنید)

با استفاده از پیچ اتصال به زمین 3، یک پست سیم اتصال به زمین 51 را به دستگاه متصل کنید (به شکل 1 مراجعه کنید). پست سیم اتصال به زمین دوم 51 را به حلقة اتصال به زمین کار متصل کنید.

اتصال گاز (به شکل 2 مراجعه کنید)

- یک رگلاتور فشار گاز 53 را روی سینلندر گاز 55 نصب کنید (به شکل 2 مراجعه کنید). توجه: بالون مدرج ویژه جریان باید به صورت عمودی و رو به بالا نصب شود.
- گیره های 52 را روی انتهای شلنگ 54 نصب کنید. یک طرف شلنگ 54 را به لوله اتصال رگلاتور فشار گاز 53 و طرف دیگر را به لوله اتصال 4 وصل کنید. شلنگ 54 را با استفاده از گیره های 52 روی لوله های اتصال نصب کنید.

وصل / قطع کردن کابل های جوش (به شکل های 3-5 مراجعه کنید)

در حین جوش TIG (به شکل های 4-3 مراجعه کنید)

- در صورت لزوم رابط را به کابل جوشکاری وصل کنید و مراحل نشان داده شده در شکل 3، 4.1 را دنبال کنید.
- اگر گیره الکترود 40 نصب شده است، آن را قطع کنید.
- گیره اتصال زمین 41 (به شکل 3، 4.2 مراجعه کنید) را به دستگاه وصل کنید.

• وصل کردن مشعل جوش 42 به دستگاه:

- کابل کنترل مشعل جوش را وصل کنید. یک رابط کابل کنترل را در سوکت 6 قرار دهید و مهره 58 را با دست سفت کنید. در حین نصب، دقت کنید که زانه تعییه شده داخل سوکت در شکاف رابط کابل قرار بگیرد (به شکل 3،3 مراجعه کنید);
- پیچ و مهره 57 را روی رزووه 7 قرار دهید (به شکل 3.3 مراجعه کنید)، و آن را با دست سفت کنید.

- نیشانگ "PRE FLOW" (تنظیمات زمان تصفیه گاز پیش از جوشکاری) (نتیجه از این تنظیمات فعلی)
- نیشانگ "POST FLOW" (تنظیمات زمان تصفیه گاز پس از جوشکاری) (نتیجه از این تنظیمات فعلی)
- دکمه F5 (تنظیمات زمان تصفیه)
- نیشانگ "2T" (حالت اجرای دو ضربه ای تورچ)
- نیشانگ "4T" (حالت اجرای چهار ضربه ای تورچ)
- دکمه F4 (انتخاب حالت اجرای تورچ)
- نیشانگ "INITIAL CUR." (تنظیمات جریان آغازین)
- نیشانگ "UP SLOPE" (تنظیمات زمان افزایش جریان از حالت جریان فعلی به حالت اجرای)

- نیشانگ "DOWN SLOPE" (تنظیمات کاهش جریان جوشکاری)
- نیشانگ "CRATER CUR." (تنظیمات جریان پرکننده حفره)
- دکمه F3 (تنظیم پارامترهای اجرا برای جوشکاری در حالت پالس)
- نیشانگ "FREQ" (تنظیمات فرکانس زمان کار در حالت پالس)
- نیشانگ "PEAK" (تنظیمات سطح بالاتر جریان جوشکاری هنگام اجرا در حالت پالس)

- نیشانگ "BASE" (تنظیمات سطح پایین جریان جوشکاری هنگام اجرا در حالت پالس)
- دکمه F2 (تنظیم پارامترهای حالت پالس)
- نیشانگ "LIFT TIG" (روش تماش برای فرآیند احتراق در قوس الکتریکی)

- نیشانگ "HF" (روش فرکانس بالا برای احتراق در فرآیند قوس الکتریکی)
- نیشانگ "HOT" (حالت پالس)
- نیشانگ "GROUNDED" (جوشکاری الکترود دستی)
- دکمه F1 (انتخاب روش جوشکاری)

- پایه نگهدارنده الکترود (متصل شده)*
- گیره زمین (متصل شده)*
- * تورچ *

- ناژل سرامیکی تورچ *
- فشنگی *
- نگه دارنده فشنگی *
- سرپوش انتهایی (بلند) *
- سرپوش انتهایی (کوتاه) *

- نیشانگ "GROUNDED" (جوشکاری الکترود دستی)
- دکمه F2 (تنظیم زمان کاهش جریان جوشکاری / تنظیم زمان تصفیه گاز پس از جوشکاری)

- دکمه "GROUNDED" (جوشکاری الکترود دستی)*
- * سیم زمین *
- * گیره *

- رگلاتور فشار گاز با رگلاتور جریان گاز *
- شلنگ *
- سینلندر گاز (ارگون) *

- کابل کنترل تورچ *
- رابط کابل اتصال تورچ *
- مهره رابط کابل کنترل تورچ *

- * رابط برق تورچ *
- بدنه تورچ *
- الکترود ترگستن *

* موارد اضافی اختیاری

- لزوماً تمام لوازم جانبی شرح داده شده یا توصیف شده در بسته استاندارد موجود نیست.

معنی	نماد	
قفل.		
قفل باز.		
حلقه اتصال به زمین.		
توجه. مهم.		
اطلاعات مفید.		

ابزار شارژی را به همراه زباله های خانگی دور نیندازید.



معرفی دستگاه

دستگاه ها برای ایجاد اتصال یک قطعه ای فلزات متفاوت (بیشتر در قسمت "جوشکاری فلاترات") با اتصال موضعی آنها طراحی شده اند. همه مدل های اینورتر جوش (TIG) جوشکاری فلاتر ایونیک (تیگستن)، در یک جو گاز های محافظ با استفاده از الکتروود غیر مصرفی (تیگستن)، در یک جو گاز های محافظ بی اثر را امکان پذیر می سازند. با استفاده از این روش، می توان فولاد غیر الیافی و کم آلیاژ، فولاد ضد زنگ، مس، نیکل، تیتانیوم و غیره را جوش داد. انجام جوشکاری الکتروود دستی با قوس الکتریکی با استفاده از الکترودهای صرف شدنی دارای اپوشش امکان پذیر است (MMA).

بخش های مختلف دستگاه

- 1 سوارخ تهویه
- 2 کلید روشن / خاموش
- 3 پیچ اتصال به زمین
- 4 لوله رابط
- 5 سوکت "+"
- 6 سوکت کنترل تورج جوشکاری
- 7 رابط تورج جوشکاری
- 8 سوکت "-"
- 9 دستگیره حمل
- 10 نشانگر "A" (تنظیمات فعلی)
- 11 نشانگر "%" (تنظیم پارامترها به صورت درصدی)
- 12 نشانگر "S" (تنظیمات زمان)
- 13 نشانگر Hz-kHz (تنظیمات فرکانس)
- 14 نمایش
- 15 نشانگر نیروی برق
- 16 نشانگر محافظت دما

- بررسی و اطمینان حاصل کنید که اشیاء ملتهب یا ریزه های جوش روی دستگاه، کابل های جوش، شلنگ های گاز، و سیلندر گاز نباشد.
- هنگام جوشکاری روی ظرف ها یا لوله های حاوی مواد قابل اشتعال یا سمي، احتیاط کنید. قبل از آغاز کار، آنرا الودگی زدایی بخار مواد داخل مخازن یا لوله ها می تواند به افجعه یا مسمومیت منجر گردد.
- از جوشکاری روی مغازنی که تحت فشار قرار دارند خودداری کنید.
- از دستگاه کار کردن در ارتفاعات، رویه های ایمنی ویژه کار در ارتفاعات را رعایت کنید.

بعد از اتمام کار

- همیشه بعد از اتمام کار، شیر سیلندر گاز را بیندید.
- بعد از بستن نهایی، حلقه که جوشکاری در آن انجام شده را به دقت بررسی کنید. از رها کردن مواد در حال فاسد شدن، یا ذرات داغ فلز خودداری کنید - این گونه موارد می توانند موجب آتش سوزی شوند.
- بعد از اتمام کار، بالا قله دستگاه را خاموش نکنید؛ چند دقیقه صبور کنید تا دستگاه به اندازه کافی خنک شود.

نمادهای مورداستفاده در این دفترچه راهنمای

نمادهای زیر در این دفترچه راهنمای استفاده شده است لطفاً معنای آن ها را به خاطر داشته باشید. تغییر درست نمادها باعث استفاده صحیح و ایمن از ابزار شارژی می شود.

معنی	نماد
برچسب شماره سریال:	
... - مدل؛	
XX - تاریخ ساخت؛	
XXXXXXX - شماره سریال.	

همه قوانین و شرایط ایمنی را بخوانید.



از ماسک جوشکاری استفاده کنید.



از ماسک ضد گرد و غبار استفاده کنید.



قبل از نصب یا تنظیم ابزار شارژی، اتصال آن را از برق جدا کنید.



جهت حرکت.



جهت چرخش.



- قبل از استفاده، لطفاً اطمینان حاصل کنید که یک سیلندر حاوی گاز مناسب با جوشکاری مورد نظر است؛
- هنگام استفاده از سیلندر، مراقب باشید نیافت؛ از پایه ها و جعبه های ویره استفاده کنید و آن را با یک تسمه بینند.

توصیه نمی شود که افرادی که دارای شبیه سازهای قلبی هستند نزدیک دستگاه در حال کار بایستند، زیرا این خطر وجود دارد که میدان های الکترومغناطیسی ایجاد شود و این میدان های الکترومغناطیسی به اختلال در کار شبیه ساز قلبی منجر شوند.



در حین استفاده

- زمان کار توصیه شده برای دستگاه را رعایت کنید؛ در غیر این صورت، فشار زیاد به فرسودگی زودهنگام اجزای دستگاه و در نتیجه کاهش عمر مفید دستگاه منجر می گردد.

قرار دادن دستگاه در معرض باران یا برف و نیز استفاده از آن در محیط های شرجی و مرطوب منوع است.

- مشغل را به سمت خود، اشخاص دیگر یا حیوانات نگیرید.
- از زدن سر الکترود تنگستن به سیلندر گاز خودداری کنید (اگر مشعل جوش روشن است).

برای احتیاط از شوک الکتریکی، از لمس المتن های حامل جریان برق خودداری کنید.

- از لمس کردن بدن دستگاه متصل به برق با دستان، دستکش ها یا لباس های خوب خودداری نمایید.

دقت کنید اضاعی بدنن ابه واسطه کابل های جوش متروخ نشود.

- همیشه هنگام تعویض الکترود یا جا جا کردن گیره اتصال زمین و نیز حرکت دادن دستگاه، دستگاه را خاموش کنید.

هرگز دستگاه را روشن را روشن دوش خود نگارید یا آن را از تسمه حمل اوپریزان نکنید.

- استفاده از دستگاه در حالت ملعق، به جز زمانی که یک دستگاه تعلیق ویره برای این منظور طراحی و تعییه شده باشد، منوع است.
- قوس جوش پرتوهای فراینش و مادون قرمز است. تاثیر نور قوس روی که مشکل که پرتوهای فراینش و مادون قرمز است. تاثیر نور قوس روی از 20-10 ثانیه در شاعع حداقل 1 متري از قوس موج درد شدید چشم ها و نور هراسی می گردد. تاثیر طولانی نر نور قوس روی چشم های بدون محافظه می تواند به بیماری های جدی منجر گردد. تشتعفات یک طیف نامرئی موجب سوتگی قسمت های بدون محافظه پوست می گردد. بنابراین، کار کردن بدون ماسک محافظ صورت، دستکش های ایمنی و لباس های ویره منوع است.

مقررات را رعایت کنید و لباس های ایمنی مناسب بپوشید: همه لباس ها باید کاملاً دکمه دار باشند؛ باید درب بیبی های بپرون باشند؛ از قرار دادن لبه بلوز کار خود در داخل شلوار کار خودداری کنید؛ شلوار کار باید به گونه ای باشد که رنگ کار کش ها قرار گیرد.

- بعد از تمام کار، خط جوش یا قسمت های اطراف آن را لمس نکنید - ممکن است دچار سوتگی شدید شود.

بعد از عملیات جوشکاری، سر الکترود و نازل سرامیکی مشعل داغ هستند، بنابراین دستکاری الکترود (بیرون اوردن، تعویض و غیره) فقط باید با دستکش ایمنی انجام گیرد.

- غبار تنگستن ایجاد شده طی فرایند تیز کردن الکترود (به ویره غبار الکترودهای تنگستن حاوی افزودنی توریم) مضر است، بنابراین همیشه هنگام تیز کردن سر الکترود ماسک تنفسی محافظ بزنید.

مواظب باشید اثنایه اطراف به دلیل حرارت بالای قوس جوشکاری، یا رزات فاز ذوب شده اتش نگیرند. به خاطر داشته باشید که اجزاء طراحی نامنرمنی (مثل قطعات چوب، مواد عایق کاری و غیره) نیز می توانند اتش بگیرند.

- از کار کردن در نزدیکی مایعات، گازها و سایر مواد قابل اشتغال (مانند الوار، کاغذ و غیره) خودداری کنید.

سلب مسنولیت

در صورتی که دیاگرام مداری و لیست قطعات یدکی در این بسته تحويل داده به شما موجود نیست، لطفاً این موارد را از نماینده خدمات **CROWN** محلي خود درخواست کنید، لطفاً از www.crown-tools.com دیدن کنید.

در حالیکه کلیه تلاش های لازم برای اطمینان از دقت و جامعیت اطلاعات موجود در این راهنمای به عمل آمده است، هیچ گونه مسنولیتی در قبل اشتباختات یا نکات ذکر نشده در این ضمانت پذیرفته نمی شود. حق تغییر مشخصات محصول ذکر شده را در هر زمانی بدون اعلام قبلی برای خود محفوظ می داند.



دستور العمل های ایمنی در طول کارکرد دستگاه

متصدی یا مالک دستگاه در قبیل سوانح یا آسیب های احتمالی که ممکن است برای اشخاص ثالث یا اموال آنها روی دهد مسنول خواهد بود.

قبل از آغاز کار

هرگونه استفاده از ماشین دار ای حفاظت های ایمنی آسیب دیده یا اوراق شده منوع است. هرگز از دستگاهی که به شیوه درست نصب نشده با تغییر این تأثیر نشده روى آن صورت گرفته استفاده نکنید.

شبکه نیرویی که دستگاه به آن وصل است باید به دستگاه های ایمنی یا مدار شکن خودکار طراحی شده برای جریان و لذا مناسب با مشخصات فنی دستگاه مجهز باشد.

دستگاه باید به حلقه اتصال زمین کار آمد وصل باشد.

دستگاه فقط باید در حالت عمودی موره استفاده قرار بگیرد - همیشه باید قرار دادن روى دیواره های جاتی ایکاً خودداری کنید.

این دستگاه برای استفاده مستثمر و بیون مرافق ایجاد شده است. اطمینان حاصل کنید که دستگاه دور از مواد قابل اشتغال نصب شده باشد و هیچ عامل خارجی از خنک شدن طبیعی دستگاه جلوگیری نکند (فضای ازاد و اطراف دستگاه باید کمتر از 50 سانتیمتر باشد).

از دستگاه نیاید در محوطه های الوده به گرد و غبار و حاوی گاز های افجاری و بخار مواد خوردنده استفاده شود.

اجازه ندیده اشیاء کوچک وارد دستگاه شوند - ممکن است آن را از کار بیاندازند.

برای جلوگیری از کج شدن یا واژگونی دستگاه، آن را روی یک سطح صاف و خشک نصب کنید. دستگاه را روی سطوح لرزان نصب نکنید.

برای حمل دستگاه، فقط از دستگیره های ویره حمل (دستگیره های) یا سسمه حمل آن استفاده کنید. کشیدن یا بلند کردن دستگاه با استفاده از کابل برق، کابل جوش یا شانک گاز ایکاً منوع است.

از لام است از تهییه مناسب محل کار اطمینان حاصل کنید با از اکزوڑز های ویره دفع بخار و نود و مد ناشی از فرایند جوشکاری استفاده نمایید.

اقدامات احتباطی مربوط به نگهداری، حمل و نقل و استفاده از کمپرسور هوا را رعایت کنید:

سیلندر های گاز را باید در اتاق های دارای تهییه مناسب مورد استفاده و نگهداری قرار بگیرند؛

سیلندر های گاز را دور از منابع حرارتی نگه دارید، از آنها در برابر نور مستقیم خورشید محافظت کنید؛

جا جا کار کردن سیلندر گاز محافظه منوع است؛ اگر دارای شیر کنترل جریان است، باید این شیر باز و سروپش شیر نصب گردد؛

بلند کردن همزمان سیلندر گاز و دستگاه منوع است؛

سیلندر ها را با استفاده از ارابه های ویره حمل و نقل کنید؛

ممکن است در چنین محیط های در معرض مستقیم مواد رسانای اطراف
قرار گیرد، شامل می شود.

• از تجهیزات جوشکاری قوس برای ذوب بخ لوله استفاده نکنید.

ایمنی در مقابله آتش سوزی و پاشش مواد

- از وجود هوای کافی مطمئن شوید به خصوص در فضاهای بسته. همچنین می توانید با استفاده از یک ماسک هوای تازه، از وجود منبع هوای تنفسی کافی و تمیز مطمئن شوید.
- هندگام کار با فازات یا مواد دارای پوشش حاوی سرب، کادمیوم، روی، جیوه و بریلیوم احتیاط بیشتری به عمل اورید.

حمل، بلند کردن و آویزان کردن

- هندگام بلند کردن دستگاه های سنگین، به موقعیت کار کرد صحیح توجه کنید - ممکن است به پشت شما آسیب برسد.
- هیچ دستگاه های را با استفاده از پستانک جوشکاری با سایر کابل ها نکشید و بلند نکنید. همینه از تقاطع ویژه بلند کردن یا دستگیره های تعییه شده برای این کار استفاده کنید.
- فقط از دستگاه حمل و نقل و پریزه این تجهیزات استفاده کنید.
- سوری کید در صورت امکان دستگاه را در موقعیت استفاده حمل کنید.
- هیچ گاه سیلندر گاز و دستگاه چوش را به صورت هم زمان بلند نکنید. برای جایگاه سیلندر گاز شرایط جداگانه ای بعداً ذکر خواهد شد.
- هیچ گاه از یک دستگاه چوش در حالت اوتیزان استفاده نکنید مگر اینکه دستگاه تعلیق برای این هدف خاص طراحی و مورد تایید قرار گرفته باشد.
- توصیه می شود در طول بلند کردن یا جایگاهی دستگاه، سیم پیچ را جدا کنید.

محیط

- منبع نیروی جوشکاری برای استفاده در زیر باران و برف مناسب نیست؛ اگر چه می توان آن را در خارج از ساختمان مورد استفاده قرار داد یا نگهداری کرد. از دستگاه در مقابل باران یا افتتاب شید محفظت کنید.
- همینه دستگاه را در محل خشک و تمیز نگهداری کنید.
- در طول استفاده و هنگام نگهداری، دستگاه را در مقابل شن و گرد و غبار محافظت کنید.
- محدوده دمای کارکرد 20-40 درجه سانتیگراد است. در صورت استفاده از دستگاه در دمای های بین از 40 درجه سانتی گراد، کارآبی دستگاه کاهش می یابد و احتمال بروز اسپب بیشتر می شود.
- دستگاه را در جایی قرار دهید که در معرض سطوح داغ، جرقه ها یا ترشحات مواد دیگر قرار نداشته باشد.
- مطمئن شوید که جریان هوا به درون دستگاه و خارج از آن بدون محدودیت اخراج می شود.
- همینه از دستگاه فقط در موقعیت استفاده کنید.
- دستگاه چوش قفسی باعث تداخل الکترو-مغناطیسی می شود. برای کاهش اثرات مضار این تداخل، حتماً از دستگاه فقط مطابق با سنتور العمل و سایر توصیه ها استفاده کنید.

رگولاتورها و سیلندر های گاز

- از سنتور العمل های مربوط به استفاده از سیلندر ها و رگولاتور های گاز تبعیت کنید.
- مطمئن شوید که سیلندر های گاز در فضاهای دارای تهویه مناسب استفاده و نگهداری می شوند. یک سیلندر گاز دارای نشتمی ممکن است جایگزین اکسیژن هوای استنشاقی و در نهایت خنک شود.
- قبل از استفاده، مطمئن شوید که سیلندر گاز حاوی گاز مناسب برای هدف تعیین شده است.
- همینه سیلندر گاز را بر یک موقعیت استفاده در یک قفسه دیواری مخصوص سیلندر یا یک جایگاه مخصوص سیلندر قرار دهید.
- هرگز وقی تنظیم کننده جریان در جای خود قرار دارد سیلندر گاز را حرکت ندهید. در طول حمل و نقل پوشش سوپاپ را در جای خود قرار دهید.
- سوپاپ سیلندر را پس از استفاده بیندید.

• جوشکاری همینه تحت عنوان کار گرم طبقه بندی می شود. بنابراین در طول جوشکاری و بعد از آن به شرایط ایمنی آتش سوزی توجه کنید.

• به خاطر داشتنی باشید که آتش سوزی می تواند حتی ساعت ها بعد از تمام جوشکاری از جرقه های ناشی شود.

• محیط اطراف را در مقابل پاشش جرقه های جوشکاری مصون بدارید. مواد اشتعال را مانند سیالات قابل اشتعال را از مجاورت جوشکاری دور نکنید و تجهیزات آتش نشانی کافی را در محل جوشکاری قرار دهید.

• در کارهای جوشکاری خاص، برای خطراتی مانند آتش سوزی یا انفجار هنگام جوشکاری قطعات مخزن مانند آماده باشید.

• هیچ گاه اسپری جرقه یا برش یک چرخ سنبده را به سمت دستگاه چوش یا مواد قابل اشتعال نگیرید.

• مراقب اشیا گرم یا جرقه هایی باشید که هندگام کار روی دستگاه می ریزند.

• جوشکاری در سایت های قابل اشتعال یا انفجار اکیدا منوع است.

ایمنی الکتریکی کلی

• دستگاه چوش را فقط به یک شبکه الکتریکی متصل به زمین وصل کنید.

• به توصیه های مربوط به اندازه فیوژ بر قاعده ایمنی توجه کنید.

• دستگاه چوش را داخل یک محفظه، ماشین با قطعه کاری مشابه قرار ندهید.

• مرطوب نیز کار نکنید.

• اجازه ندهید کابل بر قاعده مسقیماً داخل آب بیفت.

• مطمئن شوید که پستانک های جوشکاری یا کابل ها توسط اشیا سنگین له نمی شوند و در معرض تماس با لبه تیز یا قطعات کاری داغ قرار ندارند.

• حتماً پستانک های جوشکاری آسیب دده و خراب را فرا عوض کنید زیرا این ممکن است مرگ اور آسید و منجر به آتش سوزی یا مرگ در اثر تماس با برق شوند.

• به خاطر داشتنی باشید که کابل، فیش ها و سایر دستگاه های الکتریکی فقط باید توسط یک مهندس یا پیمان کار بر قاعده مجاز به انجام چنین کارهای نصب یا تعویض شود.

• وقتی دستگاه در حال استفاده نیست آن را خاموش کنید.

• در صورت عملکرد نادرست دستگاه مانند بلند شدن دود از دستگاه در طول عملکرد عادی، آن را برای بررسی به یک نماینده سرویس CROWN بسپارید.

مدار توان چوش

• با استفاده از پوشش های محافظ سالم و خشک خود را در مقابل مدار جوشکاری مصون بدارید.

• هرگز به طمعه ای که روزی آن روزی جوشکاری می شود، میله جوشکاری، سیم جوشکاری، الکترود جوشکاری یا نوک تماس به طور هم زمان دست نزند.

• کابل اتصال به زمین یا پستانک جوشکاری را روی دستگاه چوش یا سایر تجهیزات الکتریکی قرار ندهید.

• همینه قابل از دست زدن به هر یک از قسمت های مدار الکتریکی، به عنوان مثال هنگام تعویض الکترود یا نوک تماس یا حرکت گیره بازگشت به زمین، دستگاه را با استفاده از سوینیج بر قاعده ایمنی تعویض کنید.

گازهای جوشکاری

• از تهویه مناسب مطمئن شوید و از تنفس گاز های جوشکاری بپرهیزید.

CT33130	CT33129	CT33123		TIG دستگاه جوش اینورتر
425317	425300	425294		کد دستگاه
1~ AC220	1~ AC220	1~ AC220	[ولت]	ولتاژ ورودی اسمی
50 / 60	50 / 60	50 / 60	[هرتز]	فرکانس اسمی
7 / 8,2	7 / 8,2	7 / 8,2	[کیلو ولت آمپر]	ظرفیت ورودی اسمی
10-200 / 10-160	15-200 / 15-160	15-200 / 15-160	[آمپر]	حدوده چریان قابل تنظیم
10,4-18 / 20,4-26,4	10,6-18 / 20,6-26,4	10,8-18 / 20,6-26,4	[ولت]	ولتاژ خروجی
95	95	95	[ولت]	ولتاژ بدون بار
0,5 - 3,2 1/64" - 1/8"	0,5 - 3,2 1/64" - 1/8"	0,5 - 3,2 1/64" - 1/8"	[میلی متر] [اینچ]	قطر الکترود تنگستن [جوش] TIG
0,5 1/64"	0,5 1/64"	0,5 1/64"	[میلی متر] [اینچ]	حداقل ضخامت الکترود پایه [جوش] TIG
1,6-4 1/16"-5/32"	1,6-4 1/16"-5/32"	1,6-4 1/16"-5/32"	[میلی متر] [اینچ]	قطر الکترود چوشکاری [جوش] MMA
35	35	35	[٪]	چرخه کار اسمی (40°C)
≥81	≥81	≥81	[٪]	بازدۀ
7,7 16.98	7,7 16.98	7,7 16.98	[کیلوگرم] [پوند]	وزن
IP21S	IP21S	IP21S		گروه ایمنی
H	H	H		گروه عایق کاری

- همیشه در صورتی که سطح صدای محیط بیش از میزان مجاز است، از محافظ شنایی استفاده کنید.

توصیه های ایمنی کلی

ایمنی کارکرد کلی

دستورالعمل های ایمنی

- هنگام استفاده از قطعات گرم شده در چوشکاری احتیاط کنید. به عنوان مثال نوک پستانک جوش، نوک میله چوشکاری و قطعه ای که روی آن کار می کنید تا دمایی گرم می شوند که می تواند باعث ایجاد سوختگی شود.
- هیچگاه دستگاه را با استفاده از نوار حمل در طول چوشکاری حمل یا اوپریان ننکنید.
- دستگاه را در معرض دماهای زیاد قرار ندهید، زیرا این کار ممکن است به دستگاه آسیب بررساند.

نصب و استفاده

- کابل پستانک و اتصال به زمین را در تمام طول آنها نزدیک به زمین نگه دارید. هر گونه حلقه ایجاد در کابل ها را راسف کنید. با این کار میدان های مغناطیسی مضر کاوش می باشد که ممکن است با دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب تداخل ایجاد کند.
- کابل را در دور بدن خود بینندید.
- در میتوانیم طبقه بندی شده به عنوان خطرناک، فقط از دستگاه های جوش با علامت S در یک سطح و لتاژ بی کار امن استفاده کنید. این محیط های کاری به عنوان مثال فضاهای کوچک، گرم و مرتبط را که کاربر

استفاده از تجهیزات محافظ شخصی:

- قوس و اشتعه های منعکس شده از آن به چشم های بدون محافظ آسیب می رسانند. قبل از چوشکاری، چشمان و صورت خود را به طور مناسب پوشانید یا مرافق چوشکاری بایشید. همچنین به شرایط مختلف لازم برای تاریکی صحنه ماسک با توجه به تغییرات چریان چوشکاری توجه کنید.
- اشتعه ها و پاشش های قوس باعث ایجاد سوختگی در پوست بدون محافظ می شوند. همیشه هنگام چوشکاری، از دستگش، لباس و کفش محافظ استفاده کنید.



Merit Link International AG

P.O. Box 641, CH-6855 Stabio

Switzerland

www.meritlink.com